



DELHI UNIVERSITY
LIBRARY


DELHI UNIVERSITY LIBRARY

Cl. No. 1000 1000

Ac. No. 1000

5-2 JAN 1958

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of **5 Paise** will be collected for each day the book is kept overtime.

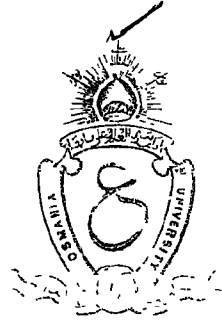

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انجینیئر کارخانے چالیں کے سبق

مصنفہ سی۔ ایف۔ مٹشل اور ای۔ جی۔ ڈیوی
ترجمہ

مولوی سید دلدار حسین صاحب۔ بی۔ ای۔ ایم۔ آر۔ ایس۔ آئی
اگر ٹیکنیکل انجینیئر ڈیویژن انہار۔ نظام ساگر

۱۳۲۹ھ م ۱۳۳۹ھ م ۱۹۲۰ء

طبعہ جامعہ اسلامیہ علیہ السلام

✓
۲

621

1167E D

10368

یہ کتاب میسرز کیسل اینڈ کمپنی (لندن) کی اجانت سے
جن کو حق اشاعت حاصل ہے اردو میں ترجمہ کر کے
طبع و شائع کی گئی ہے۔



D 6, 8

1E 8 N3

فہرست مضامین

انجینیئر کا خانے کے چالیس عملی سبق


| صفحہ نمبر | مضمون |
|-----------|---|
| ۱ | تعمید |
| ۲ | سبق ۱ — اوزار |
| ۴ | سبق ۲ — سان پڑھائی |
| ۵ | سبق ۳ — پتا نرمانا |
| ۶ | سبق ۴ — چھیلنا |
| ۷ | سبق ۵ — ریتنا |
| ۸ | سبق ۶ — نشان کش سے مرکز اندازی |
| ۱۱ | سبق ۷ — دستخزادی اوزار |
| ۱۳ | سبق ۸ — خراونا |
| ۱۵ | سبق ۹ — استوانہ نما کام کو ریت کو مربع کرنا |
| ۱۶ | سبق ۱۰ — مرکز سنبہ |
| ۱۸ | سبق ۱۱ — برے |
| ۲۱ | سبق ۱۲ — برمانا |
| ۲۲ | سبق ۱۳ — مسدس گھنٹی کا ریتنا |
| ۲۳ | سبق ۱۴ — ڈھیری اور برا پیم |
| ۲۵ | سبق ۱۵ — گھر چینی |
| ۲۶ | سبق ۱۶ — ہتھوڑی کے سر کی گھڑائی |

| صفحہ | مضمون |
|------|--|
| ۱۶ | سبق ۱۶ — پاد |
| ۱۸ | سبق ۱۸ — بیرونی طول پیمائی کی ساخت |
| ۱۹ | سبق ۱۹ — جانچ پڑتال گنیا |
| ۲۰ | سبق ۲۰ — تسلط |
| ۲۱ | سبق ۲۱ — سیوہ گنیے یا راست دم |
| ۲۲ | سبق ۲۲ — ہتھوڑی خروانا |
| ۲۳ | سبق ۲۳ — خراہ بردار |
| ۲۴ | سبق ۲۴ — شاقول کا تھوڑا لنگر |
| ۲۵ | سبق ۲۵ — براگیہ اور پھیدے بیچ تراشی |
| ۲۶ | سبق ۲۶ — دستی اوزار سے خراہ پر بیچ تراشی |
| ۲۷ | سبق ۲۷ — پھسلنی ٹیکن کے اوزار |
| ۲۸ | سبق ۲۸ — بیچ تراشی کے لیے بدل پیسے |
| ۲۹ | سبق ۲۹ — بیچ کی جڑوں کی فہرست |
| ۳۰ | سبق ۳۰ — پھسلنی ٹیکن اوزاروں سے بیچ تراشی |
| ۳۱ | سبق ۳۱ — بیچ تراشی کا پیچیدہ اور اس کا استعمال |
| ۳۲ | سبق ۳۲ — سختی |
| ۳۳ | سبق ۳۳ — آب دینا |
| ۳۴ | سبق ۳۴ — خراہ ہونے کا مہر کی مہر مرکز اندازی یا لکڑی مرکز اندازی |
| ۳۵ | سبق ۳۵ — سپرٹ لیل یا اٹھلی آف نما |
| ۳۶ | سبق ۳۶ — مرکزی گنیا |
| ۳۷ | سبق ۳۷ — نشان کش |
| ۳۸ | سبق ۳۸ — چکر یا جرجہ برا |
| ۳۹ | سبق ۳۹ — ٹھکانا |
| ۴۰ | سبق ۴۰ — پگ چرخ یا پاؤل کی خراہ |

انجینییری کارخانہ کے چالیس عملی سبق

تمہید

 
کارخانہ جانے سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ اس کتاب کی اعدادی تصویروں میں سے جس اوزار کو بنانا چاہیے اُس کی پوری جسامت کا عملی نقشہ تیار کرے۔ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ہر تصویر کے تمام ابعاد پڑھنے کی سہولت کی غرض سے انتصاباً درج کیے گئے ہیں اور سب تراشیں منقوش کردی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اوزار کس شے سے بنائے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل تراشیں بتائی گئی ہیں:-




فصلی لوب



 
پجراں لوب



کولاد

 

پریس

 

سیما



کڑی
آٹمی نریش



کڑی
طولی تراش

بہتر ہوگا کہ طالب علم نقشوں پر سے ہر چیز کی مقدار کو رگن کر فہرست بنالے اور آسانی کے خیال سے ان مقادیر کو نقشے پر درج کر دے۔

سبق (۱)

یہ ضروری ہے کہ طالب علم کو مندرجہ ذیل اوزاروں اور اشیاء کے نام اور استعمال سکھائے جائیں :-
دستی اور پنچی وائس - وائس شکنجہ - سلاخ گندا - شکنجہ تختیاں -
سنان - ریزہ دار پتھر - تیل سٹلی - سٹلی -

دستی اور ریتی ہتھوڑی -
چھیلن چھینی - صلیبی چھینی - ہیر کنی چھینی - گول سری چھینی -
مرکزی سنبہ - نقطہ سنبہ - گول سنبہ - پھن سنبہ - پیچہ اور کریدنی -
پٹ گنیا - آگنیا - مرکزی گنیا -
مائل گنیا -

الکوبلی آفتن نما (سپرٹ لیول) - شاقولی لنگر اور ڈوری -
اندرونی اور بیرونی طول پیم اور تقیسی پرکار یا مقسم -
راست دم - مسطر اور سطح تختی -
برمانے ، خرا دے ، پیچ تراشی ، ڈھیریوں ، مرکڑوں ، اور برموں کے
پیمانے -

نشان کش ، فولاد اور برنج نگار -
ٹھپہ گیر اور ٹھپہ ، پیچ تختی - بولٹوں کے مٹے گیس اور برنجی چوڑیاں -
نقش تراش یا پیچ تراش -

پیچ بریا اور پرونی - نیم دوری سنبہ یا D مٹا چوبی بھرت -
سوہن :-

گاؤ دم - چٹیا - نیم دوری - گول - مربع - مثلث - دستی یا محفوظ کنا سے کلے
آری دار - شکاف ساز - اور مخصوص شکلوں کے مختلف سوہن جیسے اک رُخا ،

شناوی، صاف، نہایت صاف اور لہریا۔ ریتی۔
سوہن بُرش یا سوہن مال۔

برے :-

چٹا برا، ٹھوٹی برا، بکدار برا، چابی راہا برا، اور برا گیر یعنی دستہ۔
آٹکھ تراش، چٹیا یا کٹولی۔

چوکھے دار آری اور پھل آری۔

دست خرا دی اوزار :-

کند آلہ۔ فاصل رکھانی۔ بغلی اوزار۔ کھڑچنی۔ برمانے، پیچ تراشنے، اور مہین
کاری کے اوزار۔

پھسلنی ٹکیں پر خرا دے کے اوزار :-

موٹے کام کی رکھانی، برمانے کے اوزار، کاود آلہ، بغلی اوزار، فاصل رکھانی
کمانی اور کھڑچنی۔ کاٹنے کے اوزار اور گیرندے۔ فائدہ درز اور مربع چوڑی
کے پیچ تراش اوزار۔

خرا د مع ہتھ ٹکیں۔ چلاؤ چک اور دیگر اقسام کے چک۔
خرا د مع پھسلنی ٹکیں۔ خرا د شکجہ۔ معکوس گیرانی۔ تقسیم تختی۔ رخ تختی۔

زاویہ تختی۔ مخروط تختی۔ اور مختلف چک۔

خرا د مع کاٹھی اور رہنما پیچ۔ بدل پیچ۔ گل میخ اور مربع دائرہ تختی۔
تسطیح اور مال کے لیے خود کار خرا د۔ آڑی پھسلواں اور شکجہ ڈھبڑی۔

دستی اور طاقتی برما کلیں۔ دست گردی اور چکر برے۔

کمان برا۔ صدری برے کا دستہ۔

کرند پیچ۔ کرند کاغذ پارچہ۔ کرند سفوف۔ کروکس (مانج بکھی)۔ تربولی

(Tripoli) اور دیگر اقسام کے پالش کرنے والے سفوف۔ سان چسکر۔

چک چکی۔ پالش پاچلا دینے کی قلیں۔

جھٹی جس میں دھونجی یا پنکھا لگا ہو۔ نہائی۔ چٹا۔ جوڑک حلقے بالائی

اور زیریں محور اور محوری اوزار۔ گل ساچھ۔ چٹیا۔ گدی۔ خرا د شکجہ۔

بچ یعنی سُسبہ یا چھیدنی ہمہ قسم کی - پانی کا کونڈا - جھونکنی - ٹھونسنی - کُردنی -
 برلٹ اوزار - گرم و سرد چھپنی - پانی کا کونڈا - جھونکنی - ٹھونسنی - کُردنی -
 چُونَا - ریتی - چھیلین یا کوک کے صندوق -
 گیس اور دھاتی دھونکنی یا ٹھکنی - کاٹیا - ٹانکا تپانی - پکا اور کچا ٹانکا پہاگا -
 رُوح نمک - تیل - بروڑہ - جست مرکب - دیگر اوزار و اشیاء جو
 کچے اور پکے ٹانگوں کے کام آتے ہیں -

سبق (۲)

سان چسٹھائی

دھاتوں کا کام کرنے کے لیے اگر اوزاروں کو تیز کرنا ہو تو سان کو کارِ گیر
 کی طرف گھمانا چاہیے تاکہ دھرانے نہ بنیں - لیکن نو آموز اور نا تجربہ کار کام کرنے
 والوں کے لیے مناسب ہوگا کہ سان کو مخالف رُخ میں گھمائیں - اوزاروں کو تیز
 کرتے وقت بہتر ہے کہ سان کے پتھر پر تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا اور صاف پانی ڈالتے
 رہیں تاکہ اوزار ٹھنڈا رہے - اور اُس کی آب کم نہ ہونے پائے - یہ ضروری ہے کہ پتھر
 پانی میں سے ہو کر نہ گھومے کیونکہ وہ اس سے نرم ہو جائیگا - اور اچھی طرح رگڑا نہیں
 یہ مناسب ہے کہ جہاں تک ہو سکے سان چڑھاتے وقت اوزار کو پتھر
 کے مُنہ پر بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت دیتے رہیں ، تاکہ پتھر میں
 ناریاں نہ بن جائیں - اور اس کی گگڑنا ہوا نہ ہو جائے -
 فلز کاری اوزاروں کو سان چسٹھاتے وقت کسی ٹیکن پر
 مضبوطی سے پکڑنا چاہیے -

سبق (۳)

تیار مانا


تیار نو مانا ایک عمل ہے جس سے کسی دھات کے ذراتِ ترکیبی

جن میں حرارت سے فساد پیدا ہوا ہو اپنے معمولی اور اہل عمل پر واپس آجائیں
 فولاد کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اُس کو دموی سُرخ کیا جاتا ہے۔ اُس کے بعد
 اُس کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی ڈھکنے دار صندوق میں
 جس میں اُن بجھے چُونے کی بکئی بھری ہو اُس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ کیونکہ اُس میں
 گرمی دیر تک باقی رہتی ہے۔
 لوہا اگر کوٹنے یا دبکنے سے چھوٹک ہو گیا ہو تو اُس کو بھی دموی سرخ
 کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر کے نرم کر سکتے ہیں۔
 پیتل، تانبا، اور توپ دھات کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اُس کو
 صرف اتنا تپاتے ہیں کہ دھات دبکنے نہ لگے۔ اُس کے بعد اُس کو ٹھنڈے پانی
 میں بچھاتے ہیں۔
 تانبے یا پیتل کی تار کشی کے عمل میں جبکہ تار جفتی میں سے دب کر چلتا ہے
 تو سخت اور چھوٹک ہو جاتا ہے۔ اور ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر تیار دیا جائے تو
 ملائم ہو جاتا ہے۔ اور آسانی سے کھینچ سکتا ہے۔ اور بہت ہمیں بن سکتا ہے۔

سبق (۴)

پھیلنا

فرض کرو کہ شکل ۱۔ میں بتائے ہوئے ٹکڑے کی بالائی سطح کو پھیلنا
 ہے جس طرح کہ بتایا گیا ہے پیتل کے خط نکار سے خط اندازی کرو۔ اُس کے بعد ٹکڑے
 کو واٹس میں اس طرح سے بٹھاؤ کہ خطوط ا ب ج د افقی رہیں اور واٹس کے
 جبڑوں سے ایک انچ اونچے رہیں۔
 ایک قلیبی چھینی ۱/۲ انچ چوڑی منتخب کرو۔ اور اطمینان کرو کہ ہتھوڑی کے
 منہ پر یا چھینی کے سر پر کوئی دھبیت نہیں ہے۔ چھینی کو بائیں ہاتھ سے مستحکم
 پکڑو مگر سختی کے ساتھ نہیں۔ چھینی کی دھار کو کام پر ۲۵ یا ۳۰ کے میلان پر رکھو
 اور کسی چھوٹی ہتھوڑی سے ہلکی ہلکی چومیں لگاتے کہوئے چھینی کو بڑھاتے چلے جاؤ۔

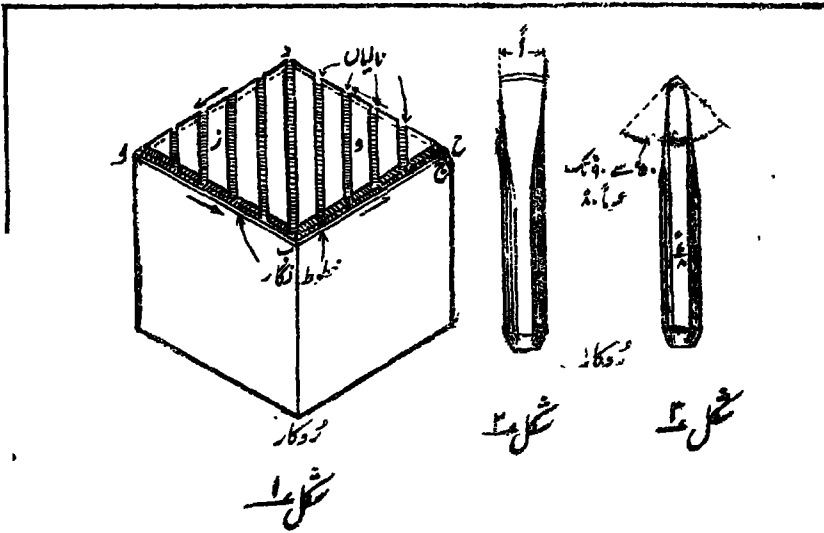

دو تین چوڑوں میں معلوم ہو جائیگا کہ جھینی کا زاویہ میلان اور استعمال کردہ قوت ٹھیکس ہیں یا نہیں۔ اگر جھینی کام میں گہری دھنستی جا رہی ہے تو اُس کے سر کو نیچا کر دو۔ اور قوت کو کم کر دو۔ اور اگر جھینی گہری نہ اُتر رہی ہو تو اُس کے سر کو اُور اٹھاؤ اور زیادہ قوت استعمال کرو۔

ایک معین زاویے پر بمقابلہ ہلکی چوٹ کے کڑی چوٹ لگانے سے جھینی زیادہ گہری اُترے گی۔ اس کے ثبوت کے لیے تجربہ بہترین رہتا ہے۔

دھات کے ٹکڑے کو اسے خط کی سیدھ میں اس طرح سے کاٹنا شروع کرو کہ خط کاٹ کا نشان صاف نمایاں ہو جائے۔ اور اُس کو بعد میں سو من سے ریت کر برابر کر دیا جاسکے۔ اس طرح کاٹتے ہوئے ب تک بڑھ جاؤ۔ اُس کے بعد وکی طرف۔ اُس کے بعد ب سے ج اور ج سے د اور د سے وکی طرف۔ جب یہ سب نقطے ایک سطح پر ہو جائیں تو درمیان سے و اور ز کو جس طرح کہ بتایا گیا ہے نایاں بنا کر کاٹ دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کا خیال رہے کہ وسطی حصہ کسی قدر اونچا رہے۔ اور بالکل مابین دھات کی چوڑائی تراشنے کی دہی جھینی سے کسی قدر کم رکھی جائے۔ یہ بالعموم پچھلے سے لے کر ایک انچ تک ہونی چاہیے۔ سطحیات کے تراشنے میں خصوصاً دھلی ہوئی دھاتوں

کے لیے اس امر کی احتیاط کرنی چاہیے کہ تراش اکڑے کے کوؤں سے وسط کی طرف ہونی چاہیے تاکہ کوئے ٹوٹ نہ جائیں۔ جیسا کہ شکل ۷ میں ح پر بتایا گیا ہے۔
تھوڑا سا ردی سوت تیل میں بھگو کر پاس رکھ لینا چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً چھیننی کی دھار اس میں تر کر کے ٹھنڈی کی جائے۔ اور چکنا ہٹ تراشنے میں مدد دے۔

اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ دھار خود چھیننی سے کسی قدر چوڑی رہے۔ اور تقریباً ۸۰ کے دور میں کسی قدر گولائی لیے ہوئے ہو۔ اور بھوری زردی مال آب لیے ہوئے ہو۔ دیکھو شکل ۷ اور ۸۔

سبق (۵)


ریتنا

بعض دفعہ ڈھلائی گھریا بھٹی کے تیار شدہ کاموں کو ریتنے کے واسطے اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس پر کی ریت یا چھلکوں کو کسی پُرانے سوہن سے جھاڑ دیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ چھیننے کے بعد اس کو سان چڑھایا جاتا ہے یا تیزاب چٹایا جاتا ہے تاکہ سوہن خراب نہ ہو۔

ریتنے میں وائس کے جٹرے یا تو کھنی کی سطح میں ہوں یا یہ کہ چالیں سے چوالیس انچ تک اونچے ہوں۔ بھاری کام جس پر نسبت زیادہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے وائس میں نیچے کے رخ پر رکھا جاتا ہے۔ چاہیے کہ کام کے لحاظ سے پاؤں زمین پر مضبوط رہیں اور نیچ میں دس سے بیس انچ تک فصل ہو۔ اور گھٹنے سخت نہ ہوں۔

معمولی کام کے لیے سوہن کو سیدھے ہاتھ میں اس طرح پکڑو کہ انگوٹھا دستے پر سیدھا رہے۔ اور انگشت شہادت سوہن کے رخ پر ہو۔ سوہن کا سرایا نوک بائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے اس طرح کہ انگوٹھے کی گدی اوپر کی طرف ہو۔ اور باقی چار انگلیاں نیچے کی طرف سے سوہن کو پکڑیں۔ سوہن کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ اور اگلے رگڑے میں مصنوع پر سے دبا کر

نکالنا چاہیے۔ اور پچھلے رگڑے میں اُس کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ سوہن خراب نہ ہو۔
 بازوؤں کے جھولنے کی حرکت کی وجہ سے اگر خط مستقیم سے کسی قسم کا تغیر
 ہو جائے تو اُس کی تلافی کلائی یا کھنی کو اونچا نیچا کر کے کر دینی چاہیے۔
 جب کام کا ایک رخ مکمل طور سے ریتنا جا چکا ہو تو اُس کے عمودی یا
 دتری پہلو کو ریتنا چاہیے (دیکھو شکل ۷۳)۔ یا یہ کہ ہر رگڑے میں سوہن کو بائیں

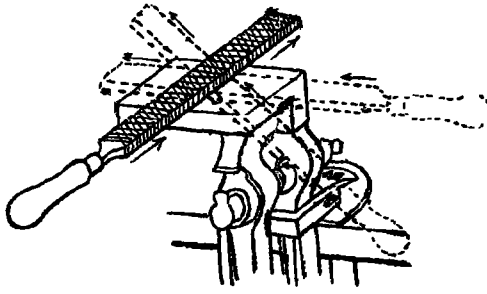

شکل ۷۳

جانب سے دائیں جانب تھوڑی سی حرکت دینی چاہیے تاکہ سوہن کا ری برابر
 ہوتی رہے۔ اور نالیاں مٹی نہ جائیں۔
 کام کے مغزوں کو اس عمل کے دوران میں راست دم کے ذریعہ سے متوازی بنانے
 رہو۔ اُس کی لگبھگ سینہ دور اور تیل ملا کر لگا دینا چاہیے تاکہ ریتی سے بچے ہوئے لوہے
 حصے اُس کے لگنے سے نظر آجائیں۔ ان حصوں کو ہوشیاری سے ریتنا چاہیے
 یہاں تک کہ پوری سطح حسب خواہش ہموار ہو جائے۔


سبق (۶)

نشان کش سے مرکز اندازی

پہلے پچھلے قطر اور پچھلے لمبا فولاد کا ایک ٹکڑا لو۔ اور تیسرے سبق کے
 بتائے ہوئے طریقے پر اس کو تیار ماڈ۔
 ہر ایک سرے کو چپنا ریتو اس طرح کہ ہر سرا طول کا عمود ہو۔

پٹ گئیے سے جانچو۔

دونوں سروں پر تھوڑی سی کھرباٹل دو۔ اور اس ٹکڑے کو فائدہ ور گندے کی درز میں رکھو۔ گندا ہوا سطح پر رکھا جانا چاہیے جیسا کہ شکل ۷ میں دکھایا گیا ہے۔

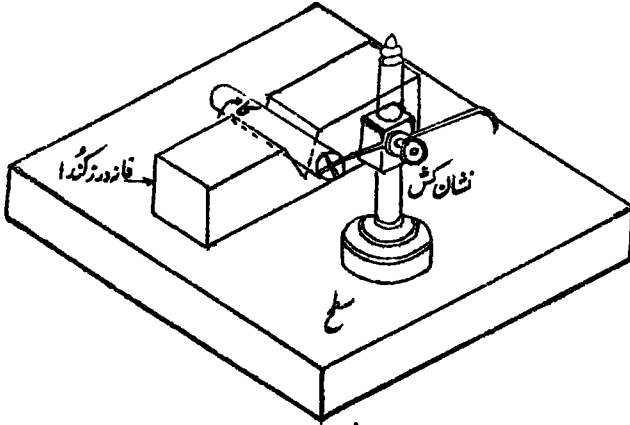

شکل ۷

ایک نشان کش کو لے کر نمائندے کو فولاد کے مفروضہ مرکز سے ذرا اوپر جماؤ۔ باتیں ہاتھ سے فولاد کو فائدہ ور کے اندر رکھے رہو اور دہانے ہاتھ سے نشان کش کی نوک کو فولاد کے کھرباٹلے ہوئے سروں پر سے اڑا ہٹاؤ۔ اس طرح کہ ایک افقی خط بن جائے۔ فولاد کو نالی میں تقریباً ایک چوتھائی دور تک گھماؤ یہاں تک کہ ابتدائی خط استقامت ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا افقی خط کھینچو۔ فولاد کو اور ایک چوتھائی گردش دو اور تیسرا خط کھینچو۔ اور اسی طرح چوتھا خط کھینچو۔ اس طرح سے سروں پر چار خط بن جائینگے۔ ان چاروں خطوط کا نقطہ تقاطع مطلوبہ مرکز ہے۔ اور اس پر نقطہ سُنبی سے ہلکا سا نشان بناؤ۔

اسی طرح دوسرے سروں پر بھی خط لگاؤ اور نقطہ سُنبی سے نشان کرو۔ فولاد کو خرد کے مرکروں پر ٹکھاؤ۔ اور نقطہ سُنبی سے بنائے ہوئے شوراپی پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے گردش دو۔ اگر فولاد کے مرکز ٹھیک لگے ہیں تو وہ صحیح اور مشترک مرکز گردش کریگا لیکن اگر وہ خارج المرکز گھومے یا غیر صحیح چال دیے تو سیدھے ہاتھ میں کھریا کا جھکڑا لو اور ہاتھ ٹیکن پر ہاتھ رکھ کر کھریا کے ٹکڑے کو آہستہ آہستہ


فولاد کی طرف بڑھاؤ۔ یہاں تک کہ مرکز سے دُور حصے پر کھریا کا نشان بن جائے۔ فولاد کو خُراد سے نکال لو اور وائس میں لگاؤ اور مرکز کے نقطے کو مرکزِ سنہ سے کھریا کے نشان کی طرف ہٹاؤ۔ یہی عمل کئی دفعہ کرو یہاں تک کہ فولاد کے سرے ٹھیک خُرونے لگیں۔ لیکن اگر سرے ٹھیک گھومتے ہیں اور اس ٹکڑے کا وسطی حصہ بے ڈھنگا گھومتے تو فولاد میں خم ہے۔ اس لیے اُس کو آدہ گردش دینا چاہیے۔ اور حسبِ سابق کھریا کا نشان لگانا چاہیے۔ اس کے بعد فولاد کو ٹیک گندے کے جوف میں اس طرح بٹھاؤ کہ کھریا کا نشان اُوپر کی طرف رہے۔ اُس کے بعد دستی ہتھوڑی لے کر کھریا کے نشان پر ایک چست ضرب لگاؤ۔ فولاد کی جسامت اور اُس کے خم کے لحاظ سے ضرب کی قوت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اس ضرب سے فولاد کسیدھا ہو جائیگا۔ اُس کو پھر خُراد پر چڑھا کر آڑاؤ۔ یہاں تک کہ فولاد کا پورا طول صحیح گردش کرنے لگے۔ اب مرکوزوں کو مرکزِ سنہ کی مدد سے بڑا کرو۔ اور فولاد کے ٹکڑے کے ایک سرے پر بردار کو چڑھا کر اس کو پھر خُراد میں بٹھاؤ اور دُوسرے سرے کو بغلی اوزار یا کارڈ آلہ سے مربع بُخ تراش لو۔ اس کے بعد بردار کو مربع منہ سرے پر لے جاؤ اور باقی طول کو بھی مربع بنا ڈالو۔ رواں مرکز کو براچک سے بدل لو۔ جس میں پہلے بیخِ قطر کا معمولی کام کا برما لگا ہو اور پچھلے مرکز اور تھوڑے سے تیل کی مدد سے فولاد کے دونوں سروں میں پہلے بیخِ گہرا کڑھا کرو اور دونوں پر آنکھ تراش لو۔ یا اُس کے لیے چو پچھلے کو استعمال کرو۔ ان سوراخوں کا زاویہ میلان خُراد کے مرکوزوں کا سا ہونا چاہیے۔ عام طور سے ۹۰ کا قاعدہ ہے۔ فولاد اب خُراد سے لیے تیار ہو گیا۔

کام میں سُورخ اس لیے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا مرکز محفوظ رہے اور آئندہ جل کر بھی خُراد نے یا سُدھارنے کی ضرورت ہو تو کام دے سکے۔ اور خُراد کے مرکز خراب نہ ہو جائیں۔

سبق (۷)

دستخرا دی اوزار

شکل ۱ تا ۱۲ میں دستخرا دی کے وہ معمولی اوزار دکھائے گئے ہیں جو فولاد پٹواں لوہے اور ڈھلے لوہے کے خرا دینے کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے ان کو اوزاری فولاد کی مربع سلخ سے بنایا جاتا ہے جس کا ایک ضلع ۱/۲ سے لے کر ۳/۴ انچ تک ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو گھڑا جاتا ہے، پھر ریتا جاتا ہے، یا مطلوبہ شکل بننے تک گھسا جاتا ہے اور سخت کیا جاتا ہے۔ اور گہرے کا ہی رنگ کی آب دی جاتی ہے۔ اوزار کا ایک بھرا لکڑی کے دستے میں بٹھانے کے لیے نوکدار کر دیا جاتا ہے۔

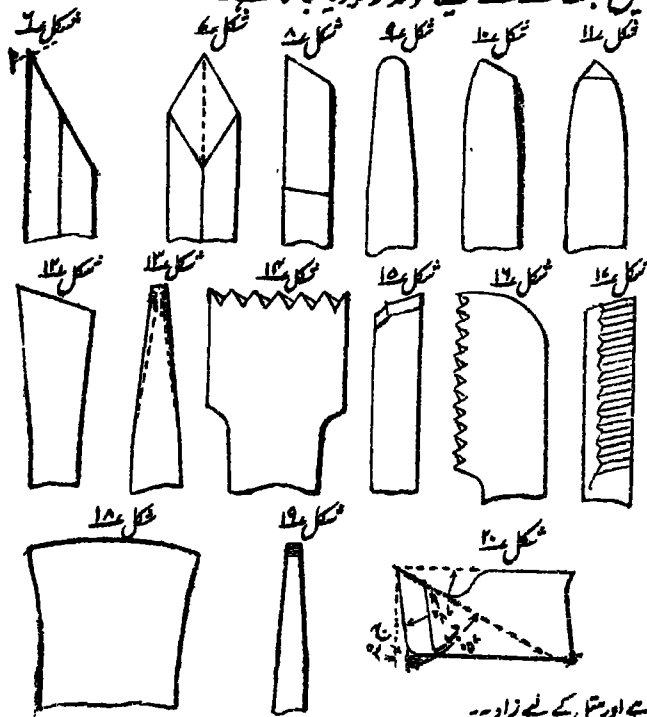

۱۔ ڈھلے لوہے اور پٹیل کے لیے زاویہ۔
 ب۔ چوڑاں لوہے اور فولاد کے لیے زاویہ۔
 ج۔ فصل کے لیے زاویہ۔

شکل ۷۷ اور ۷۸ میں کندالہ دکھایا گیا ہے۔ یہ اوزار کام کو کھردرا کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ نوک کو ا کے مقام پر دبا دیا جاتا ہے تاکہ کاٹنے کا کنارہ زیادہ مضبوط ہو جائے۔

شکل ۷۹ اور ۸۰۔ یہ گول سرے اوزار ہیں جو کام کو کھردرا کرنے اور اس میں جوف بنانے کے کام آتے ہیں۔

شکل ۸۱ اور ۸۲۔ یہ بغلی اوزار ہیں جو ہنسل، شانے اور سرے بنانے کے کام آتے ہیں۔ پرانے منٹھی سوہن سے بنتا ہے۔

شکل ۸۳ اور ۸۴۔ یہ محال رکھانی ہیں جو کام کے تقسیم کرنے میں کام آتی ہے جبکہ وہ خراد پر گھومتا ہو۔

شکل ۸۵ اور ۸۶۔ یہ بیرونی بیچ تراش یا نقش تراش یا لنگھ چپ اوزار ہیں جو بیچ کی بیرونی چوڑیاں بنانے کے کام آتے ہیں۔

شکل ۸۷ اور ۸۸۔ یہ اندرونی بیچ تراش ہیں جو بیچ کی اندرونی چوڑیاں بنانے کے کام آتے ہیں۔

بیچ کاٹنے کے یہ اوزار اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ایک سادے فولاد کے ٹکڑے کو جو پہلے سے گھرا جا چکا ہے اور تیار کر نرم کیا جا چکا ہے اور مطلوبہ وضع کے مطابق ریتا جا چکا ہے ا کے کر ایک شہ بیچ ساز کے منہ پر جبکہ وہ خراد میں گھومتا ہو روغن سے چکنا کر کے جاتے ہیں۔

اب دیا ہوا شہ بیچ ساز نرم فولاد میں آہستہ آہستہ متوازی نالیاں کاٹ دیتا ہے جو شہ بیچ ساز کی چوڑیوں کا جواب ہوتی ہیں۔ جب ایک پوری چوڑی بن جاتی ہے تو بیچ تراش کو فصل کے لیے پیچھے کھسکاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آب دیتے ہیں۔ اب یہ اوزار شہ بیچ ساز کی چوڑیوں کے مشابہ گھائی کے بیچ کاٹنے میں کام دے سکتا ہے۔

اندرونی بیچ تراش پر پہلے شہ بیچ ساز سے نالیاں بنائی جاتی ہیں اور اب دینے سے قبل مطلوبہ وضع پر خا دیا جاتا ہے۔

کھردری گھائی کے نقش تراش کو پہلے تقریباً بیچ کی گھائی کے برابر

ایک مثلث سوہن سے پھیل لیتے ہیں تاکہ جہاں تک ہو سکے شہ بیچ ساز کی جھڑیاں قائم رہیں۔

شکل ۱۹ و ۲۰ - یہ کھوپڑی ہے جو ڈھلے لوسے اور دوسری دھاتوں کو جبکہ وہ خراہ میں گھومتی ہوں پالش کرنے کے کام آتی ہے۔ بالعموم اس کو کسی پرانے چھٹے سوہن سے بناتے ہیں۔ اور سرے کو گھڑ کے تیلہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرے کے کونے ۹۰ کے ہو جائیں۔ ان کو کسی قدر گول ریت کر (شکل میں مکبر بتایا گیا ہے) تیل پتلی سے صاف کر لیتے ہیں۔ استعمال کے وقت اُسے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر ٹکانا چاہیے اور یہ ٹکڑا ہتھ ٹیکن پر رکھا جانا چاہیے تاکہ تھر تھراہٹ پیدا نہ ہو۔ اور بجائے پالش کرنے کے، کام میں دھاریاں نہ بن جائیں۔


شکل ۲۱ - وہ نقشہ ہے جس میں پٹواں لوسے اور فولاد ڈھلے لوسے اور پتیل کے کاٹنے کے زاویے اور اُن کا طریقہ استعمال بتایا گیا ہے تاکہ تراشنے کے کنارے حتی الامکان مضبوط رہیں۔

سبق (۸)

خراونا

چار انچ لمبا اور $\frac{1}{4}$ انچ قطر کا لوسے کا ایک ٹکڑا لو۔ چھٹے سبق میں بتائے ہوئے طریقے کے بموجب سروں کو مربع کرو، مرکز ڈالو۔ برنا کرو اور آنکھ تراش لو۔ شکل ۲۲ و ۲۳ میں جو ابعاد بتائے گئے ہیں اُن کے بموجب خراہ لو۔ سرے ۱ پر بردار کو لگاؤ اور خراہ کے مرکوز کے مابین کام کو چمکھاؤ تاکہ وہ آسانی سے سرے پھسلنے کے بغیر گھوم سکے۔ بردار کی گردش ڈبڈی کو چلاؤ چمک کی ڈبڈی سے ملا کر رکھو۔ ہتھ ٹیکن کو خراہ کے مرکز کی سطح سے تقریباً $\frac{1}{8}$ انچ نیچے اور کام سے $\frac{1}{4}$ انچ دُور رکھو۔ خراہ کو چلاؤ۔ کند آہ کو لے کر اُس کی موٹھ سیدھے ہاتھ میں لو۔ اور

کند آلہ کے آہستہ حصہ کو بائیں ہاتھ سے بیچ میں سے پکڑو۔
کند آلہ کا منہ جھکا کر داہنی جانب ہتھ ٹیکیں پر رکھو جیسا کہ شکل ۲۲ میں
بتایا گیا ہے۔ اور آہستہ سے کام میں $\frac{1}{4}$ انچ گہرا آنا دو۔ اُس کے بعد داہنے

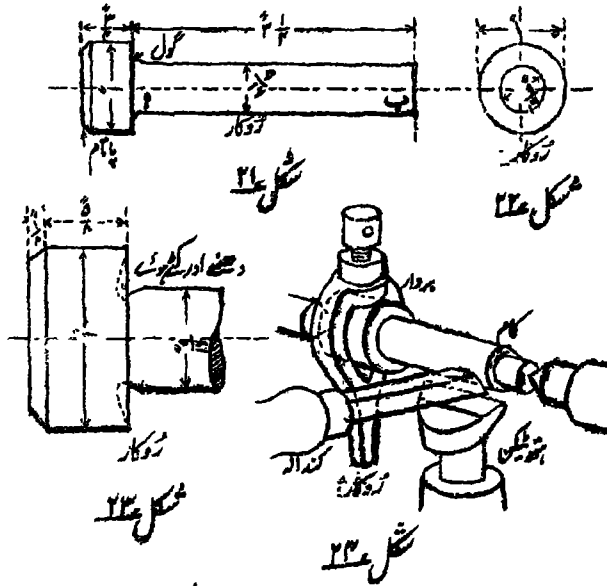

اور بائیں ہاتھوں سے کند آلہ کو بائیں منج پر مروڑی حرکت دو یہاں تک کہ کند آلہ کی
زک چوٹی پر پھل گئے۔ اس کے بعد اُس کی نوک کو پھرنیچا کرو۔ اور جہاں سے
کہ گذشتہ مروڑ شروع ہوئی تھی وہیں سے پھر شروع کرو۔ اسی طرح سے کام
کے مطلوبہ طول تک بڑھتے چلے جاؤ۔

فرض کرو کہ کام راست نہ ہو اور اُس پر گوڑے ہوں تو کند آلہ کو
ہتھ ٹیکیں پر مضبوط پکڑو یہاں تک کہ گوڑے مضمغ کی دوسری سطح کے حامل آب
ہی آپ پھیل جائیں۔ اس کے لیے یہ کرو کہ ہر گردش میں جب گوڑے سامنے
آئیں تو کند آلہ کو آہستہ سے بڑھا دو۔

اب پھر ابتدائی جگہ سے کام شروع کرو۔ اور کام پر حسب سابق ایک
اور تراش لگاؤ اور کند آلہ کو صاف لائن کے پانی سے جھکوتے جاؤ۔ اس امر کی

احتیاط رکھو کہ گڑھے نہ بنیں اور کام کا سراپ دوسرے حصوں سے کسی قدر کم رہے یہاں تک کہ کل حصہ مطلوبہ قطر کا ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے پورے طول میں اس کو متوازی کر لو۔ اور بیرونی طول پیما سے جانچتے جاؤ۔ اور اس کو اس طرح سے جوڑو کہ یہ کم حصہ اس میں کھیلتا رہے۔ اب کام کے سر کو کنداہ یا بغلی رکھانی سے چوکور کر لو۔ مگر کوئے ذرا گولائی لیے رہیں (دیکھو شکل ۷۱)۔ اور زیادہ کٹنے نہ پائیں یا دھنس نہ جائیں۔ جیسا کہ شکل ۷۱ میں بڑے پیمانے پر بتایا گیا ہے۔

نقطہ ب پر بردار کو چڑھاؤ (شکل ۷۱) اور کام کے سر کو ابعاد کے بموجب خرا د لو۔ اور جیسا کہ شکل ۷۱ میں بتایا گیا ہے پانام نکال لو۔ خرا د کو تیز رفتار پر چلاؤ۔ پچھلے مرکز پر تیل ڈالو۔ اور ایک چھ انچی نہایت مصفا دستی سوہن لے کر سیدھے ہاتھ میں موٹھ رکھو اور سوہن کی نوک کو بائیں ہاتھ کی پہلی دو انگلیوں اور انگوٹھے سے پکڑو۔ سوہن کو نرمی سے کام پر لگاؤ۔ اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھاؤ اس طرح سے کہ اس عمل میں خرا د نئی مرتبہ گردش کر جائے۔




حتی الامکان سوہن کو کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر کام اچھی طرح تیار کیا جا چکا ہے تو دو تین پھیر سوہن کے کافی ہو جائیں گے۔ اب بردار کو سرے پر رکھو اور چھوٹے قطر کو بھی اسی طریقہ پر رتو۔ اور بیرونی طول پیما سے جانچتے رہو تاکہ وہ متوازی رہے۔ اس کے بعد کندہ پار چمکو کسی چپٹی لکڑی پر اچھی طرح بھسیلا کر اور تیل لگا کر پاش کر ڈالو۔

سبق (۹)

استوانہ ناما کام کو ریت کو مربع کرنا

فولاد کے ایک ٹکڑے کو جو خرا د جا چکا ہے اور ایک سرے پر بردار چڑھا کر خرا د کے مرکزوں پر لگاؤ۔

تقسیم کیل کو تقسیم تختی کے سوراخ ۱۷ میں لگاؤ۔ اور نشان کش یا کسی تیز اوزار کو پھسلانی ٹھیکیں میں اکٹس کر فولاد پر ایک افقی خط لگاؤ۔
تقسیم کیل نکال لو۔ اور اگر تقسیم تختی سو حصوں میں منقسم ہے تو سرگرسے کو پھراؤ یہاں تک کہ تقسیم کیل پچیسویں سوراخ میں اتر آئے۔ اب فولاد پر ایک اور افقی خط لگاؤ۔ سرگرسے کو اسی طرح علی الترتیب پچاسویں اور پچھترہویں سوراخوں پر لاتے جاؤ اور خط لگاتے جاؤ۔ اور جس طرح کہ شکل ۲۵ میں بتایا گیا ہے

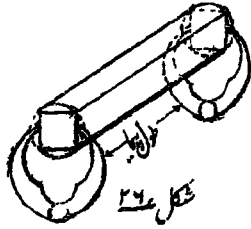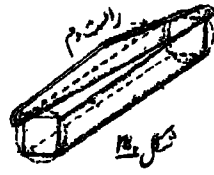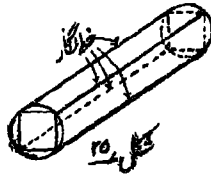

فولاد پر نشان کرو۔ فولاد کو خمد پر سے نکال کر دائیں میں پکڑو۔ اور ہر ایک سرے پر ایک مربع بناؤ (جو چار خطوط اس سے پہلے لگائے جا چکے ہیں وہ کونوں کے نشان ہیں)۔ نقطہ یعنی سے مربعوں کے باریک نشان کھودو یہ مربع کے باہر کا حصہ چھنٹ جانے سے کام تیار ہو جائیگا۔

کام کو دائیں میں پکڑ کر خطوط کے اوپر کی دھات کو ریت ڈالو۔ پہلے مڑا ریتو۔ اُس کے بعد چکنے سوہن سے صاف کرو۔ مگر مخالف رُخوں کو پہلے ریتو۔ اس کام کو راستہ دم یا پیٹ گنے سے جانچ لو جیسا کہ شکل ۲۷ اور ۲۸ میں بتایا گیا ہے۔ اور مخالف رُخوں کو ایک دوسرے کے متوازی کر لیا، بیرونی

طول پیا سے جا پختے جاؤ جیسا کہ شکل ۲۷ میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ دونوں رخ دوسرے رخنوں کے عمودی ہوں۔ ان کو پیٹ گئیے سے آزمالو جیسا کہ شکل ۲۸ میں۔ جب یہ سب ہو جائیں تو صاف کر کے پالش کرو۔

سبق (۱۰)


مرکزِ سنبہ

۵۔ انچ قطر کی ایک فولادی سلاخ نوہتوڑی اور چھینی لے کر ایک سرے سے ۳/۴ انچ طول پر اطراف نشان ڈالو اور ٹیک گندے پر سیدھا رکھ کر ۳/۴ انچ لمبا ٹکڑا کاٹ لو۔ اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیک گندے کے جوف پر نشان کردہ حصہ کو رکھو اور ہتوڑی سے ایک گڑھی ضرب لگاؤ تو وہ ٹوٹ کر الگ ہو جائیگا۔

سبق (۳) میں جس طرح کہ بیان کیا گیا ہے اس ٹکڑے کو تیار مالو اور سروں کو مربع کر کے مرکز اندازی کر لو۔ یہ کام اندازے سے بھی ہو سکتا ہے یا تقسیمی پر کار سے جس کی ایک ساق مدور ہو۔ فولاد کے ٹکڑے کے سروں پر کھریا لگادی جاتی ہے اور ہر ایک پر چار خط لگائے جاتے ہیں جیسا کہ شکل ۲۹ میں بتایا گیا ہے۔

اس کے لیے یہ کہ تقسیمی پر کار کی نوک مفروضہ مرکز سے کسی قدر مٹا کر رکھو۔ اور پرکار کی مدور ساق کو رہنا کر کے دوسری نوک سے چار منحنی خطوط کھینچو جیسا کہ شکل ۳۰ میں بتایا گیا ہے۔ ان خطوط کی حدودہ جگہ مطلوبہ مرکز کو بتاتی ہے۔ نقطہ سنبہ سے اس کا نشان کر لو۔ اور سبق (۶) میں بتائے ہوئے طریقے پر خزاں پر چڑھا کر جانچ لو۔ اس امر کی احتیاط کر لو کہ پہلے ہی مرکز بہت بڑا نہ بن جائے اور فولاد کے مرکز کے خط پر مرکز سنبہ سیدھا اور کھڑا رہے۔

جب صحیح مرکز لگ جائے تو ایک سرے پر بردار کو چٹھاؤ اور شکل ۲۱ میں بتائے ہوئے ابعاد کے بموجب خرا دو۔ اس کے بعد صاف کرنے کے پالش کر دو۔

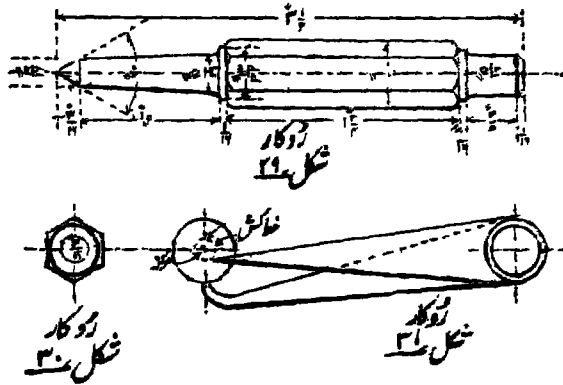


اب سنب کو ہمہ گیر چک میں لگاؤ تاکہ وہ صحیح گردش کرے۔ مرکز ڈالے ہوئے سروں کو گاؤ دم کر لو۔ یہاں تک کہ وسطی نوک خرا دو کے مرکزوں کی ہم زاویہ ہو جائے۔ دھٹوس تھہ (Whitworth) کی خرا دیں یہ زاویہ ۵۵ کا اور عام طور سے ۶۰ کا ہوتا ہے۔ اور بھاری کام کے لیے ۶۵ کا ہوتا ہے۔

درمیانی حصہ کو گول رہنے دو یا خط اندازی کر کے پسند کے موافق شش پہلو بہشت پہلو یا مربع بناؤ۔ جب مکمل ہو جائے تو وسطی نوک کو سخت کر کے ہلکے خاکی رنگ کی آب دیدو۔

سبق (۱۱)

برے

عام طور سے مستقل برہوں کے اقسام کو شکل ۲۲ تا ۲۵ میں بتایا گیا ہے۔ شکل ۲۲ اور ۲۳ میں جو برے دکھائے گئے ہیں وہ کھانی برہا گیر مل

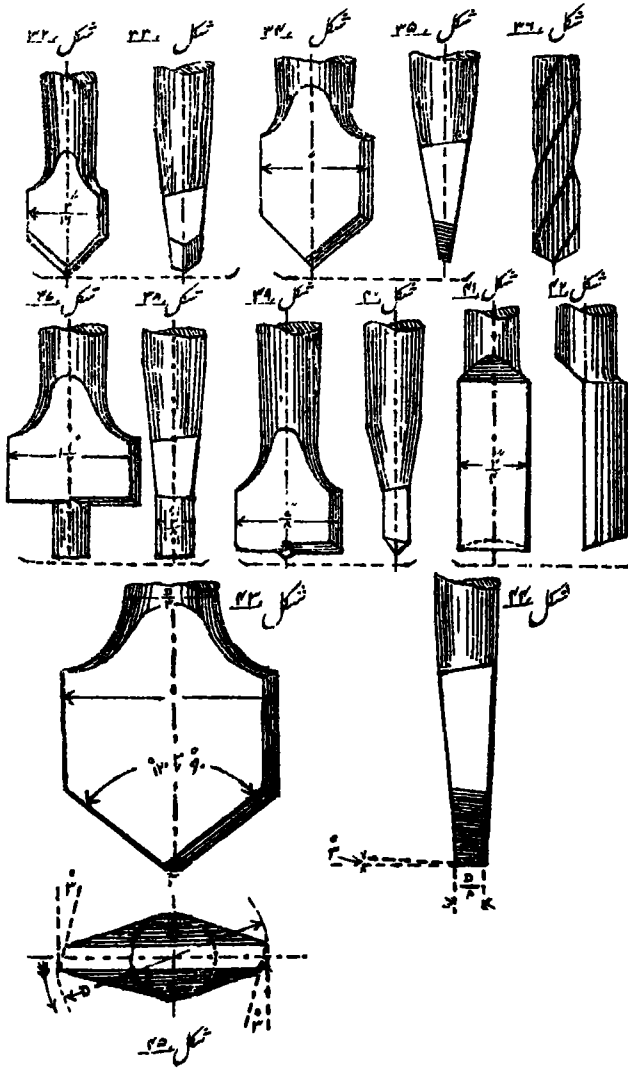

میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ برے چھوٹے سُورخ ڈالنے میں یا ایسے مقامات پر جہاں کل کا استعمال نہیں ہو سکتا سُورخ ڈالنے میں کام آتے ہیں۔
 شکل ۳۲ و ۳۵۔ یہ معمولی چپٹے برے ہیں جو خردا، برما کل، چکر برموں اور دستی برموں میں استعمال ہوتے ہیں۔

شکل ۳۶۔ یہ ”بلدار برما“ ہے جو خردا یا برما کل میں کام آتا ہے۔
 شکل ۳۷ اور ۳۸۔ میں سوئی برما یا سونن تریش بتایا گیا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کام میں پہلے سوئی کے قابل چھوٹا سا چھید ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے بڑا سُورخ بن سکے۔ اس کو برما کل یا چکر برے میں لگاتے ہیں۔ بولٹوں کے سرورں وغیرہ کو کسی سطح میں ہموار بنانے کے لیے گھرنانے میں کام آتا ہے۔

شکل ۳۹ و ۴۰۔ میں ”جانی راہ“ یا ”چپٹے برے“ کو بتایا گیا ہے۔ یہ خردا، برما کل، اور دستی برموں میں لگایا جاتا ہے۔ اور دھریوں میں چابیوں اور پرگزروں کے لیے سُورخ ڈالنے کے کام آتا ہے۔ اور جب سوئی برما استعمال نہیں ہو سکتا تو کام میں گھرنانے کے بھی کام آتا ہے۔

شکل ۴۱ اور ۴۲۔ یہ ”نیم دوری“ یا ”قلم زبان“ برے ہیں جو خردا میں لگائے جاتے ہیں۔ پہلے سُورخ کے منحنی کو کسی برے پھل سے سیدھا کر لیتے ہیں تاکہ وہ نوک جو گول، سیدھا اور متوازی سُورخ ڈالتی ہے صحیح ابتدا کر سکے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ سان چڑھائی سے کام جسامت میں کم نہیں ہوتا۔

شکل ۴۳۔ ۴۴ اور ۴۵ میں چپٹے برے کا عام تناسب بتایا گیا ہے ضروری ہے کہ یہ صحیح زاویے پر ترشے ہوں اور جیسا کہ بتایا گیا ہے تھوڑے فاصلہ تک معکوس متوازی ہوں تاکہ کئی مرتبہ کی سان چڑھائی کے بعد بھی قطر کم نہ ہو۔ تراشے کناروں کو سوہن کرنا چاہیے یا سان چڑھانا چاہیے تاکہ مساوی طول اور میلان کے رہیں ورنہ صرف ایک ہی کنارے سے کاٹ پڑیگی اور سُورخ بیضوی ہو جائیگا۔ متوازی چھوں کو ۹۰ کے زاویے پر

ڈھیلا کر دینا چاہیے (دیکھو شکل ۷۴) تاکہ برما گرم نہ ہو جائے۔ نوک کو چونکہ بہت تھوڑا کاٹنے کا کام کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کو صرف کام میں دھنسانا پڑتا ہے۔ اس کی چوڑائی کا تعین صرف تجربے یا برمانے کی چیز کے انداز سے ہو سکتا ہے۔ چھ بربروں کو ٹکے زرد رنگ کی آب دینا چاہیے۔ اور بلداری بربروں کو گہرے زرد رنگ کی۔ ان کے استعمال کے وقت فولاد اور پٹواں لوہے کے لیے رخن یا صابون کے پانی کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ڈھلے لوہے اور پیتل کے لیے مٹھن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈھلا لوہا بہت سخت ہے تو ایک برما جو بالکل سخت ہو استعمال کرنا چاہیے اور نارمین کا تیل ڈالنا چاہیے۔

بلداری بربروں کو خاص طور سے بنائے ہوئے آلہ میں سان چھلانا

چاہیے۔


فولاد کو برمانے کی معمولی رفتار بربروں کے محیط پر ۱۲ فٹ فی منٹ ہے ڈھلے لوہے کے لیے ۸ فٹ، پٹواں لوہے کے لیے ۲۴ فٹ، پیتل کے لیے ۲۵ فٹ۔

شکل ۷۵ میں بربروں کے زاویوں کے لیے ایک مفید ناپ بتائی گئی ہے۔ اس کے حصوں سے کاٹنے والے کناروں کے طول کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔

سبق (۱۲)

برمانا

بربروں سے کوئی سُورخ کرنے کے لیے پہلے نقطہ نشینی سے مرکز کا ہلکا سا نشان ڈالو اور تقسیمی پرکارے کر ہونے والے سُورخ ۱ کے نصف قطر سے کسی کم ناپ کو۔ اس مرکز سے ایک دائرہ بکینچر (شکل ۷۶) اور نقطہ نشینی سے اس نقطہ ج ڈال کر نشان کرلو۔ اب جبکہ بربروں سے سُورخ بیگا تو نقطے کٹ جائیں گے۔

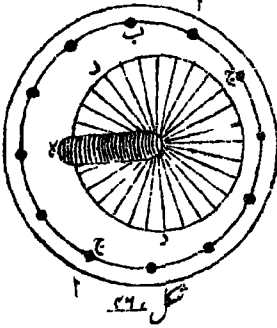

مرکز مُنبنے کے راب مرکز کو ٹرا کر لو۔
اور ہرانا شروع کرو۔ اگر سُوراخ دائرے کے
مرکز سے باہر کی طرف جا رہا ہے جیسا کہ ۵
(شکل ۱) پر دکھایا گیا ہے تو ایک گول
سُرنی چھپی لو۔ اور کنارے سے مرکز تک ایک
نالی کاٹ لو (دیکھو ۶)۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ برے کی نوک نالی کی طرف کھینچ لی اور
اُس رُخ کو کاٹنا شروع کریں گی۔ اس عمل کو
دُہرانا چاہیے یہاں تک کہ برائے نقطہ مُنبنی کے دائرے کے بیچوں بیچ میں گھومنے
لگے۔


اس عمل کا نام ”سُوراخ کی کشید“ ہے۔ اور قبل اس کے کہ برما کام کے
پورے قطر کو کاٹ دے اس کو انجام دینا چاہیے۔

سبق (۱۳)

مسدس گھنڈی کا ریتنا

ایک سادہ فولاد کا ٹکڑا لو۔ جیسا کہ سبق ۸ اور ۲۶ کے بیان کے
موجب خُراد کر بیچ ڈالاجا چکا ہے۔ تقسیمی تختی لے کر گھنڈی کو چھ مساوی حصوں
میں تقسیم کرو اور ہر حصہ پر ایک افقی خط کھینچو جیسا کہ سبق ۹ میں بیان کیا جا چکا ہے۔
فولاد کے اس ٹکڑے کو خُراد سے نکال لو اور خطوط کے سروں کو پیش یا فولادنگا
سے ملا دو جیسا کہ شکل ۷ میں ۱ سے ۴ تک دکھایا گیا ہے۔ اس طرح دونوں
سروں پر دو مسدس بن جائیں گے۔

پیدا حصہ کو سیسے کے ٹکڑوں میں پکڑ کر وائس میں رکھو۔ اس طرح
سے کہ بیچ کی چوڑیاں دب نہ جائیں۔ اور مسدس کے خطوط کے باہر کی

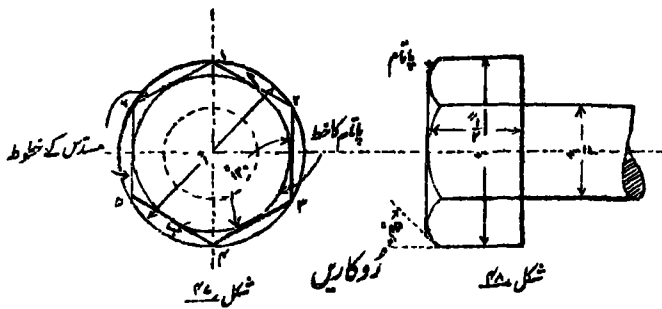

دھات کو ریت ڈالو۔ مگر اس کا خیال رہے کہ سب پہلو گھنڈی کی سطح پر عمود رہیں۔ مسدس کے مخالف ضلعوں کو پہلے بناؤ جیسا کہ (ا) اور ب میں بتایا گیا ہے۔ اور ان کو متوازی کرو۔ طول پیماسے جاسیختے جاؤ اور دیکھو کہ زاویے ڈھیری پیماس میں ٹھیک اُترتے ہیں۔ جب یہ کام صحیح ہو جائے تو سوہن سے صاف کر کے پالش کر لو۔ اور بولٹ کو خداد میں رکھ کر گھنڈی پر پاتام بناؤ جیسا کہ شکل (ب) میں بتایا گیا ہے۔

سبق (۱۴)

دُھیری اور برما پیا

فلادی چادر کے دو کونے کو ایک $\frac{1}{4}$ اینچ \times $\frac{1}{4}$ اینچ \times $\frac{1}{4}$ اینچ \times $\frac{1}{4}$ اینچ کا حجم کا ہو۔ اور شکل ۴۹


اور غصہ میں بتائی ہوئی جسامت کے بموجب ان پر تیز خط بنگار سے

تشان ڈالو۔ دستی چھینی اور ہتھوڑی سے ان کو اس شکل کے بموجب


سرسری طور سے کاٹ لو اور کناروں اور زاویوں کو موٹے سوہن سے پیت

لو۔ زاویوں کو صاف کر کے مکمل کر لو۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ سب

زاویے برابر اور صحیح نوک کے ہوں۔ اس کے لیے چٹا، نیم دوری اور

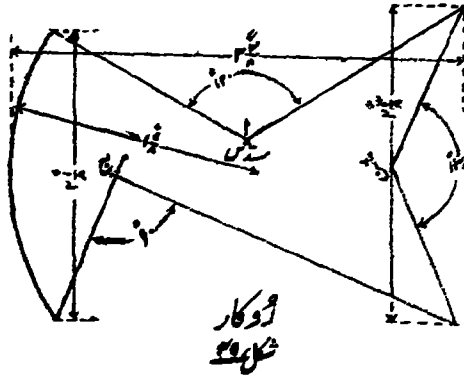


ہنایت صاف سوہن استعمال کرو۔ یا یہ کہ زاویوں کی نوکیں پھیل آری سے
کاٹی جائیں جیسا کہ شکل ۴۵ میں بتایا گیا ہے۔
مقطوعہ پیمانہ کو شکوہ تختی پر کس دو جیسا کہ شکل ۴۵ میں بتایا گیا
ہے۔ اور اضلاع کو صاف سوہن کرو۔ اس کے بعد سوہن پر کھریا لگا دو تاکہ
اس کے دندانے کام میں گہرے نہ آئیں۔ اب ہلکا سوہن کرو۔ اس کا

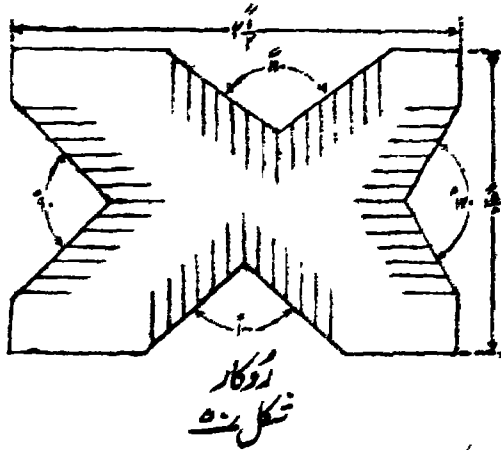

طریقہ یہ ہے کہ شکل ۴۵ میں بتائے ہوئے مقام پر سوہن کو پکڑو اور سہاری
طریقے سے سوہن کو آگے اور پیچھے کام پر کھینچو جیسا کہ تیروں سے بتایا گیا
ہے۔ جب کام کے دونوں رخ چٹکئی اور گہری خراشوں سے پاک ہو جائیں تو

نمبر ۱ اکرنڈ پارچے کا ٹکڑا لے کر سوہن یا پالش کرنے کی لکڑی پر لیٹو اور ہلکے سوہن کرنے کے طریقے کے بموجب استعمال کرو۔ اور آخر میں زیادہ مہین کرند پارچے سے پالش ختم کرو۔ اگر پالش کرتے وقت کرند پارچے کے ساتھ تھوڑا تیل استعمال کیا جائے تو پالش بہتر اور زیادہ پائدار ہوتی ہے۔

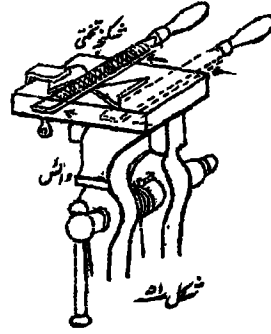


زادیوں پر بھی احتیاط سے ہلکا سوہن کرو اور مہین کرند پارچے کی ایک دو رگڑوں سے اس کام کو بھی ختم کرو۔ باریک کام کے لیے سوہن کشتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے کام کی صفائی صرف ایسے سوہنوں کے استعمال سے حال کی جانی چاہیے جو ایک دوسرے سے زیادہ باریک تراش کے ہوں اور ذہن بھی ایک ٹرخ پر چلانا چاہیے جو نوک سے دُم کی طرف ہو۔

سبق (۱۵)

گھر چھینی

۱۔ پنج قطر کی ایک فولادی سلاح لو۔ اور اگر ہشت پہلو نہ ہو تو دہوی سرخ تیار کر دستی ہتھوڑی اور چپٹیا سے چھ پنج طول تک ہشت پہلو بنا لو۔ اب جیسا کہ شکل نمبر ۱ میں دکھایا گیا ہے ہر عرض اور تنگ پہلو پر باری باری سے چپٹیا استعمال کر کے کاٹنے والے کنارے کو اتار دو۔ تاکہ اس مقام پر فولاد ابھی طرح ٹھک جائے۔ اور شکل نمبر ۱ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب ہو جائے۔ اب چھینی کو سلاح میں سے ایک گرم چوٹ لگا کر کاٹ لو اور خوف چھٹے میں پکڑ کر سرے کو ہٹا کر جیسا کہ بتایا گیا ہے۔

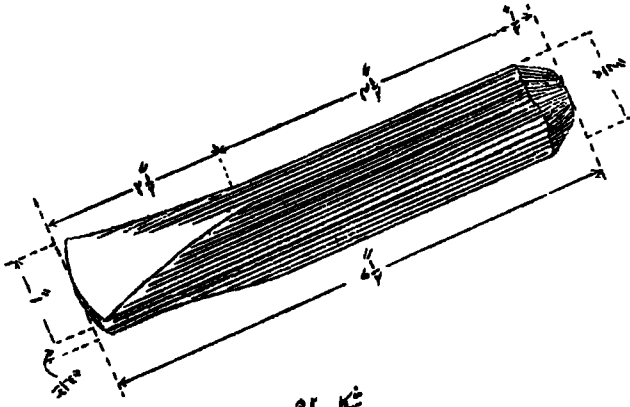

شکل ۵۱

اب چھینی کو چھٹے میں اٹا بکرو اور پتے سرے کو ۲ انچ تک دھوی سُرخ گرم کرو۔ اب نوک کو انتصاباً ایک انچ گھرائی تک ٹھنڈے پانی میں بھجواؤ اور اسی سطح پر ہلاتے رہو یہاں تک کہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے۔ پانی سے نکال کر ٹھنڈے سرے کو ریزہ دار پتھر سے ملو یہاں تک کہ چمک جائے۔ اب اس کے رنگ کو دیکھتے رہو کہ سرے سے آخر تک بدلتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بھورا زرد رنگ آجائے۔ اب چھینی کو انتصاباً کامل طور پر پانی میں ڈبو کر جلد ٹھنڈا کر لو۔


سبق (۱۶)

ہتوڑی کے سر کی گھڑائی

ایک گول فولادی سلاح جس کا قطر ۱/۲ انچ ہو اور بھٹی میں رکھ کر تدریجاً سسینج رنگ ہونے تک گرم کرو۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ حرارت اس درجے سے بڑھنے نہ پائے ورنہ فولاد جل کر بیکار ہو جائیگا۔

ایک گول گاؤدم خراڈ شکنجہ لوجس کا اوسط قطر $\frac{1}{2}$ انچ ہو۔ اور فولاد کے بیچوں بیچ اور ایک سرے سے $\frac{1}{2}$ انچ دُور ایک سوراخ سُنْبہ کر دے۔ سُنْبہ کر کے اس سوراخ کو آد بڑا کر لو اور ایک بیضوی گاؤدم خراڈ شکنجہ استعمال کر دہاں تک کہ سوراخ ایسا ہو جائے جیسا کہ شکل ۵۲ اور ۵۳ کے منقطع خطوط سے دکھایا گیا ہے۔

خراڈ شکنجہ لگا ہوا رہنے دو اور درزوں رنوں کو بیضوی سوراخ کے متوازی کر کے چپا کر لو اور پچکانی کی مدد سے سوراخ کا ہر پہلو دباؤ تاکہ کناریاں بن جائیں۔ دیکھو آؤرب (شکل ۵۳ و ۵۴) خراڈ شکنجہ کو نکال لو اور گول سرے کو گھڑ لو۔ مگر خیال رکھو کہ فولاد پیٹ کر یکجان ہو جائے۔

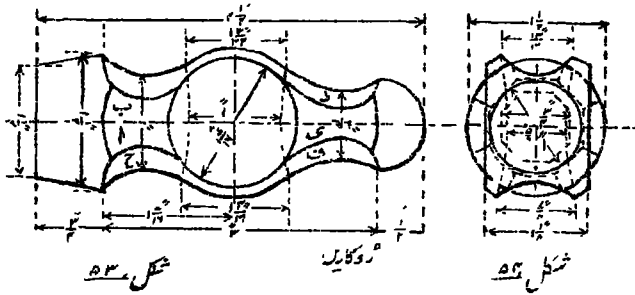


گول سرے کو مجوف چٹے میں پکڑ کر اُس حصہ کو گرم کر دو جو ہتھوڑی کا منہ ہوگا۔ اور چھلنی سے گرم چوٹ لگا کر دکھائے ہوئے ابعاد سے $\frac{1}{2}$ انچ بڑھ کر ٹکڑا کاٹ لو۔ اور ہتھوڑی کے منہ کو اچھی طرح پیٹ لو تاکہ فولاد ٹھوس ہو جائے۔ اگر سرے پر کوئی مار کہ ڈالنا ہے تو یہ اُس وقت کرنا چاہیے جبکہ خراڈ شکنجہ لگا ہو۔ ہتھوڑی کے منہ کو دھوی سُنْخ گرم کر کے نکالو اس کے لیے اُسے جھونے کی کافی مقدار کے ساتھ صندوق میں بند کر کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرنا چاہیے۔

سبق (۱۷)

پانہ

فولاد کا ایک ٹکڑا دو فٹ لمبا اور $\frac{3}{8}$ x ۲ انچ تراش کا لوہا (شکل ۵۵) کوٹ کر $\frac{1}{4}$ انچ قطر اور $\frac{1}{4}$ انچ موٹائی کا کرو اور دستے کے حصے ب کو بتائے ہوئے زاویے پر میلان دیدو۔ $\frac{1}{4}$ انچ کی چاروں طرف گنجائش رکھو تاکہ پانہ کی تکمیل ہو سکے۔ اب اس کو احتیاط سے تیار بنا لو۔ دستے کی سیدھ میں پانہ کے منہ کا مرکز لگاؤ اور شکل ۵۵، ۵۶ اور ۵۷ کے ابعاد کے بموجب بناؤ۔

پیلوٹوں اور جبرے والے سرے ۱ کو ریت کر مطلوبہ شکل کا بناؤ۔ اور بتائے ہوئے زاویے اور وضع کے بموجب نشان ڈال دو۔ ایک یا زیادہ بریوں سے جبرے کو برمالو اور برے کے سوراخوں کی محدود جگہ کو دستی چھینی یا سوہن سے کاٹ کر کمال دو۔ ج کے مقام پر $\frac{1}{4}$ انچ کا ایک فاصل سوراخ برما کر آنکھ تراش اور دیکھو شکل ۵۵ اور ۵۶۔ اب پوری سطح کو

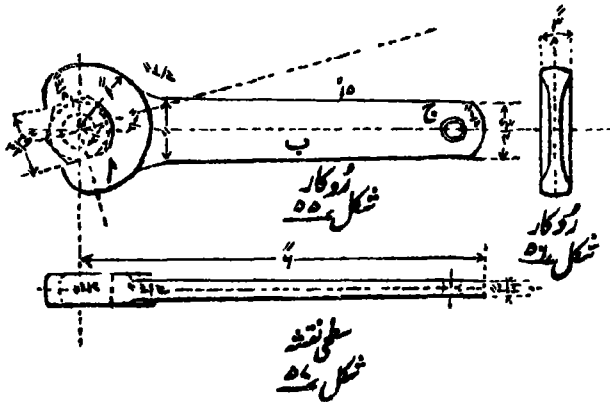

سوہن سے صاف کرو اور جبروں کو احتیاط سے ایک دوسرے کا متوازی اور

دستے سے عمودی کرلو۔ اور پورے پانہ کو پاش کرلو۔ جڑوں پر ہلکی سی آب دیدینا مناسب ہے۔ عام طور سے جڑوں کو ڈھیری کی چپٹائی سے $\frac{2}{3}$ (۶۰۲) حصہ چوڑا رکھا جاتا ہے۔ اور اگر پانہ بتائے ہوئے زاویے کا بنایا جائے تو بہ نسبت سیدھے پانہ کے ڈھیریاں کنسنے کے لیے کم جگہ درکار ہوں گی۔

وضوئہ ڈھیریوں کی جدول


| بولٹ کا قطر | | چپٹائی کا عرض | | بولٹ گھنڈی کی بلندی | |
|----------------|---------|-----------------|----------|---------------------|----------|
| انچ | اعشاریہ | انچ | قربی کسر | انچ | قربی کسر |
| $\frac{1}{8}$ | ۰.۱۲۵ | $\frac{21}{64}$ | ۰.۳۲۸ | $\frac{4}{64}$ | ۰.۰۶۲۵ |
| $\frac{3}{16}$ | ۰.۱۸۷۵ | $\frac{29}{64}$ | ۰.۴۵۳۱ | $\frac{5}{64}$ | ۰.۰۷۸۱۲۵ |
| $\frac{1}{4}$ | ۰.۲۵ | $\frac{33}{64}$ | ۰.۵۱۵۶ | $\frac{6}{64}$ | ۰.۰۹۳۷۵ |
| $\frac{5}{16}$ | ۰.۳۱۲۵ | $\frac{39}{64}$ | ۰.۶۰۷۸ | $\frac{16}{64}$ | ۰.۲۵ |
| $\frac{3}{8}$ | ۰.۳۷۵ | $\frac{45}{64}$ | ۰.۷۰۳۱ | $\frac{21}{64}$ | ۰.۳۲۸۱۲۵ |
| $\frac{1}{2}$ | ۰.۵ | $\frac{49}{64}$ | ۰.۷۶۵۶ | $\frac{26}{64}$ | ۰.۴۰۶۲۵ |
| $\frac{5}{8}$ | ۰.۶۲۵ | $\frac{53}{64}$ | ۰.۸۲۸۱ | $\frac{31}{64}$ | ۰.۴۸۴۳۷۵ |
| $\frac{3}{4}$ | ۰.۷۵ | $\frac{57}{64}$ | ۰.۸۹۰۶ | $\frac{36}{64}$ | ۰.۵۶۲۵ |
| $\frac{7}{8}$ | ۰.۸۷۵ | $\frac{61}{64}$ | ۰.۹۵۳۱ | $\frac{41}{64}$ | ۰.۶۴۰۶۲۵ |
| 1 | ۱.۰ | $\frac{65}{64}$ | ۱.۰۱۵۶ | $\frac{46}{64}$ | ۰.۷۱۸۷۵ |

ڈھیری کی مٹائی = بولٹ کا قطر

سبق (۱۸)


بیرونی طول پیمائی ساخت

ایک فولادی چار کانکڑا $\frac{5}{8}$ انچ لمبا $\frac{1}{2}$ انچ چوڑا اور $\frac{3}{4}$ انچ موٹا
لو۔ اور اس کے ایک رخ پر پستی خط نکار سے نشان کرو جیسا کہ شکل ۱۱
میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۱ پر دو شورانخ $\frac{1}{4}$ انچ قطر کے برالو اور دستی چھینی اور


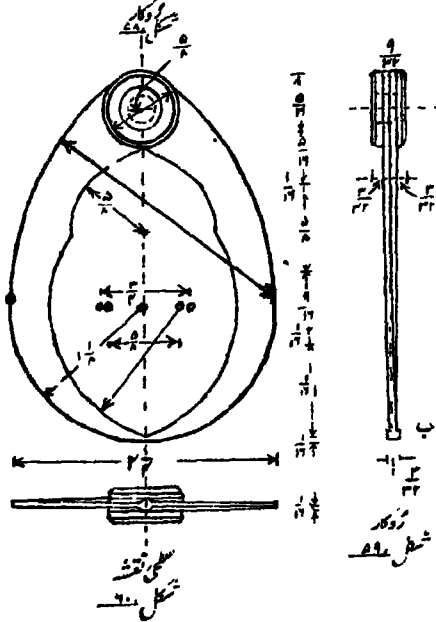


ہتھوری سے نشان کردہ خطوط کے بموجب کاٹ لو۔ اس کے بعد دونوں ٹکڑوں کو
سیدھا کر کے اس طرح رکھو کہ خط زدہ رخ بیرونی جانب رہے۔ اب برائے ہوئے
شورانخوں کو نیچے اوپر رکھ کر رٹالو۔ خط زدہ کناروں کو معمولی طور سے ریت لو۔
اب اس طول پیمائی کو دھوسی سرخ گرم کر لو اور ہنائی کی نوک یا کسی گول سلاخ پر رکھ کر

جھکا لو جیسا کہ شکل ۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ اور دونوں کناروں کو یکساں ریت لو۔
اب ریپٹ کر کاٹ ڈالو اور طول پچا کے پھلوں کی دونوں نوکوں کو فولاد کی
موٹائی سے کسی قدر زیادہ عریض گھڑ لو۔ دیکھو ب شکل ۵۶۔
سلاخی کندے کو لے کر وائس میں پکڑو اور طول پچا کے پھلوں کو کس دو
جیسا کہ شکل ۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اور ان کے دونوں رنوں کو سوہن سے مصفا
کر لو۔ خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حصہ ج جہاں واشر بیٹھے ہیں

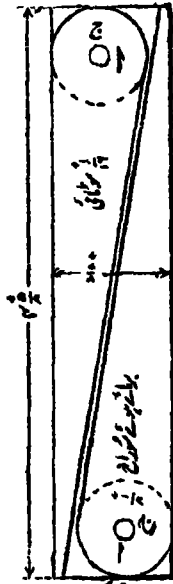

شکل ۵۵

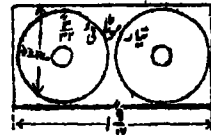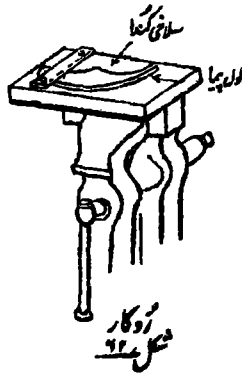

شکل ۵۶


چٹا اور متوازی رہے۔ پہلے موٹا سوہن استعمال کرو اس کے بعد باریک۔
باریک سوہن پر کھریا لگا دو تاکہ دھاتی دڑے سوہن کے دانتوں کو بند نہ کر دیں۔
اگر دانت بند ہونے لگیں تو سوہن برش یا سوہن مال یا پیتلی خط نگار سے صاف
کر و یا پیتل کی چٹی پٹی کو ٹھوک کر پتلا کر کے استعمال کرو۔
طول پچا کو پورے طور سے ریت لو اور صرف نوکوں اور انکڑوں کی

گولائی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد موٹے کرند پارچے سے اور اس کے بعد باریک کرند پارچہ سے اور تھوڑے سے تیل سے پالش کی تکمیل کر لو۔
 فولاد کا ایک چٹا ٹکڑا لو جیسا کہ پہلے استعمال کیا جا چکا ہے۔ اُس پر نشان اندازی کر کے دو سوراخ پہنچ قطر کے برابر اور شکل ۶۳ کے بموجب کاٹ کر واشر بنا لو۔ ان کو خراؤ شکنجہ پر چڑھاؤ اور اُس پر پھر کہ دونوں نون پر کنارے پٹاؤ۔ دونوں کو سیدھا اور متوازی رکھو اور جیسا کہ بتایا گیا ہے پائنام بناؤ۔

دونوں ساقوں کو ملا کر رکھو اس طرح کہ واشر اپنی اپنی جگہ ہوں۔ اب ایک گاؤڈوم آری پر تھوڑا تیل لگا کر سوراخوں میں پُر دو تاکہ دھات کی چاروں موٹائیوں میں ایک تدریجی گاؤڈوم سوراخ ہو جائے۔
 پہنچ قطر کا فولاد کا ایک ٹکڑا لو اُس کے وسط کو تیار نماؤ۔ اور گاؤڈوم خراؤ لو تاکہ چاروں گاؤڈوم سوراخوں میں اتر سکے اور ان چاروں سے پہنچ قطر بڑھ کر ہو۔ اب واشروں اور ساقوں کو الگ کر دو اور واشروں کے بیرونی رخ پر کسی قدر آنکھ تراش لو۔ اور سب کو صاف طور سے پونچھ کر گھسنے والی سطحوں پر فنا ذرا ساتیل کر بدیج رہاؤ۔ مگر ریٹ کو مساوی طور سے پھیلا نا چاہیے تاکہ آنکھ میں اتر آئے۔ اور ٹل چھا ہاتھ کے اشارہ سے مکمل جائے اور بند ہو سکے۔ ریٹ کے کناروں کو صاف کر لو اور دونوں بڑے سروں کو احتیاط کے ساتھ واشروں تک ریت کر پالش کرو۔ اب بہت احتیاط سے اس طرح کہ سائیں خراب نہ ہو جائیں ساقوں کے بیچ کو ایک دوسرے کے مقابل موگری سے ٹھیک کر لو (شکل ۶۴) تاکہ طول پیمائی کی نوکیں بند ہو کر ایک سیدھ میں رہیں۔ نوکوں کو ریت کر کسی قدر گول ایک دوسرے کے متوازی کر لو اور پالش کرو۔
 نوکوں کو بعض دفعہ سخت دیا جاتا ہے تاکہ گھسنے سے محفوظ رہیں۔

سبق (۱۹) جانچ یا پٹ گُنیا

شکل ۶۴ میں دکھائے ہوئے نمونے کے بموجب گُنیا کو سرسری طور سے گھڑ کر تیار کرنا ہو۔ اور ایک موٹا سوہن لے کر رخ (ب) کو ریت لپٹا کر سامنے کے پھل سے قائم الزاویہ ہو جائے۔ اب (ا) کو (ب) کے قائم الزاویہ رہتے۔

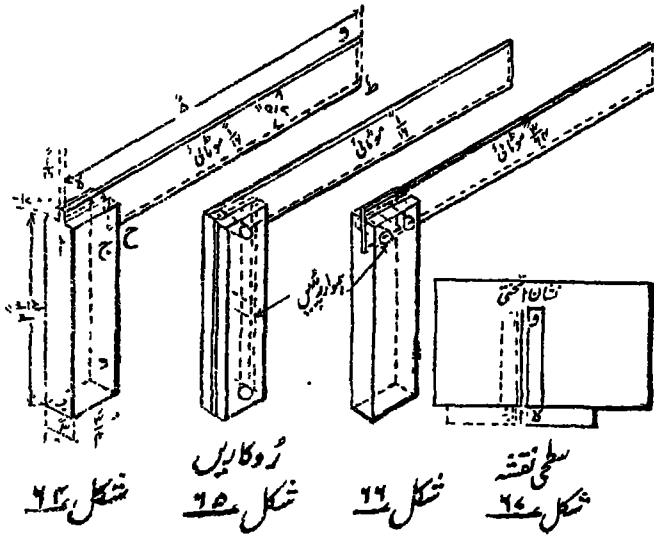


اور ح ط اور ج د کو سرسری طور سے علی الترتیب کا و اور (ب) کے متوازی کر لو۔ اب پہلوؤں کو رخنوں کے عمود میں ریتنا چاہیے اور پھل کو یکساں موٹائی کا کر کے اُس کے سروں کو بھی ایک دوسرے سے عمودی کر دینا چاہیے۔ اب جبکہ یہ موٹا کام پُورا ہو جائے تو اُس کو سوہن سے صاف کر لو۔ اور زیادہ باریکی سے مریج بنا لو۔ اب (ج) اور (د) کو دوبارہ ریت کر ایک دوسرے کے صحیح طور سے متوازی کر دئے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا و اور ح ط۔

صرف اس کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ اب اور ج ل کے عمودی رہیں۔
 اس کی جانچ طریقہ یہ ہے کہ گنیا نشان تختی پر رکھا جاتا ہے
 جیسا کہ شکل ۷۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اب اس کی سطح پر خط لگاؤ۔ پھر منقطع
 خط سے بتائے ہوئے مقام پر گنیے کو پٹا کر رکھو اور دیکھو کہ کنارہ خط ۱۱
 پر منطبق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گنیے کو درست کرو یہاں تک کہ کنارہ
 خط ۱۱ پر ٹھیک اترے جبکہ اس کو دونوں میں سے کسی ایک مقام پر
 رکھیں۔ جب گنیا صحیح ہو جائے تو اس کو پالش کر لینا چاہیے۔ اگر کچھ چھایا یا
 عدد اندازی کرنی ہو تو سوہن سے صاف کرنے اور آخری صحت سے پہلے کر لینا

چاہیے۔ گنیا بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گنڈا اور پھل فولاد کے ایک ہی
 ٹکڑے سے بناتے ہیں۔ اور گنڈے کے پتلے بن کو رفع کر کے اس طرح
 مضبوط کرتے ہیں کہ اس کے دونوں جانب فولاد کا ایک ایک ٹکڑا ہوا گاڈم
 رپٹوں سے رپٹا دیتے ہیں دیکھو شکل ۷۵۔

اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پھل کو گنڈے سے علیحدہ تیار کرتے ہیں دیکھو
 شکل ۷۶۔ اس کے لیے آرے سے گنڈے میں ایک شکاف ڈالتے ہیں
 اور اس میں پھل کو مستحکم بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو عمودی کر کے
 اسی وضع میں گنڈے اور پھل میں سے دو رپٹی سوراخ برالیتے ہیں۔ اور
 دو فولادی رپٹیں کس کر جانشین کر دی جاتی ہیں تاکہ سوراخوں میں اچھی
 طرح بیٹھ جائیں اور کام پورا ہو جانے پر اوپر نمایاں نہ ہوں۔

 
یہ گنیے مختلف اشیاء سے بن سکتے ہیں اور پٹ لگانے کے بعد
 آخری مرتبہ پھر صحت کا اندازہ کر لینا چاہیے جس طرح کہ ٹھوس گنیے کے متعلق
 بیان کیا جا چکا ہے۔



سبق (۲۰)

تسطیح

فرض کرو کہ کام کو چھیل کر اور ریت کر یا کسی دوسرے طریقے پر پہلے سے تیار کر لیا ہے۔ اُس کو سوہن سے صاف کرنا چاہیے یہاں تک کہ بال ہموار ہو جائے اور اُس کی ہواری راست دم سے ثابت ہو۔ اب اُس کو پونچھ کر صاف کر لو اور سطح تختی پر سیندور اور تیل کا لپ لگا کے کام کو اُس پر رکھو۔ کام کو جبکہ وہ سطح تختی پر ہے خفیف سی دوری حرکت دو تو جو حصے کہ اونچے ہیں اُن پر سیندور لگ جائے گا۔ اُن کو مصفا سوہن سے ریت کر نکال دو۔ اور جیب تقریباً صحیح ہو جائے تو کسی قدر کھڑچ لو۔ مگر اس امر کی احتیاط رہے کہ ہر چھیلن میں دھات کی نہایت کم مقدار خارج ہو۔

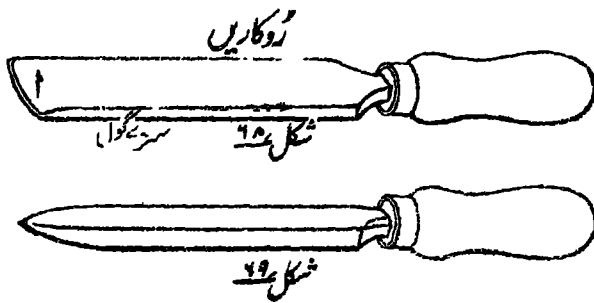

یہ عمل یہاں تک ہونا چاہیے کہ کام کی کامل سطح پر سطح تختی سے صرف خال خال سیندور لگنے لگے۔


کام اور سطح تختی کو بار بار صاف کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر بار بار چانچنا چاہیے۔ اور جو جو حصے چمکدار رہتے جائیں اُن کو چھیلے جانا چاہیے یہاں تک کہ کام صحیح ہو جائے۔

عام طور سے جو کھچینیاں استعمال ہوتی ہیں وہ شکل ۶۸ و ۶۹ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶۸ کی کھچینی گھڑ کر خاص وضع پر رہتی گئی ہے۔ اور سخت کر کے اس پر ہلکے زرد رنگ کی آب دی گئی ہے۔ یہ صرف گوشہ ۱ سے کاٹی ہے۔ شکل ۶۹ کی کھچینی کسی پُرانے مثلث سوہن سے بنائی اور گھڑ لی جاتی ہے۔ دونوں کھچینیاں سخت تیل سلی پر چٹالی جاتی ہیں۔

سبق (۲۱)

سیدھ گئیے یا راست دم

فولاد کے تین ٹکڑے بارہ انچ لمبے، ڈیڑھ انچ چوڑے اور $\frac{3}{16}$ انچ موٹے لو۔ ان کو تیار کیا لو۔ اور ان کے سروں پر ایک ایک پہ انچی سوراخ برالو۔ ان کے کناروں کو ریت لو یا سان پر گھس لو۔ اور سوراخ دار سروں میں بولٹ پہننا دو اس طرح کہ تینوں کھوٹے ریل کو ایک سلاخ بن جائیں۔ اب شکل ۷۰ کے بموجب ان کی پشت کو ریت لو یا صاف کر لو۔

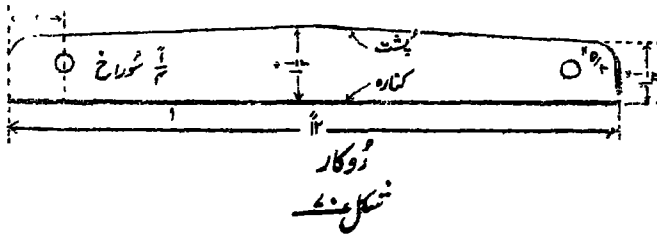

کنارہ کو صحت کے ساتھ ریت کر صاف کر لو۔

اب بولٹ نکال لو اور سلاخوں پر ۲ اور ۳ نمبر ڈالو۔ اور ۱ کا کنارے سے کنارے ملا کر مقابلہ کرو۔ اور اگر ان میں مطابقت نہ ہو تو نمبر ۱ کو ذرا جھیل لو تاکہ نمبر ۲ پر ٹھیک اُتر آئے۔ اسی طرح نمبر ۲ و نمبر ۳ کا مقابلہ کرو اور اگر ضرورت ہو تو نمبر ۳ کو نمبر ۲ کے مائل کر لو۔ اب نمبر ۳ کا نمبر ۱ سے مقابلہ کرو اور اگر کوئی

فرق ہونو اُس کی تصنیف کرو۔ اس کے بعد نمبر ۱ کو نمبر ۲ سے مقابلہ کرو اور نمبر ۳ کو نمبر ۱ اور اسی طرح متبادل مقابلہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ تینوں ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں اور صحیح سیدھ گئیے بن جائیں۔ ایک چکنا سوہن استعمال کرو یہاں تک کہ ان کی سطحیں تقریباً ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد سیندور لگا کر کنارے کی جانچ کرو اور گھڑینی سے کام کی تکمیل کرو۔

تین سلاخوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دو سلاخیں باوجود محوف ہونے یا گولائی رکھنے کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ سرے بدل کے جانچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انھا اگر مساوی ہے تو دونوں میں ہمیشہ تطابقت رہے گی۔ کنارے کی انتہائی صحت کرنے سے قبل بازوؤں اور پشت کی جھکیں کا ہمیشہ خیال رکھو خصوصاً جبکہ سیدھ گنیا یعنی راست ذم ڈھلے لوہے کا ہو۔

سبق (۲۲)

ہتوڑی خراڈا

پہلے ۳ انچ لمبا اور سوا انچ قطر کا فولاد کا ایک ٹکڑا لے کر اُس کو تیار بنا لو۔ اُس کے سروں اور مرکز کو مربع کر لو جیسا کہ سبق ۲۱ اور منظر میں بتایا گیا ہے۔


ایک سرے پر بردار چڑھاؤ اور شکل ۱ اور ۲ میں دکھائے ہوئے البعاد کے بموجب خراڈو۔

اب دستہ کی نشست اور پہلوؤں کی تراش کا خطوط اندازی سے نشان کر لو جیسا کہ شکل ۱، ۲، ۳ اور ۴ میں دکھایا گیا ہے اور سوراخ کو برنالہ۔


ہتوڑی کو واٹس میں پکڑو اور ۱۱ کی دھات کو ریت لو یا صاف کر لو اور سوراخ کو سوہن سے صاف کر لو۔ اور بموجب شکل ۱، ۲، ۳ اور ۴ اُس کی تراش کو بنا لو اور سروں کو ریت ڈالو۔

گول منہ کو نیچے سے بالکل چٹا کر لو اور اُس کے سر کو گول کر لو جیسا کہ

بتایا گیا ہے۔

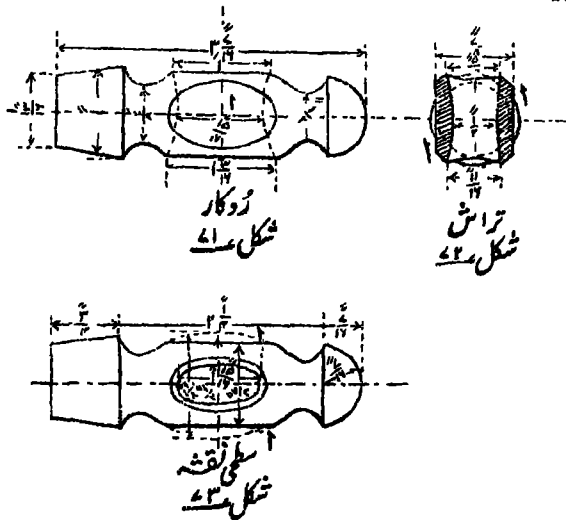

دوران عمل میں جو حصہ خزا دا جا چکا ہے وہ خراب نہ ہو۔ معینہ ابعاد کے بموجب سوراخ کی تکمیل کرو اور ب پیر کی دھات کو ذرا ذرا چھیل دو۔

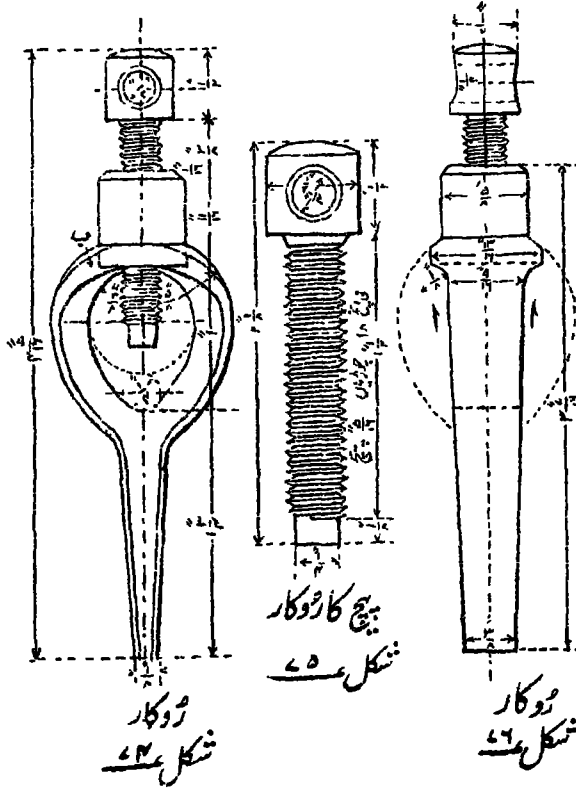

۵۴ انچ قطر کے پیچ کے واسطے ایک ۱/۲ انچی سوراخ خاکہ برے سے ڈالو اور گاؤڈم برانمبر ۲ اور ڈانٹی ٹیپ سے پیچ سازی کرو۔

اب کل سطح کو صاف سوہن کرو۔ مگر خزا سے ہوئے حصوں کو خزا پر رکھ کر کرو۔ اس کے بعد پالش کرو۔



اب نصف انچی قطر کے گول فولاد کا ایک ٹکڑا لو اور ۱/۲ انچ لمب کاٹ لو۔ سرول کو عمودی کرو اور مرکز ڈال کر شکل ۵۵ کے ابعاد کے بموجب خزا دو۔ اس ٹکڑے کے سرے کے مرکز میں ۱/۲ انچ کا سوراخ ڈالو۔ لیکن اس امر کا

خیال رہے کہ سوراخ فولاد کے عمود میں رہے اور اس کو کسی قدر گاڑم کرلو۔ اس سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور جس طرح کہ سبق ۲۶ میں بیان کیا گیا ہے چوڑیاں کاٹ لویا جس طرح کہ سبق ۲۵ میں بیان کیا گیا ہے براگیر اور ٹھیکہ سے پیچ ڈالو۔ لیکن دونوں صورتوں میں بولسٹ ٹھیکہ اترے اور بیٹھانے کے بعد ڈھیلا نہ رہے۔ دکھائی ہوئی نوک کے حصے پر کی چوڑیوں کو ڈھیلا کر دو اور اس نوک کو کسی قدر سخت دو تاکہ استعمال سے نہ پھیلے۔

سبق (۲۴)

شاقل کالٹویا سنگر

لوہے کی ایک سلاخ دو اینچ قطر کی اور چار اینچ طول کی لو۔ سرور کو عمودی کر دو۔ مرکز ڈالو اور ایک سرے کو پتہ انچی خاکہ برے سے شکل ۷۷ میں دکھائے ہوئے عثم تک سوراخ ڈالو اور اس میں پیچ اندازی کرو۔

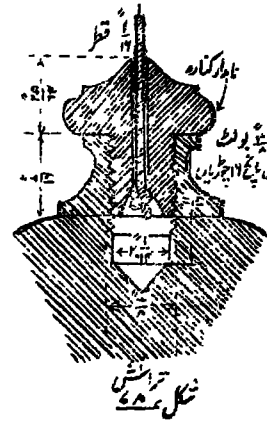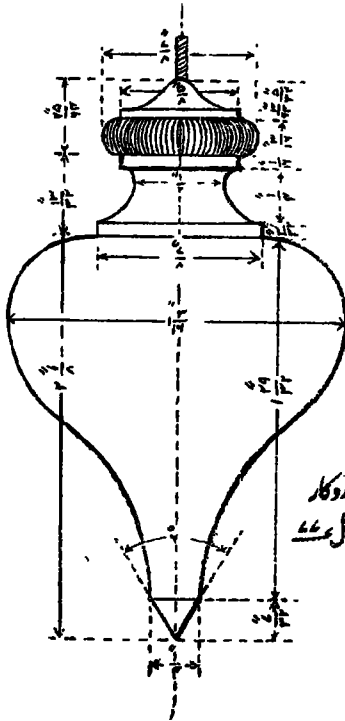

سورخ کو خفیف سا گاؤم کرو اور شکل ۷ میں دکھائے ہوئے ابعاد کی وضع کے بموجب خرا د لو اور پالش کرو۔

شا قول کے لٹو کو ہمہ گیر چک یا کنول چک میں پکڑو اور نوک کو وضع کے مطابق خرا د اور پالش کرو۔

اب لوہے کی ایک سرخ ایک اینچ قطر اور ایک اینچ طول کی لو اور مرکز ڈال کر آہ پار برما کر دو تاکہ ۱/۲ اینچ قطر کا رولڈ ہو جائے شکل ۸ کے بموجب آنکھ تراش لو۔

ایک سرے کو خرا د کر ۱/۲ اینچ قطر کا کرو اور نقش تراش سے اس پر بیچ ڈال لو تاکہ لٹو میں ڈالے ہوئے سورخ میں ابھی طرح بیٹھ سکے۔

شا قول کی ٹیپی کو ۱/۲ اینچ بیچ چک میں پکڑ کر بیچ ڈالو۔ اور دکھائے ہوئے ابعاد کے مطابق خرا د لو۔ ادھر گوکھرو ڈالو جیسا کہ دکھایا گیا ہے اور پالش کرو اور ٹیپی کو لٹو میں بیچ سے بٹھا دو۔

شا قول کا لٹو بالکلہ فولاد، لوہا، پتیل، توپ دھات یا ان میں کئی ایک کے مرکب سے بنایا جاسکتا ہے۔ اور یہ بنانے والے کی پسند پر منحصر ہے۔ لیکن نوک ہمیشہ فولاد کی بنائی جاتی ہے اور لٹو میں بیچ سے بٹھادی جاتی ہے جیسا کہ شکل ۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کو سخت دیتے ہیں تاکہ جلد خراب نہ ہو جائے۔

سبق (۲۵)

برما گیر اور ٹھپے سے بیچ تراشی

برما گیر اور ٹھپے سے اگر فولاد کے کسی کلرے پر بیرونی چوڑی بنانی ہو تو ہونیوالی مکمل چوڑی کے قطر کے برابر فولاد کو خرا د لو یا ریت لو۔ فولاد پر کائیل یا پھلکے جس سے ٹھپے کے خراب ہونیکا احتمال ہے صاف کر دیے جاتے جاتے ہیں۔ اور فولاد کو افقی یا انحصابی طریقے پر دائیں میں پکڑنا چاہیے۔ انحصابی گرفت بہتر ہے۔

فولاد اور ٹھپہ پر تھوڑا سا تیل لگا دینا چاہیے۔ ٹھپہ کو پہلے اس کے دو ٹلٹ عمیق تک فولاد پر اتارنا چاہیے اور ٹھپہ فولاد پر عمودی رہنا چاہیے۔ اب ٹھپہ کے ترتیبی پیچ کو کس دوتا کہ ٹھپہ کے دانت فولاد میں کسی قدر اتر جائیں۔ اب تھوڑے سے ذیلی دباؤ کے ساتھ ٹھپہ کے دستوں کو افقی طور سے مخالف سمتوں میں دبا کر بریگیٹر کو فولاد کے اطراف گردش دو۔ اور جس رخ کا پیچ کاٹنا ہو اسی رخ میں بریگیٹر کو پھرانا چاہیے۔ یعنی یہ کہ داہنی اور بائیں جانب جہاں تک کہ فولاد پر پیچ ڈالنا ہو۔

اب بریگیٹر کو جتنی تک اُلٹی گردش دے کر نکال لو۔ پھر ٹھپہ پر تیل لگاؤ اور ترتیبی پیچ کو کسو اور حسب سابق مکرر عمل کرو۔ اس کے بعد ترتیبی پیچ کو ڈھیلا کر دو اور ٹھپوں کو چڑھا کر نکال لو۔ اور اُن کے دانتوں کو بڑا دے سے پاک کر لو۔ اب پھر تیل لگاؤ اور پھر فولاد پر کسو۔ اور نیچے اور اوپر کی جانب پھراتے رہو یہاں تک کہ جوڑی کا پورا سلسلہ بن جائے اور پیچ مطلوبہ جسامت کا ہو جائے۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ فولاد پر متوازی چوڑیاں بنیں۔ ترتیبی پیچ کو فولاد کے سرے پر یا چوڑی کے شروع میں ہی کسنا چاہیے۔

سبق (۲۶)

دستی اوزار سے خرا د پر پیچ تراشی

فولاد کا ایک ٹکڑا لو جو مطلوبہ چوڑی کے قطر سے کسی قدر بڑھ کر خرا د باچکا ہو۔ اس کے سرے پر بردار کو لگا کر خرا د کے مرکزدں پر چڑھا دو۔ ہتھ ٹیکن کو جس کی بالائی سطح صاف اور ہموار ہو کام سے $\frac{1}{8}$ انچ کے فاصل پر کس دو۔ یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ نقش تراش کی پشت استعمال کرتے وقت خرا د کے مرکز کی سطح میں ہو۔

ایک نوکدار کند آلہ کو ہتھ ٹیکن پر جھکا کے پکڑو جس طرح کہ سبق ۸ میں

بیان کیا گیا ہے۔ اور خرا کو گردش دو۔ اب کندآلہ کو تیزی سے موڑ تاکہ فولاد پر مرغولہ کا ایک چکر بن جائے جو چوڑی کی اُس گھائی کے مطابق ہو جس کا کاٹنا مقصود ہے۔ اب مطلوبہ گھائی کے موافق نقش تراش یا پیچ تراش کو بڑا اور چھ ٹیکن کی پشت اور نقش تراش پر تیل لگا کر نقش تراش کو ٹیکن پر سے دبا کر کندآلہ کے تراشے ہوئے مرغولہ میں دھنساؤ۔ اور اُس کو آگے بڑھنے دو اور تھوڑا تھوڑا کر کے مرغولے کا طول بڑھاتے جاؤ۔ اُس کو ایک ہی نقطے سے شروع کرو اور ہر تراش میں ایک یا دو چکر آگے بڑھتے دو۔

اب جبکہ فولاد کے پورے طول پر چوڑی کا نقش بڑ جائے تو نقش تراش کو اُور گہرا آمارو۔ اور پے در پے تراش دو یہاں تک کہ پوری چوڑی بن جائے۔ لازم ہے کہ نقش تراش کام پر ہمیشہ عمود رہے۔ مرغولے کو بتدریج بڑھانا چاہیے نہ کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ تاکہ غیر مضبوط چوڑیاں نہ اُتیں۔

بعض دفعہ برا گیر اور ٹھپہ سے فولاد پر مرغولہ آمارا جاتا ہے لیکن چوڑی سی مشق کے بعد کندآلہ کا طریقہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے زیادہ بہتر ہے۔

پتیل یا اس قسم کی دھاتوں پر کی چوڑیاں نقش تراش سے راست اُتاری جاتی ہیں اور چونکہ نرم اشیاء کا کام ہے اس لیے چوڑیاں آسانی کے ساتھ صحیح اور یکساں رکھی جاسکتی ہیں۔




سبق (۲۸)

پھسلنی ٹیکن کے اوزار

شکل ۷۵ تا ۹۴ میں پھسلنی ٹیکن پر سے خرا دینے کے اوزاروں کا ایک سادہ مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ ان کی ساقوں کی لمبائی کبھی چھ انچ سے کم نہ ہونی چاہیے۔

شکل ۷۵۔ یہ ایک موٹے کام کا نوکدار اوزار ہے جو مصنوع کو

سرسری طور سے تیار کرنے کے کام آتا ہے۔
 شکل ۸۱ و ۸۲۔ یہ راست، پیمانی سرسری یا بغلی اوزار کونوں کے
 پھیلنے یا سطحات پر موٹی تراشوں کے کام آتا ہے۔

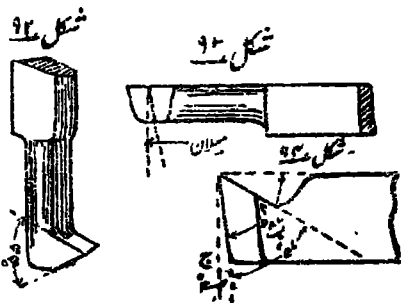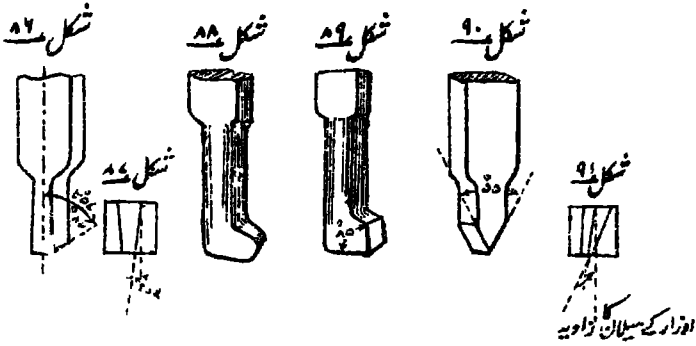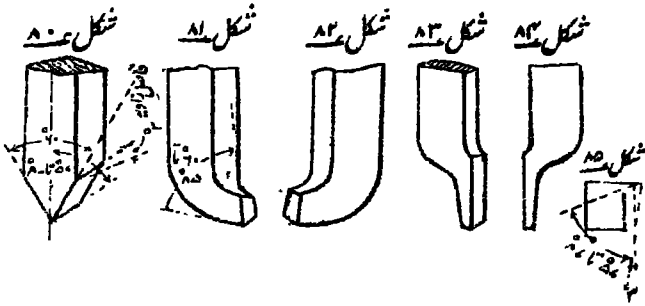

۱۔ ڈھلوانے اور پیل کا زاویہ
 ۲۔ چھوٹے اور بڑے اور فلاد کا زاویہ
 ۳۔ کھنسل زاویہ

شکل ۸۳ و ۸۴ — یہ راست اور چپ کار داس لے ہیں جو دھریوں کے سردوں اور ہنسیلوں کے سدھارنے اور سطحی تراشوں کے مکمل کرنے کے کام آتے ہیں۔

شکل ۸۵ و ۸۶ — یہ قائل رکھانی ہے جو دھات کے ٹکڑوں کی تقسیم میں کام آتی ہے جبکہ وہ خراہ پر گھومتے ہوں۔

شکل ۸۷ و ۸۸ — یہ برما پھل ہیں۔ ان میں سے گول پھل موٹے سوراخ ڈالنے اور گھرنے کے کام آتا ہے۔ اور دوسرا تراشوں کو صاف کرنے کا کام دیتا ہے۔

شکل ۸۹ و ۹۰ — یہ بیرونی بیچ تراش ہے جو راست دستی فائدہ دینے والی کاٹنے کے کام آتا ہے۔ اس کے میلان کو مجوزہ بیچ کی گھائی سے معین کرتے ہیں۔

شکل ۹۱ و ۹۲ — یہ اندرونی بیچ تراش ہے جو چپ دستی فائدہ درز چوڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

شکل ۹۳ — یہ فولاد، پٹوال، لوہا، ڈھلا لوہا اور پتیل کے تراشی زاویوں کا نقشہ ہے۔

ان اوزاروں کو دھوی سرخ حرارت پر گھڑ کر مقررہ وضع کا بنایا جاتا ہے۔ لیکن تراشی کناروں کو خوب کوٹ لینا چاہیے تاکہ وہ حتی الامکان استوار ہو جائیں۔ اس کے بعد ان کو تیار کر مقررہ وضع اور زاویوں کے بموجب سان چڑھانا یا ریتنا چاہیے اور ہلکے زرد رنگ کی آب دیکر سخت کر دینا چاہیے۔

سب سے زیادہ کار آمد تراشی زاویہ فولاد اور پٹوال لوہے کے لیے ۶۰ کا ہے اور پتیل اور ڈھلے لوہے کے لیے ۹۰ ہے۔ تکمیل کار کا زاویہ تقریباً ۹۰ کا ہوتا ہے۔ تمام تراشی کناروں کا قائل زاویہ ۳۰ کا ہونا چاہیے۔ ان کو آب دینے کے بعد تیل سٹی پر لگا لینا چاہیے۔

کمانی دار اوزاروں کو یہاں نہیں بیان کیا ہے اس وجہ سے کہ

اُن سے صحیح کام مرتب نہیں ہوتا۔ تراشوں کی تکمیل کے واسطے ایک پھوٹی نعل رُکھانی جس کے کنارے کو گھس کر کسی قدر گول کر دیا گیا ہے اور ۵۰ پر رکھ کر تیل ستلی پر چٹایا گیا ہے مفید ثابت ہوگی۔ لیکن اس کی اچھی طرح تدبیر کر کے خفیف چھیلتی ہوئی تراش کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔

اوزاروں کی نوک کو خراہ کے مرکزوں کی سطح کے برابر نصب کرنا چاہیے تاکہ کام پر ماسی تراش پڑ سکے۔


اگر اوزار کو ”بھراؤ“ دیکر اس سطح تک اٹھانا پڑے تو اس کے لیے دھات کی متوازی کترنیں استعمال کرنی چاہئیں تاکہ صحیح تراشی زاویہ باقی رہے۔ متذکرہ بالا اوزار وہ ہیں جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اب فولاد کے چھوٹے ٹکڑے جن پر تراشی کنارے لگے ہوتے ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے بہت کثرت سے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور اگر استوار گیرندوں میں کس دسہ جائیں تو مفید اور موجب کفایت ثابت ہوتے ہیں۔

سبق (۲۸)

پیچ تراشی کے لیے بدل پیہ

عام طور سے دھڑوڑھ کی خراہ کے ساتھ بدل پیہ لگے ہوتے ہیں جن میں ۲۰ دندانہ سے ۱۴۰ دندانہ تک پانچ پانچ دندانوں کا فرق رہتا ہے۔ اور ۱۰۰ سے ۴۰ تک دس دس کا۔ اور ایک زائد پہلا ۲۰ دندانہ کا ہوتا ہے۔ یہ پیچ تراشی میں کام آتے ہیں اور جس طرح کہ شکل ۹۵ یا ۹۶ میں دکھایا گیا ہے خراہ میں لگائے جاتے ہیں۔

پیچ کی گھائی سے مراد وہ فاصلہ ہے جو ایک گردش میں چوڑیوں کے مرکزوں کے مابین ہو۔ اور عام طور سے فی انچ اتنی چوڑیوں یا اتنی گھائیوں کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

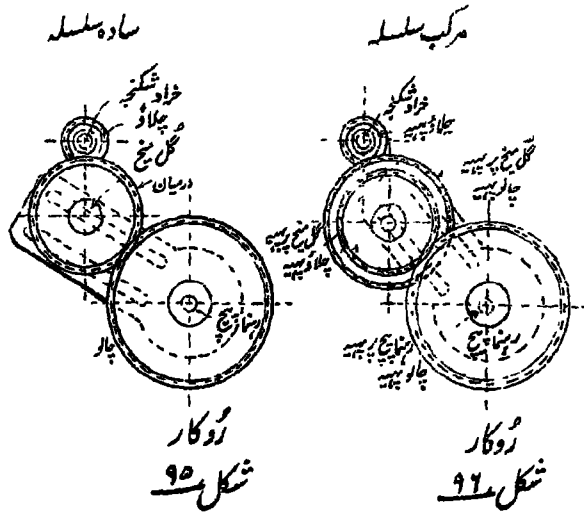

قاعدہ پہلا :- بدل پیسے دریافت کرنے کے لیے :-

رہنما بیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی انچ { اس پر صفر بڑھاؤ۔
کالے جانے والے بیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی انچ

یا کسی موزوں عدد سے ضرب دو۔

مثال :- ہم کوئی انچ چھ چوڑیاں کاٹنی ہیں۔ رہنما بیچ میں فی انچ چار چوڑیاں ہیں :-

رہنما بیچ کی چوڑیاں فی انچ = ۴ (شمار کنندہ)

کالے جانے والے بیچ کی " " " = ۶ (نسب نما)

صفر بڑھا کر $\frac{۴}{۶} = \frac{۲}{۳}$ چالو پیسوں کی تعداد ہے

یا $\frac{۴}{۶} \times \frac{۵}{۵} = \frac{۲۰}{۳۰}$ یا $\frac{۴}{۶} \times \frac{۱۰}{۱۰} = \frac{۴۰}{۶۰}$

اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ پیسوں کا کوئی ایک سلسلہ صحیح ہے تو چالو پیسوں کے دندانوں کا باہمی حاصل ضرب اور چالو پیسوں کے دندانوں کا حاصل ضرب

شمار کنندہ اور نسب نما کے تناسب کے مساوی ہونا چاہیے۔
 قاعدہ دوسرا:۔ کسری چوڑیاں کاٹنے کے لیے پیسوں کی دریافت:۔
 کسر مرکب کو کسر سادہ میں تبدیل کرو اور قاعدہ پہلا کے بموجب عمل کرو۔
 مثال:۔ فرض کرو کہ ہم کو $\frac{۲}{۳}$ چوڑیاں فی بیج کاٹنی ہیں۔ رہنما بیج میں فی بیج
 دو چوڑیاں ہیں:۔

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۲} = \frac{۴}{۶} = \frac{۲}{۳} \div \frac{۱۰}{۱۰} = \frac{۱}{۱۰} \times \frac{۸}{۸} = \frac{۲}{۴} \times \frac{۲}{۲}$
 جو سادہ سلسلہ میں ہونے چاہئیں جیسا کہ شکل ۹۵ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۲} = \frac{۴}{۶} = \frac{۱}{۱۰} \times \frac{۸}{۸}$$

$\frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۲} = \frac{۴}{۶} = \frac{۱}{۱۰} \times \frac{۸}{۸}$
 میں دکھایا گیا ہے۔

ان پیسوں کی صحت اس طرح ثابت ہوتی ہے:۔

$$\frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۲} = \frac{۴}{۶} = \frac{۱}{۱۰} \times \frac{۸}{۸} = \frac{۲۰ \times ۲۰}{۲۰ \times ۹۵}$$

قاعدہ تیسرا:۔ عشری چوڑی کے بیج کاٹنے کے لیے پیسوں کو معلوم کرنا۔
 معلومہ اعشاریہ کو شمار کنندہ کے طور پر لکھو اور اکائی کو نسب نما۔ اور
 شمار کنندہ میں جتنے اعداد ہوں اتنے ہی صفر بڑھا دو۔ شمار کنندہ کو رہنما
 بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی بیج سے ضرب دو۔ حاصل مساوی ہے چسلاؤ
 اور چسلاؤ پیسوں کے تناسب کے۔

مثال:۔ فرض کرو کہ ہم کو ۱۰۸ چوڑیاں فی بیج کاٹنی ہیں۔ رہنما بیج میں
 فی بیج چار چوڑیاں ہیں۔

$$\frac{۱۰۸ \times ۸۰}{۱۰۰ \times ۱۰۰} = \frac{۳۲۰۰}{۱۰۰۰۰} = \frac{۱۰}{۱۰} \times \frac{۳۲۰}{۱۰۰۰} = \frac{۱۰}{۱۰} \times \frac{۳۲}{۱۰۰} = \frac{۸ \times ۲}{۱۰۰} = \frac{۱۶}{۱۰۰}$$

شمار کنندہ
 نسب نما
 $\frac{۱۶}{۱۰۰} = \frac{۱۶}{۱۰۰} \times \frac{۲}{۲} = \frac{۳۲}{۲۰۰}$
 چسلاؤ
 چسلاؤ
 پیسے جو درکار ہیں۔

یا $\frac{20 \times 80}{50 \times 100}$ پیسے جو درکار ہیں۔
 نوٹ:- جبکہ کاٹی جانے والی چوڑیوں کی تعداد فی انچ رہنا پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی انچ سے بغیر باقی چھوڑنے کے تقسیم ہو جائے تو کاٹنے کے نیچے کی شکبہ ڈھبرے رہنا پیچ کے ساتھ کسی حالت میں بھی گिरانی میں اُترائیگی۔

پیچ تراشی کے لیے بدل پیسے

قاعدہ چوتھا:- خراہ شکبے کے پیسے کے دندانوں کو کاٹے جانے والے پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی انچ سے ضرب دو اور رہنا پیچ کی چوڑیوں کی تعداد فی انچ سے تقسیم کرو۔

مثال:- فرض کرو کہ ہم کو ۱۰ چوڑیاں فی انچ کاٹنی ہیں اور خراہ شکبے کے پیسے کے میں دندانہ ہیں۔ رہنا پیچ میں چار چوڑیاں فی انچ ہیں۔ لہذا $\frac{20 \times 10}{50} = 40$ اس پیسے کے دندانوں کی تعداد کے جو رہنا پیچ کے سرے پر لگا کر میں دندانہ والے خراہ شکبہ کے پیسے کے ساتھ ایک درمیانی پیسے کے ذریعہ سے جس کے دندانوں کی کوئی ایک تعداد ہو اور جو ایک گل منچ پر لگا ہوا ہے گیرایا جائیگا۔ پیسوں کا یہ سلسلہ فی انچ دس چوڑیاں کاٹینگا۔
 مثال:- فرض کرو کہ ہم کو فی انچ آٹھ چوڑیاں کاٹنی ہیں خراہ شکبے کے پیسے میں ۱۶ دندانہ ہیں۔ رہنا پیچ میں فی انچ چار چوڑیاں ہیں۔

لہذا $\frac{16 \times 8}{32} = 4$ اس پیسے کے جو رہنا پیچ پر آٹھ چوڑیاں فی انچ کاٹنے کے لیے لگایا جائیگا۔

مثال:- فرض کرو کہ ایک مرکب سلسلے کے ذریعہ سے (جس میں چار پیسے ہیں) دس چوڑیاں فی انچ کاٹنی ہیں۔ رہنا پیچ میں فی انچ چار چوڑیاں ہیں۔

لہذا $\frac{10}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{2}$ اس کی کسر کو ضرب پانچ سے $\frac{1}{2} \times 5 = 2.5$ پیسے جو درکار ہونگے۔ یہاں $\frac{1}{2}$ کی کسر کو ضرب دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا شمار کنندہ نسب نما کا دوگنا ہے اور

دوسرے درجہ کے پٹلاؤ اور چالو پیسے معکوس تناسب رکھتے ہیں۔

سبق (۲۹)

بیج کی چوڑیوں کی فہرست

(وہٹورتھ) بولٹوں کے لیے فائے درز وضع کی چوڑیاں


بیج کا قطر خالہ سوراخ کی جسامت چوڑیوں کی تعداد فی اینچ

| اینچ | اینچ |
|------|----------------|
| ۲۰ | $\frac{1}{16}$ |
| ۱۶ | $\frac{1}{12}$ |
| ۱۲ | $\frac{1}{10}$ |
| ۱۱ | $\frac{1}{9}$ |
| ۱۰ | $\frac{1}{8}$ |
| ۹ | $\frac{1}{7}$ |
| ۸ | $\frac{1}{6}$ |
| ۷ | $\frac{1}{5}$ |
| ۶ | $\frac{1}{4}$ |
| ۵ | $\frac{1}{3}$ |

شکل ۹۰ میں وہٹورتھ کی فائے درز چوڑیوں کا تناسب دکھایا گیا ہے جو

انگلستان میں بیج بولٹوں اور گل میخوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

شکل ۹۷

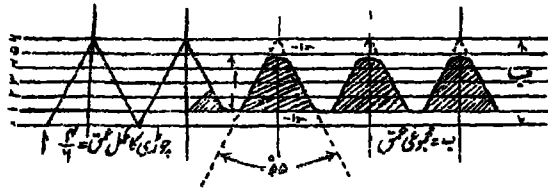

مسٹر آٹون کی کتاب مشین ڈیزائن (رکھوں کی توضیح) میں چوڑیوں کی گھائیاں دریافت کرنے کا حسب ذیل طریقہ دکھایا گیا ہے۔
فرض کرو کہ گ = چوڑی کی گھائی جس سے فی انچ تعداد معلوم ہو سکتی ہے۔

فرض کرو کہ ق = بولٹ کی ساق کا قطر

ہذا فائدہ درز چوڑیوں کے لیے گ = ق + ۰.۸
پس ۳/۴ انچ قطر کے بولٹ کے لیے چوڑیوں کی گھائی =
۱۰.۴ + ۰.۸ × ۱۴.۵ = ۱۰.۴ + ۱۱.۶ = ۲۲ یا دس چوڑیاں فی انچ۔

چوڑی کا عین = ۳/۴ = گ = ۰.۸۶۶

مسادی قطر کے بولٹوں کی مربع چوڑیوں کی گھائی عام طور سے فائدہ درز چوڑیوں کے خطی بعد کی دو گنی ہوتی ہے۔ پس گ = ۰.۸ + ق ۱۶
۳/۴ انچ قطر کے بولٹ کے لیے

گ = ۰.۸ + ۱۶ × ۱۶.۵ = ۱۱.۶ + ۱۱.۶ = ۲۳ یا پانچ چوڑیاں فی انچ۔

چوڑی کا عین = ۱۹/۱۰ گھائی

پٹواں لوہے کے نلوں کی فانہ درز چوڑیاں
سوراخ کی جست چوڑی کے مسا کا فکھر چوڑی کے سینک کا فکھر چوڑی کی تعداد فی اینچ

| اینچ | اینچ | اینچ |
|------|---------------|---------------|
| ۲۸ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ |
| ۱۹ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| ۱۹ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| ۱۴ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| ۱۴ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| ۱۱ | $\frac{1}{4}$ | ۱ |
| ۱۱ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| ۱۱ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| ۱۱ | $\frac{1}{4}$ | ۲ |

قاعدہ پانچواں - مربع چوڑیوں کے لیے بیج تراشی اوزار کی چوڑائی معلوم کرنی ہو تو ایک اینچ کو کاٹے جانے والے بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے تقسیم کرو۔ مثال کو اگر ۲ سے تقسیم کیا جائے تو جواب اوزار کی چوڑائی ہوگا۔
مثال - فرض کرو کہ فی اینچ چار چوڑیاں کاٹنی ہیں -

$$\text{پس } \frac{1}{4} = ۲۵$$

اور $\frac{1}{4} = ۲۵$ اینچ جو اوزار کی چوڑائی ہے یعنی $\frac{1}{4}$ اینچ ہے -

سبق (۳۰)

پھسلنی ٹیکن اوزاروں سے بیج تراشی

فوائد کے جس سادہ ٹکڑے پر بیج کاٹنے ہوں اس کو چوڑی کے سرے کے تیار قطر سے کسی قدر بڑا خرا د لینا چاہیے۔ اور مطلوبہ گھاٹی کاٹنے کے لیے بدل پھیلوں کو علی الترتیب اپنے اپنے ٹکڑوں پر لگا دینا چاہیے۔

بیج تراش کو جو پہلے سے صبح زادیہ پر تیز کر لیا گیا ہے اوزاری ٹیکنجہ میں لگاؤ تاکہ وہ پھسلنی ٹیکن سے باہر زیادہ نہ نکلے اور نہ اُچھلے۔ بیج تراش سپا سے اس کو عمودی کر لو اور ٹیکنجہ میں اچھی طرح کس دو۔

کاٹھی کو روک یا پھیلے مرکز کے سامنے لاؤ اور سرے کی پھسلنی تختی کو اس طرح سے ترتیب دو کہ اوزار، کام کے سرے سے $\frac{1}{2}$ انچ پھیلے مرکز کی جانب رہے۔ اوزار کو آڑی پھسلنی تختی سے کام میں اُٹارو۔ لیکن صرف اس قدر کہ کام میں پہلی تراش کا نشان ڈالے۔ اور آڑی پھسلنی تختی پر نمایندہ کو لگا دو۔ یا ہنسیلوں پر کھریا لگا دو تاکہ معلوم ہو سکے کہ مرنکھائی کتنی آگے بڑھی ہے۔

کاٹھی کے نیچے کی جانب جو ٹیکنجہ ڈھبھری لگی ہے اس کو جانچ کے دیکھو کہ آیا رہنا بیج کے ساتھ گیرائی میں پوری اُترتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو خود لگاؤ یہاں تک کہ ڈھبھری اُتر آئے۔

رہنا بیج اور رُبع دوری تختی کے بریکٹ پر دینر بڑے گیرا پہے اور مسر گیرے پر کھریا لگاؤ۔ کھریا کے ان نشانوں سے کام اور رہنا بیج کے اضافی عمل ظاہر ہوتے ہیں جبکہ ٹیکنجہ ڈھبھری گیرائی میں ہو۔ کام کی تدحیث کر کے بیج تراشی شروع کرو۔ خرا کو چلانا شروع کرو۔

اور رکھانی کو مطلوب بیج کی انتہا تک جانے دو۔ خراد کو موقوف کر کے پیسے کو ہاتھ سے روکتے جاؤ یہاں تک کہ بیج کا سرا مکمل آئے۔ اگر فائدہ درز چوڑی کاٹی جا رہی ہے تو رکھانی کو بتدریج بیج کی انتہا پر ڈھیلہ کرو جبکہ خراد گھوم رہا ہو۔

مشاق بیج تراش : بیج کی انتہا پر خراد کو نہیں روکتا۔ لیکن وہ اُس وقت کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے جبکہ رکھانی تراش میں سے اور شکنجہ ڈھیری گہرائی میں سے ایک ساتھ نکال لیے جاسکتے ہیں۔

اگر گول یا پستی یا مربع چوڑی کاٹی جا رہی ہے تو ایک سوراخ جس کا عرض چوڑیوں کے درمیانی فصل کے برابر ہو چوڑی کے سرے پر ڈالنا چاہیے۔ اس کا عمق مکمل چوڑی کے عمق کے برابر ہونا چاہیے تاکہ رکھانی کے لیے جائے حاصل رہے۔ اگر کام کو اس غرض سے خراد پر سے اُتاریں تو اُس کو دوبارہ بٹھالتے وقت اُس کے صحیح محل پر بٹھانا چاہیے، ورنہ رکھانی پہلی سی تراش نہیں اُتاریگی اور مکرر ترتیب اور از سر نو کھربا کے نشانوں کی ضرورت ہوگی۔

جب رکھانی چوڑی کے ختم پر پہنچ جائے تو شکنجہ ڈھیری کو گہرائی میں سے نکال دو اور میٹھک کو روک یا پچھلے مرکز تک ہٹا کر لے جاؤ۔ بیج کی چوڑیوں کو جبکہ بیج خراد پر لگا ہے (امتحان کر کے دیکھو کہ گھائی ٹھیک اُترتی ہے۔ اس کے بعد رکھانی کو پھر تراش میں بٹھاؤ۔ اس کے لیے نمایندے یا کھربا لگی ہوئی ہنسلیوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس کو کتنا بڑھانا چاہیے۔ اب خراد کو پھر گھاؤ یہاں تک کہ گیرا پہیا اور سر گیرا اور رہنا بیج اور آنکڑے پر کے نشانات مطابقت کریں۔ پھر شکنجہ ڈھیری کو گہرائی میں ڈالو، کام کی تدحیں کرو اور حسب سابق بیج کا نشان شروع کرو۔ اور یہی عمل کرتے جاؤ یہاں تک کہ پوری چوڑی اُتر آئے۔

فائدہ درز چوڑیاں عام طور سے بیج تراش اوزاروں یا نقش تراشوں کی مدد سے مکمل کی جاتی ہیں۔ ان سے چوڑیوں کا بالائی اور زیرین حصہ صحیح نصف قطر کی گولائی پر لایا جاتا ہے۔ لیکن نقش تراش کے لیے بہت ہی کم کام چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال میں کام کو متوازی رکھنے میں

بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔
مربع اور اسی وضع کی دیگر چوڑیاں پھسلنی ٹیکن سے کل کی جاتی ہیں۔ اور
بیج تراش اوزار کو بہت احتیاط سے ٹیکیلی تراشوں کے لیے تیل سلی پر لگایا جاتا
ہے۔





اگر کاٹے جانے والے بیج کی چوڑیوں کی تعداد فی طولی اینچ، رہنا بیج کی
چوڑیوں کی تعداد فی اینچ سے پوری پوری تقسیم ہو جائے تو شکبھ ڈھیری پوری
گیرائی میں کسی وقت بھی اُتر آئیگی۔ اور ایسی صورت میں سرگیرا اور رہنا بیج پر
بکھریا لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

سبق (۳۱)

بیج تراش کا پیمانہ اور اس کا استعمال

فولاد کی ایک پٹی جس کا طول $\frac{1}{8}$ اینچ - عرض $\frac{3}{4}$ اینچ اور حجم
 $\frac{1}{16}$ اینچ ہو۔ شکل ۹۹ میں ۱ پر دکھائے ہوئے ابعاد اور وضع کے بموجب
نشان اندازی کرو۔ اس کو دستی پھینسی سے سرسری طور پر وضع کے مطابق کاٹ
لو اور ریت کر ابعاد کے مطابق کر دو۔ دکھائے ہوئے مقام پر $\frac{1}{8}$ اینچ قطر کا
ایک سوراخ کرو اور زاویوں کو ٹھیک طور سے ریت لو۔ (ایک اچھا طریقہ تو یہ
ہے کہ دھات کی ایک پتلی بٹی کو صحت کے ساتھ نقشے سے ٹاکر کاٹ لینا چاہیے
اور اس کو بطور پیمانے کے استعمال کرنا چاہیے)۔ یہ بھی دیکھ لو کہ زاویے مخالف
ضلعوں کے عمود رہیں۔ زاویہ نقطوں کو باریک آری سے کاٹنا چاہیے
جیسا کہ شکل ۹۹ میں ۱ پر دکھایا گیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جس اوزار
کی نوک کو جانچنا ہوتا ہے وہ اس زاویے میں ٹھیک بیٹھتی ہے۔

شکل ۹۹ میں ۲ پر دکھائے ہوئے مائل حصے کو کاٹ لو۔ $\frac{1}{8}$
اینچ کا سوراخ ڈالو اور وضع کے بموجب احتیاط سے ریت لو۔ شکل ۱۰۰ میں
ج پر جو دو دائرہ دکھائے گئے ہیں ان کو ابعاد کے بموجب برابر کاٹ لو،

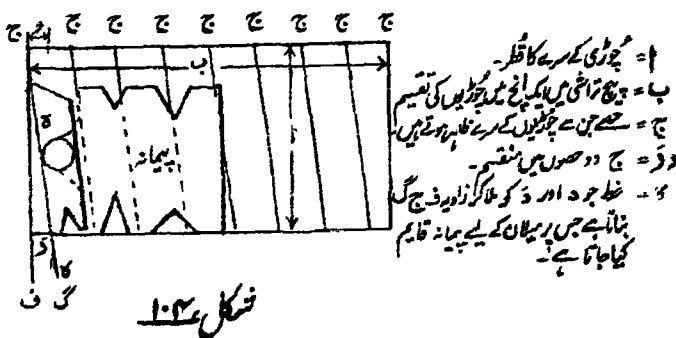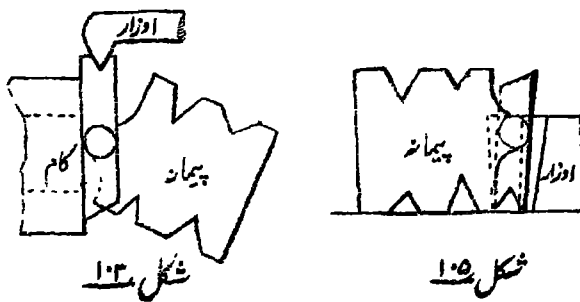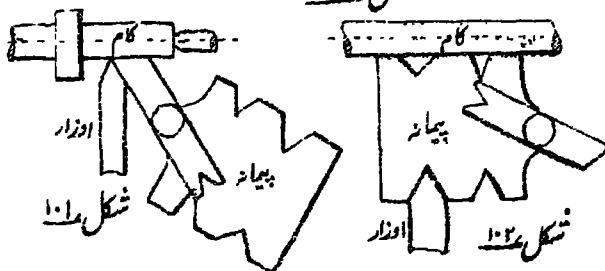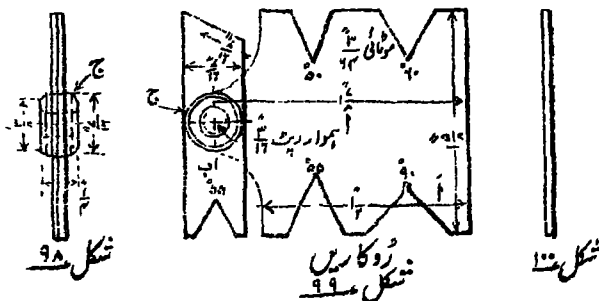

اور خراہ شکبہ پر چڑھا کر گھماؤ۔ واسٹرول، مائل گئیے اور پیمانے کو ملا کر دائیں یا
پکڑو۔ اور ان چاروں موٹائیوں میں سے ایک گاؤدم آرمی سے سورخ
تراش کر ایک گاؤدم فولاد کی کیل ڈالو۔ اس کام کو ریت کر صاف کر لو اور
پاش کر دو اور جس طرح کہ بتایا گیا ہے ہموار ریٹا دو تاکہ بمثلت طول پیمانہ چھ
سبق ۱۸، خفیف سے دباؤ سے طول پیمانی کی طرح سے مائل گئیے کی بھی ترتیب ہو سکے۔ مائل
گئیے کو پیمانے سے جوڑنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک گاؤدم کیل
جس کا سر کسی ایک واسٹر کے مشابہ ہے لگاؤ اور سرٹ ایک واسٹر
اہستہ کر دو اور ان کو باہم ریٹا دو۔

شکل ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پیمانہ بیچ تراش
اوزار کو کام پر عمود رکھنے کے لیے کس طرح کام آتا ہے جبکہ اندرونی یا بیرونی
چوڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔
شکل ۷۱۴ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ چوڑیوں کے نشان کس طرح ڈالے
جاتے ہیں تاکہ بیچ تراش اوزار کو کافی میلان مل سکے۔
شکل ۷۱۵، شکل ۷۱۶ کا اطلاق ہے۔

سبق (۳۲)

سختانا

فولاد کے سختانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سُتھری اور بغیر کھٹکر کی
آگ میں دھوی سُرخ گرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈے
پانی یا تیل میں ڈبو کر ہلایا جاتا ہے تاکہ ہر بازو مساوی طور سے ٹھنڈا
ہو جائے اس کو فولاد کا ”بالکلیہ“ سختانا کہتے ہیں۔

لوہے کی ”سطح سختانے“ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی سطح کو چمکایا
جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ڈھکنے دار لوہے سے صندوق میں
جس میں سینک، اکھر، پٹیاں اور چپڑے کے ٹکڑے بھرے ہوتے ہیں

رکھ دیا جاتا ہے۔ اس صندوق کو سُرخ گرم کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر
جلدی سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اب جب کہ لوہے کو نکالینگے تو دیکھا جائیگا کہ اُس
سخت جلد یا غلاف چڑھ گیا ہے۔
لوہے کی ”سطح سنھانے“ کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ چمکائے ہوئے
لوہے کو سُتھری آگ میں سُرخ گرم کر کے ایک صندوق جس میں زرد پوٹاشی پشٹیٹ
(Prussiate of Potash) کا سفوف بھرا ہوا ہے دبا دو۔ اس طرح کہ لوہے کی
سطح پوری ڈھک جائے اور جب لوہے میں ہلکی سُرخ حرارت باقی رہے تو
پانی میں فوراً ٹھنڈا کر لو۔

سبق (۳۳)

آب دینا

خداد کے فولادی اوزاروں پر اس طرح آب دی جاتی ہے کہ تراشی
حصے کو تین انچ لمبائی تک دموی سُرخ گرم کیا جاتا ہے اور اس میں سے
۱/۲ انچ لمبائی کو ٹھنڈے پانی میں بکھایا جاتا ہے۔ اور اوزار کے پہلوؤں
کو ریزہ دار پتھر یا گرنڈ پارچے سے اس قدر رگڑا جاتا ہے کہ وہ چمک جائیں۔
ان بجھے حصے کی حرارت اب آہستہ آہستہ ٹھنڈی نوک کی
طرف رجوع ہوگی اور چمکدار سطح پر مختلف رنگ نمایاں ہونگے۔ پہلے ہلکا
خاکی رنگ آئیگا۔ اُس کے بعد ہلکا زرد، اُس کے بعد گہرا زرد، اُس کے بعد
مثیلا زرد، جو آخر میں اُودا اور پھر نیلا ہو جائیگا۔

ہلکا زرد رنگ ۳۰۰ فارنہیٹ کے مساوی ہے۔ یہ آب اوصات خرابی
اوزاروں، کھرجنیوں اور برموں پر دی جاتی ہے۔ گہری زرد جو ۴۰۰ فارنہیٹ
ہے بیچ تراش اور جو بکاری اوزاروں پر دی جاتی ہے۔ مثیالی زرد ۵۰۰
فارنہیٹ پھیلن جھینوں کے لیے ہے۔ اور اُودی ۳۰۰ فارنہیٹ ۵۰۰
کمانیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ متذکرہ بالا طریقہ ناقابلِ اطمینان ہے

کیونکہ صرف اوزار کی نوک مناسب آب رکھتی ہے۔ لیکن متعدد مرتبہ سان چڑھانے کے بعد دوبارہ آب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔


بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوزار کو دھوی سرخ گرم کر کے اور ٹھنڈے پانی یا تیل میں بجھا کر ”بالکلیہ“ سخت کر دیا جائے اور اوزار کے رنخوں کو کند پانچ سے خوب چمکا دیا جائے۔ پٹواں لوہے کی ایک ہینسل کو سرخ گرم کروادو جس اوزار پر آب دینی ہو اُس کو چٹے میں پکڑ کر ہینسل کے وسط میں رکھ کر گھماؤ تاکہ سب طرف مساوی طور سے گرم ہو جائے۔ جب اوزار پر مطلوبہ رنگ نمودار ہو جائے تو اُس کو فوراً تیل یا ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈبو کر بچھا لو۔ اور اُس کو ہلاتے رہو تاکہ جلد اور یساں سرد ہو۔

سبق (۳۳)

خدادے ہوئے کام کی

مربع مرکز اندازی یا مکور مرکز اندازی

مرکز سنبہ یا نشان کش سے کام کے سروں پر اندازاً مرکز لگاؤ۔ پچھلے مرکز کو مثلث یا مربع مرکز سے بدل لو (بہتر ہے کہ ایسا مرکز لگاؤ جس کے تین یا چار تراشیں رنخ ہوں)۔ کام کے ایک سرے پر بردار کو چڑھاؤ اور اُس کو مرکز دل کے بیچ میں ترتیب دو۔ خداد کو چلاؤ اور ل کی وضع کی ٹرکھانی

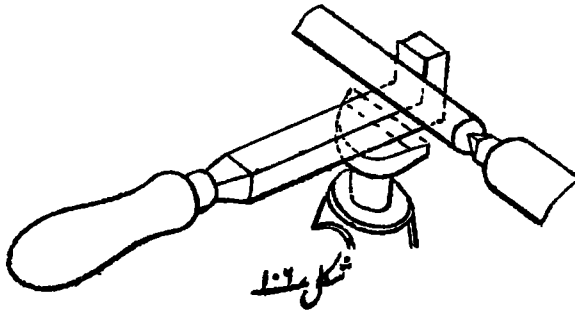

جیسی کہ شکل ۱۱۱ میں دکھائی گئی ہے (یا چیلے سرے والی یا فائز درز رکھانی کو پھسلنی ٹیکس میں لگا کر) اور ہتھ ٹیکس کو نصاب قرار دیکر مرکز ڈالی ہوئی سلاخ کو مثلث مرکز کے خلاف آہستہ دباؤ۔ اور مرکز اور رکھانی دونوں پر تھوڑا سا تیل لگا دو اور پچھلے مرکز کو بتدریج کام میں آتا رہو۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلث مرکز وسط میں مستندہ کئے ہوئے سوراخ کی دھات کو کاٹ ڈالے گا یہاں تک کہ مصنوعہ رکھانی پر صیج گردش کرنے لگے۔ اب اس کو سبق ۱۱۱ کے بموجب برمانا چاہیے تاکہ خراہ کی انی جھک کر خراب نہ ہو جائے۔

سبق (۳۵)

سپرٹ لیول یا الکولٹی افق نما

پٹوں سے کا ایک ٹکڑا $\frac{1}{4}$ انچ لمبا اور $\frac{1}{8}$ انچ مربع لو اور سروں کو عمودی کرلو۔ سوراخ آکے محل کا نشان ڈالو اور $\frac{1}{4}$ انچ کا قطر آ پار برالو جیسا کہ شکل ۱۱۱ دے ۱۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اوپر کے رخ پر خط نگار سے نشان ڈالو جیسا کہ شکل ۱۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اور سوراخ ۱۱۱ دنگافوں کی انتہا پر ڈالو اور ان پر آنکھ تراش لو تاکہ حاشیہ بن جائے۔

۱۱۱ د کے درمیان تین سوراخ $\frac{1}{8}$ انچی قطر کے برالو تاکہ تنکاف بن جائیں اور ان کے بیچ کی دھات کو ہتھڑی اور چھینی سے یا آری سے یا ریتی سے کاٹ کر نکال دو۔ موٹا سوہن لے کر پیندے کو سوراخ ۱۱۱ کے متوازی مسطح کرلو۔ اور اوپر کے رخ کو نیچے کے رخ کے متوازی کرلو۔ بازوؤں کے رٹوں کو عمودی اور ایک دوسرے کے متوازی کرلو اور دیکھ لو کہ یہ سروں کے عمودی ہیں۔

بتائے ہوئے ابعاد کے بموجب تنکافوں کو ریت و۔ کوزوں کو مبل اور نوکدار کر دو اور جیسا کہ شکل ۱۱۱ میں دکھایا گیا ہے ان کو پہلوؤں اور بیچ سے میلانی تراش دو۔

دو ڈائیں کا ہ بتائی ہوئی جسامت کی خداداد اور ان کو کسی قدر گاڑم کر لو تاکہ وہ اچھی طرح ٹھونکی جاسکیں۔

مند، سروں، بازوؤں اور ڈاڑوں کو پالش کرلو۔
شیشے کی ایک نلی جس میں عرق بھرا ہوا ہے جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔ اور اگر اندر کا عسرق رنگین نہیں ہے تو اس پر سیریش یا گوند سے رنگین ریشمی کپڑا منڈھ دو۔


جیسا کہ دکھایا گیا ہے اس نلی کو رکھو اور لکڑی کے سخت ٹانوں سے اس کو سہارا دو تاکہ نلی کے اندر کی ہوا بھری جگہ شگاف کے بیچوں بیچ باقی جگہ میں پیرسی پلستر ہلکا ہلکا دبا کر بھر دو۔ سروں پر ڈائیں لگا دو اور اب اس کو جم جانے دو۔

پینڈے کو ریت کر ترتیب دے لو تاکہ نلی کے اندر کی ہوائی جگہ شگاف کے بالکل بیچوں بیچ رہے جبکہ سپرٹ نیول کو سطح تختی پر کسی انقعی محل پر رکھیں۔

سبق (۳۶)

مرکزی گنیا

ایک فولادی ٹکڑا تقریباً ۶ انچ لمبا اور ۱ ۱/۲ انچ قطر کا لو۔ ایک سرے کو کم کر کے ۱/۲ انچ قطر کا کر لو اور دوسرے کو چپٹا کر کے ۱ ۱/۲ انچ چوڑا اور ۳/۴ انچ موٹا کر دو۔ اس کو تپانڑاؤ، مرکز اندازی کرو اور شکل ۳۱۱ و ۳۱۲ میں دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خداداد اور مساوی فاصلوں پر چھپے رُخوں ۱ اور ۲ کے خطوط جنہو جو مرکزی خط کے متوازی ہوں اور مطلوبہ موٹائی تک رندہ کر دیا ریت لو۔
چھپے رُخ ۱ اور ۲ کے مرکز پر سے ایک خط جنہو اور سورخ ج کا نشان کر دو جیسا شکل ۳۱۱ و ۳۱۲ میں خطوط منقطع سے دکھایا گیا ہے، اس نشان پر مختلف جسامت کے برہل سے سورخ ڈالو اور سورخوں کے درمیان کی دھات کو تھوڑی اور چھنی یا سی سے کاٹ لو اور ریت کر

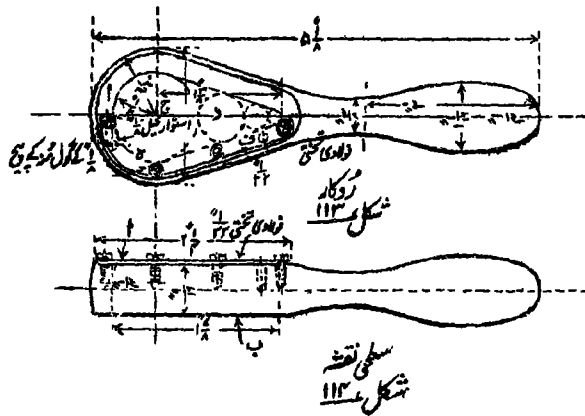

کامل کردو، اس طرح ہے کہ سوراخ چپے منحنی اور ب کے ٹھیک عمودی ہو جائے۔

اب ایک اور فولاد کا ٹکڑا $\frac{3}{4}$ انچ موٹا۔ اس کو تیار ماٹو۔ وضع کے مطابق کاٹ لو۔ مطلوبہ جسامت کے لحاظ سے ریتو اور پالش کرو۔

شکل ۱۱۳ میں دکھائے ہوئے مقامات پر $\frac{1}{4}$ انچ قطر کے چار گول سوراخ برالو اور ایک سوہن لے کر ان کے کناروں کا کھردراہن نفع کردو۔ اور سوراخ ج کے محل پر ٹھیک بٹھاؤ۔ اس امر کی احتیاط رہے کہ فولاد کا کنارہ کی مرکزی خط اور ب پر ٹھیک ٹھیک منطبق ہو۔ اب اس موقع پر ان کو باہم شلکھ میں کس دو اور فولاد بنگارے کر دسے کے منحنی میں ان سوراخوں کا نشان ڈالو جن کو برانا ہے۔ اب فولادی تختی کو رہا کردو اور دسے میں $\frac{1}{4}$ انچی خاکہ برے سے دکھائے ہوئے عمق تک، سوراخ ڈالو اور اس کے قطر کو کسی قدر خالی کر لو تاکہ $\frac{1}{4}$ انچ کے چار گول منہ کے بیچ اچھی طرح بیٹھ سکیں۔

فولادی تختی کے کنارے کی کو سوراخ ج کے مرکزی خط سے صحیح طور سے ملاؤ اور چاروں پیچوں کو کس دو۔

$\frac{1}{4}$ انچ قطر کے دو سوراخ مقامات کا اور و پر برالو۔ اس طرح کہ

فولادی تختی میں سے ہو کر دستے میں اُتریں۔ اور ان دونوں میں ٹھیک اُترتی ہوئی دو مسطور کیلیں ٹھونکو۔ اور ان کے سروں کو ریت کر فولادی تختی کے بالائی رخ سے ہموار کر دو۔

دستہ نوے، پتیل یا توپ دھات کا بنایا جاسکتا ہے اور یہ صرف پسند پر منحصر ہے۔ لیکن تختی فولاد کی ہونی چاہیے جو کسی قدر آب دی ہوئی ہو۔

سبق (۳۷)

نشان کش


فولاد کی ایک سلاخ $\frac{1}{8}$ انچ لمبی اور $\frac{1}{4}$ انچ قطری ہو۔ اس کو تیار ٹاؤ اور مرکز اندازی کرو اور بموجب العاد خرا دو تاکہ پایہ بن جائے۔ دیکھو شکل ۵۱۱۔ اب اس کو پالش کر لو۔

فولاد کا ایک اور ٹکڑا $\frac{1}{2}$ انچ لمبا اور $\frac{1}{8}$ انچ موٹا ہو۔ اس پر مرکز ڈالو، برا کرو، آنکھ تراش لو اور خرا دو شکل ۵۱۲ پر چڑھا کر، اب پر دکھائے ہوئے العاد کا بناؤ تاکہ اس پایہ کا قاعدہ بن جائے دیکھو شکل ۵۱۳ اور شکل ۵۱۴۔

اب ایک اور فولاد کا ٹکڑا وجود انچ لمبا، ایک انچ چوڑا اور $\frac{1}{4}$ انچ موٹا ہو۔ اس سے ایک کڑا ج بناؤ۔ اس پر مرکز اندازی کرو۔ اس کے بعد خرا دو۔ اور بیچ تراشی کرو اور شکل ۵۱۵ اور شکل ۵۱۶ میں دکھائے ہوئے العاد کے بموجب براؤ۔ اور ایک ترتیبی بیچ ۵ کے لیے $\frac{1}{4}$ انچ کی چوڑی تراش لو۔ اور $\frac{1}{8}$ انچ کا ایک ناقص سوراخ ڈال لو تاکہ کڑا کھینٹا ہوا پایہ ۱ کے اوپر نیچے پھسل سکے۔

ترتیبی بیچ ۵ پر معینہ العاد کے مطابق خرا دو کہ بیچ ڈال دو اور اس کو تاب سر بناؤ۔

دھری ۶ کو بموجب العاد مندرجہ شکل ۵۱۷ اور شکل ۵۱۸ خرا دو، براؤ اور بیچ اندازی کرو اور اس کے کنارے کو بھی تاب سر کر لو۔

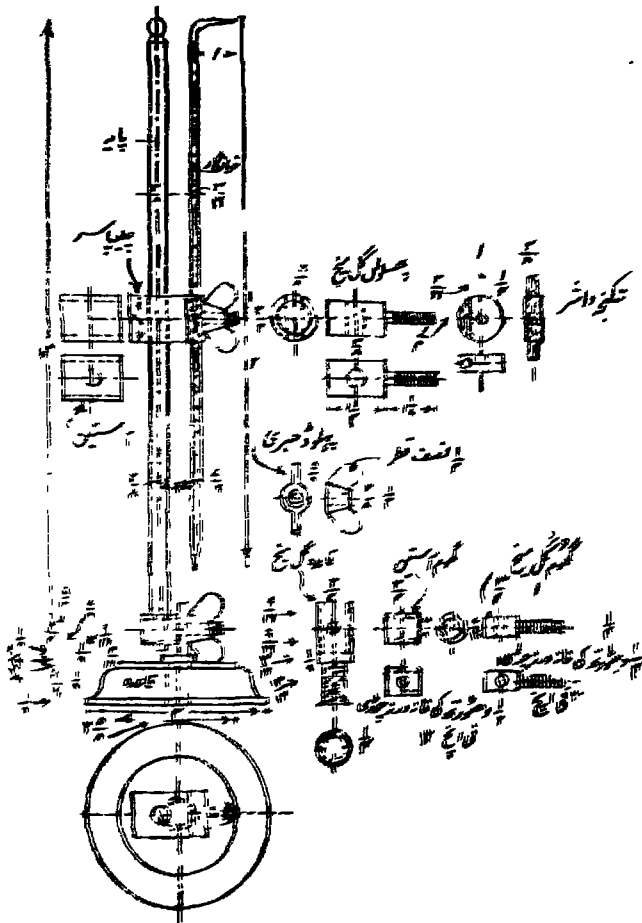

نہا دائرہ کے ٹکڑے کو ز کے مقام پر برالو تاکہ خط گیار اُس میں سے
یہ آسانی گذر سکے اور ح کے مقام پر ایک اور سورخ ڈالو تاکہ کڑے ج
پر کے پیچ کی اُس میں گنجائش ہو۔
شکل ۱۱۲ و ۱۱۳ میں دکھائی ہوئی موٹائیوں کے بموجب دائرہ کو ہموار
کرو اور پیمانی پالش کرو۔

۱۔ ایچ قطر کا فولادی تار کا ٹکڑا لو اور اُس کے دونوں سروں کو ریت کے
سان کی مدد سے نوکدار بنالو۔ جیسا کہ شکل ۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے ایک سرے کو
جھکا لو اور نوکوں کو خاکی زرد رنگ تک تپا کر سختالو۔ پایہ کو قاعدہ ب میں
پیشالو اور باقی حصوں کو بھی بٹھا کر مکمل کرو۔
خط گیار چونکہ پیچ ح کے اوپر لگا ہوا ہے اس وجہ سے پیچ د کی مدد سے
پایہ کے اوپر کسی محل پر بھی قلم کیا جاسکتا ہے۔ صفحہ (۶۶) پر نشان کش کے
ایک دوسرے نمونے کا علی نقشہ دکھایا گیا ہے۔


سبق (۳۸)

چکریا چرخ برا

۸۔ ایچ لبا اور ۱۔ ایچ مربع لوسے کا ٹکڑا لو اور ایک سرے کو تپا کر
دموی سرخ کرو۔ اس کے بعد اُس کو ٹھونک کر ۱۔ ایچ قطر اور ۱۔ ایچ موٹا
بنالو تاکہ شکل ۱۱۳ و ۱۱۴ کے بموجب ا کے مقام پر جبر بن جائے۔
دوسرے سرے کو بیٹ کر ۱۔ ایچ قطر کا کرلو تاکہ دستہ ب بن جائے۔
سروں کو عمودی کرو۔ مرکز ڈالو اور برالو اور خرد کر شکل ۱۱۳ و ۱۱۴ کے ابعاد کے
بموجب بنالو اور پالش کرو۔

جس طرح کہ دکھایا گیا ہے سرے ۱ پر خط اندازی کر کے ابعاد کے بموجب
ریت لو اور پیمانی لو۔

چکر برے کے جبرے اور سورخ کی خط اندازی کرو۔ اور شکل ۱۱۳ و

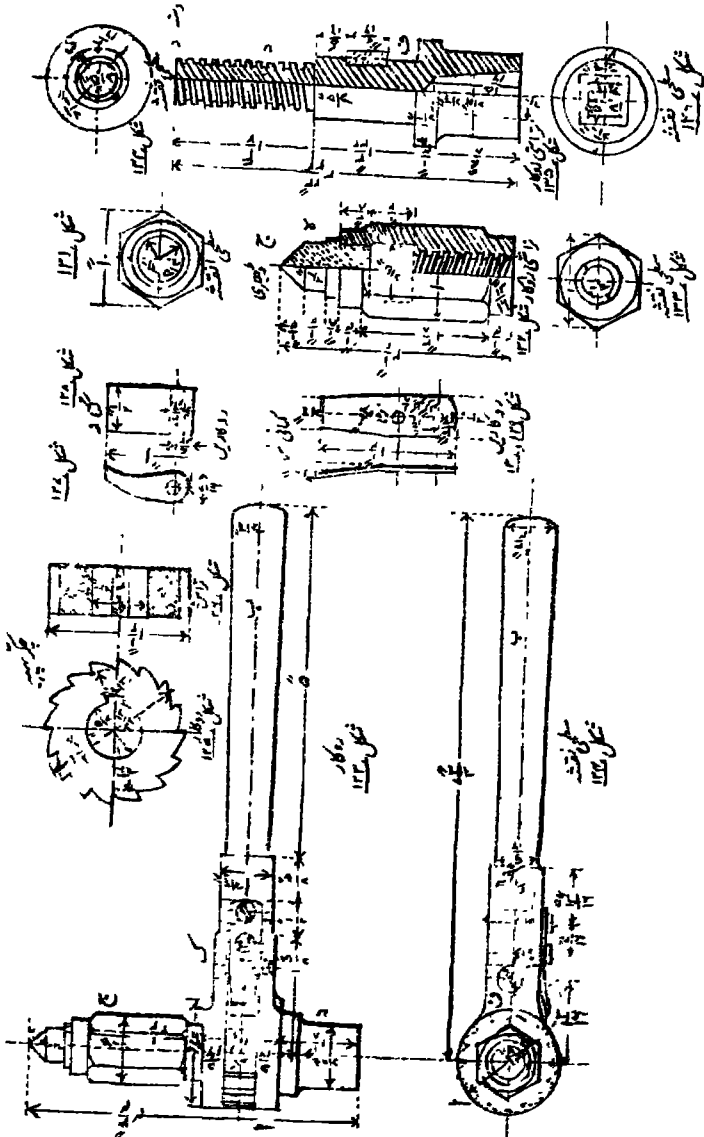

۱۲ کے ابعاد کے بموجب رندہ کل یا کترے سے یا برے اور سوہن سے
فالتو دھات کو کاٹکر نکال دو۔

اب ۱/۲ انچ قطر اور ۲ ۱/۲ انچ لمبا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ اُس کے
سروں کو عمودی کرو۔ مرکز اندازی کرو اور نصف اپنی خاکہ برے سے دونوں
سروں کے آر پار مربع چوڑی کا سُورخ ڈالو۔

بیرونی حصے کو دکھائے ہوئے ابعاد کے بموجب خراڈ لو تاکہ ڈھیری
ج بن جائے۔ دیکھو شکل ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۳۔ اور مسدس کا نشان بناؤ۔
مسدس کو رقم زدہ خطوط تک ریت ڈالو۔ مسدس ڈھیری کو ہمہ گیر چک یا
کنول چک میں لگا کر سدھالو اور جس طرح کہ شکل ۱۳۲ کی تراش میں دکھایا
گیا ہے سُورخ کو کسی برے پھل سے گہرا لو۔

مسدس کو واٹس میں رکھو اور سُورخ کے دونوں سروں پر پیچ اندازی
کرو۔ ایک طرف نصف اپنی چوڑی ڈالنے والا سنبہ لگاؤ۔ اور دوسری طرف
نصف اپنی مربع چوڑی ڈالنے والا سنبہ استعمال کرو۔ اُس کے بعد گاؤ دم
پھل اور اُس کے بعد آخری پیچ ساز استعمال کرتے جاؤ۔

اس امر کی احتیاط رہے کہ مربع چوڑی کا سنبہ سُورخ میں ٹوٹ
نہ جائے اور نہ فائدہ دہر چوڑی کے سُورخ میں اس سے پیچ ڈالا جائے۔
بلکہ سُوراخوں میں متوازی چوڑیاں ڈالی جائیں جو منہ کی طرف آکر چھوٹی
نہ ہو جائیں۔

اب ۴ انچ لمبا اور ۱/۲ انچ قطر کا لوہے کا ایک ٹکڑا لو۔ سروں کو
عمودی کرو۔ مرکز اندازی کرو۔ برالو اور آنکھ تراش لو۔ اور سرے ۵ میں
(دیکھو شکل ۱۳۵) ۳/۴ انچ قطر کے برے سے ۱/۲ انچ عقی تک سُورخ بناؤ۔
ابعاد کے بموجب خراڈ لو اور جس طرح کہ دکھایا گیا ہے صلیبی پھینی یا ہیرکلی پھینی
اور سوہنوں سے یا گریڈنی سے سُورخ کو باہر کی جانب مربع وضع کا کرتے جاؤ۔
اور پالش کرو۔ اور جیسا کہ سبق (۳۰) میں بیان کیا جا چکا ہے اس کے دوسرے سرے کو
خراد میں کس دو تاکہ ہمیشہ سے ڈالے ہوئے مربع چوڑی کے سُورخ میں

صفحہ ۷۳ میں چرخ برے کے ایک دوسرے نمونے کا علی نقشہ دکھایا گیا ہے۔


سبق (۳۹)

ٹائٹھا لگانا

ٹائٹھا لگانے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے دو دھاتوں کو کسی پگھلی ہوئی بھرت کے ذریعہ سے جس کا نقطہ امانت ان دونوں دھاتوں کے نقطہ امانت سے کم ہو جوڑ دیا جائے۔
 کچا ٹائٹھا وہ ہے جو ۵۰۰ فارن ہیتھ یا اُس سے کم حرارت پر پگھلے۔ اس کو پگھلنے یا نلکار کی تہ پانی یا ٹائٹھا تپانی یا کاسیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔

عام طور سے ٹین گر جو ٹائٹھا استعمال کرتے ہیں اُس میں سیسے کے تین حصے اور رانگے کے دو حصہ ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ۴۴۰ فارن ہیتھ پر پگھلتا ہے۔ جب ٹائٹھا چار حصے سیسہ چار حصے رانگا اور ایک حصہ بسمتھ سے مرکب ہو تو وہ ۴۲۰ فارن ہیتھ پر پگھلتا ہے۔ اور جب اُس میں ایک حصہ سیسہ، ایک حصہ رانگا، دو حصہ بسمتھ ہو تو ۴۰۲ فارن ہیتھ پر پگھلتا ہے جو پانی کے نقطہ جوش یعنی ۲۱۲ فارن ہیتھ سے کم ہے۔
 اگر موخر الذکر ٹائٹھے میں پارے کے تین حصے شامل کر دیے جائیں تو وہ ۱۲۲ فارن ہیتھ پر پگھلیگا۔

گڈ ازندوں سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے استعمال سے جڑنے وال سطوں پر آگسائیڈ پیدا نہیں ہوتا اور ان کی مدد سے ٹائٹھا پگھلنے کے بعد آسانی سے ہٹا ہے۔ نیز بعض گڈ ازندوں کی مدد سے جوڑ صاف بھی ہو جاتے ہیں۔
 کچا ٹائٹھا لگانے میں جو گڈ ازندے خاص طور سے استعمال ہوتے ہیں

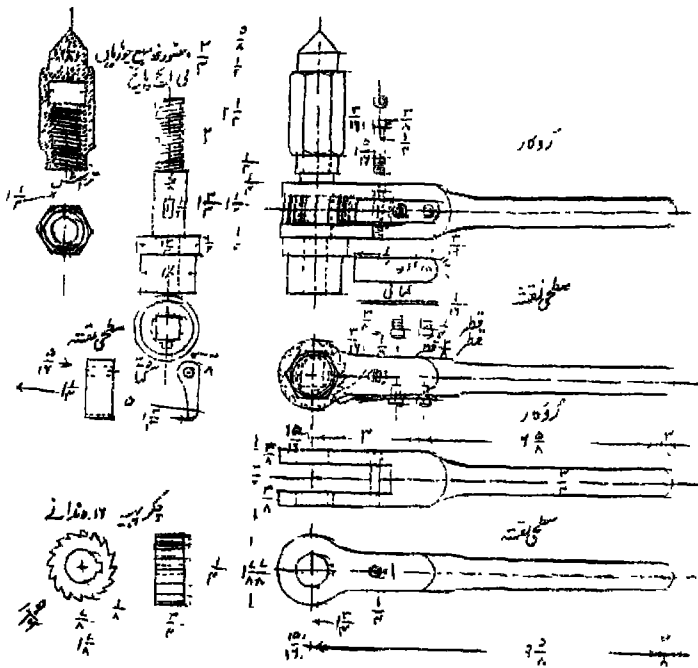

وہ یہ ہیں :- بیروزے کا سفوف ، بیروزہ اور تیل ، روغن گیتلی پولی ، اور جست کا کلورائیڈ - آخر الذکر کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جست کے کپڑے کسی ٹھکے برتن میں ہائیڈروکلورک ٹریشہ یا میورائیک (Muriatic) ٹریشہ میں حل کئے جاتے ہیں - اور جست راسا ملایا جاتا ہے جتنا کہ حل ہو سکے - بعض دفعہ اس تحلیل کے بعد پانی کی اتنی ہی مقدار ملا دی جاتی ہے -

جست کا کلورائیڈ خاص طور سے ٹین کی تختیوں کی مرمت میں ٹانکا دینے کے کام آتا ہے - کیونکہ اس کی مدد سے جوڑے جانے والے کناہیہ صاف ہو جاتے ہیں - لیکن اس سے اکثر رنگ پیدا ہو جاتا ہے - اس لیے جوڑ کو گیلے کپڑے سے پونچھ ڈالنا چاہیے اور جست کے کلورائیڈ کے لگانے کے بعد سفیدے سے اس کو صاف کر دینا چاہیے -

بیروزہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بیروزہ اور تیل بہتر ہیں - اور نئی ٹین کی تختیوں کے کام میں ان کو استعمال کرنا چاہیے - کیونکہ جوڑ میں رنگ لگنے کا امکان نہیں ہے - اور تیل کی مدد سے ٹانکا آسانی سے ہوتا ہے اور جوڑ کو گرم حالت میں کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں - لیکن اگر بیروزہ تھا استعمال کیا جائے تو فالتو گدازندہ کو چھیل دینا پڑتا ہے - اس طرح کے گدازندوں کے استعمال میں جوڑے جانے والے کناروں کو بہت زیادہ صاف رکھنا پڑتا ہے - بہت اس وقت کے جلد جست کا کلورائیڈ استعمال کیا جائے -

پیوٹر (Pewter) میں ٹانکا دینے کے لئے روغن گیتلی پولی (Gallipoli) بسمتہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے - اگر جست میں ٹانکا لگانا ہو تو خالص ٹریشہ یا جست کا کلورائیڈ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لگانے سے جوڑ صاف بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی جست کا کلورائیڈ یا ٹریشہ بھی مر جاتا ہے -

ٹانکا لگانے سے پیشتر جوڑے جانے والے کناروں پر سے تھام

میل کچیل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان پر گدازندہ کو مل کر جس طرح سے رکھنا مطلوب ہو رکھ دیا جاتا ہے۔ ٹانکے کی ایک قلم جو پہلے سے گدازندہ میں ڈبولی جاتی ہے بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور کائییا جو صرف اس قدر گرم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹانکے کو فوراً پگھلا سکے (مگر اتنا گرم نہیں کہ خود اس کی نوک کی قلعی اڑ جائے) داہنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ ٹانکے کی قلم کو کائییا کی نوک پر ملنا چاہیے اور اس نوک کو جوڑ پر آگے کی طرف بڑھاتے جانا چاہیے تاکہ ٹانکا جوڑ میں دوڑ سکے اور بقدر ضرورت ٹانکے اور گدازندہ کی مقدار بڑھاتے جانا چاہیے۔

حتی الامکان ٹانکا قلیل مقدار میں استعمال کرو اور اتنا کہ صرف جوڑ کو بھر دے اور کائییا کی نوک کو جوڑ پر لگانے سے پہلے کسی روغن آلود کپڑے سے پونچھ لو۔

اگر جوڑ کے کناروں کو ٹانکا لگانے سے کسی قدر پستھتہ یا ٹانکا لگانے کے دوران میں گرم کر لیا جائے تو بہتر جوڑ تیار ہوگا۔

چھوٹی چیزوں میں ٹانکا لگانا ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دھتے کوٹے اور پختنی سے کام کرو۔

جیتیل کے بیرنگ (Bearing) یعنی سہاروں کو خرا دلنے یا گھرانے کی غرض سے پسجا جاتا ہے یعنی یہ کہ کچا ٹانکا دیا جاتا ہے تو ان پر اور نیز دیگر جیتیلی اشیاء پر ٹانکے سے پہلے قلعی کر دینا چاہیے۔

کائییا پر قلعی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نوک جبکہ وہ گرم ہو رہتی جاتی ہے۔ اس کے بعد نوشاد کے ٹکڑے پر رگڑ کر ٹانکے کو اس پر مل دیا جاتا ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد گرم کائییا سے نوشاد میں گڑھا بن جاتا ہے جو ٹانکے کے ظرف کا کام دیتا ہے۔ نوشاد میں ایک دوسرا گڑھا بھی ڈالا جاتا ہے جو کائییا کے صاف کرنے کے کام آتا ہے۔

نوشار کی مدد سے کاغیا پر قلعی کرنے سے نوک اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی کہ جست کے کلورائیڈ کے استعمال سے ہوتی ہے۔

پکا ٹانکا یا پیتل ٹانکا

پچے ٹانگے یا پیتل ٹانگے سے مراد وہ طریقہ ہے جو کچے ٹانگے کی بہ نسبت دھاتوں کو زیادہ مضبوطی سے جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے۔ کچے ٹانگے وہ ہیں جو ۵۰ فارن ہیٹ پر پگھلتے ہیں اور جن کے پگھلانے کے لیے ہوا پگھلنی یا بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو بالخصوص ٹانبا، پیتل، نحاس، لوہا اور فولاد کے جوڑنے کے کام آتے ہیں۔ جست کا ٹانکا جیسا کہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، ایک حصہ ٹانبا اور ایک حصہ جست سے مرکب ہوتا ہے اور پیتل کی چادریں جوڑنے کے کام آتا ہے۔

بعض پیتل کی چادریں جوڑنے کے لیے چاندی کے ٹانگے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ٹانکا جس میں پانچ حصہ چاندی، پانچ حصہ پیتل اور تین حصہ جست ہو مفید ثابت ہوگا۔ اسی قسم کے دوسرے مرکبات میں ایک حصہ جست کے لیے ڈیڑھ حصہ ٹانبا یا ایک حصہ جست کے لیے دو حصہ ٹانبا ہوا کرتا ہے۔ یہ مرکبات دیر میں پگھلتے ہیں اور ٹانبا یا ڈھلے ہوئے پیتل کے جوڑنے کے کام آتے ہیں۔

لوہے میں ٹانکا دینے کے لیے پیتل کا تار استعمال ہوتا ہے۔ چاندی کا ٹانکا جس میں ایک حصہ ٹانبا اور دو حصہ چاندی ہو ٹانبا اور لوہا جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جوڑ صاف اور مضبوط ہوتا ہے اور معمولی حرارت اچھی طرح برداشت کر سکتا ہے۔ اور ایک مرکب جس میں ایک حصہ ٹانبا، ایک حصہ پیتل اور تین حصہ چاندی شامل ہوتی ہے فولاد پر پیتل کا ٹانکا لگانے کے کام آتا ہے۔

ٹانگا ہمیشہ بند صندوق میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہوا سے اُس پر مضر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اُس کے ساتھ سہاگا ملا کر رکھتے ہیں۔ اور اس حالت میں جوڑ پر اُس کا استعمال بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔

بچے ٹانگے کے لیے عام طور سے جو گڈ ازنڈہ استعمال ہوتا ہے وہ سہاگا ہے جو بہت سے آکسائیڈز کے ساتھ یہ آسانی مشترک ہو جاتا ہے اور جوڑ کے صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ سہاگے کو سلیٹ کے مجڑے پر پانی کے ساتھ گاڑھا گاڑھا پیس لیتے ہیں اور اکثر مرتبہ ٹانگے کے ٹکڑوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔

ٹانگا دینا ہوتا جوڑے جانوالے کناروں کو پہلے اچھی طرح ملا دیتے ہیں اور بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سہاگے اور ٹانگے کے چھوٹے ٹکڑوں کا گڈ ازنڈہ لگایا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں تار یا کسی دوسری چیز کی بندش سے اُن کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اب جوڑ کو دہکتی ہوئی آگ میں رکھ دیتے ہیں۔ ہتر ہے کہ آگ کوک یا کوئلوں کی ہو۔ مناسب ہے کہ ان جوڑوں کے دونوں رُتھوں کو گرم پھونکوں سے بتدریج تپایا جائے۔ گڈ ازنڈہ پہلے پگھلیگا۔ اور جوڑ کی صاف سطح پر بہنے لگیگا۔ اور جب جوڑ سُرخ گرم ہو جائیگا تو ٹانگا پھلنے لگیگا اور جوڑ میں اُترے گا اُس وقت گڈ ازنڈہ اور ٹانگا تھوڑا سا اور ڈالنا چاہیے۔ جب یہ بھی پگھل کر جوڑ میں اُتر جائے تو جوڑ کو آگ میں سے نکال کر ٹھنڈا کر لینا چاہیے۔ اس امر کی احتیاط رکھو کہ ٹانگا لگاتے سے پیشتر جوڑ اچھی طرح ملا دیے جائیں۔ کیونکہ پیچے ٹانگے بہت جلد ”رقیق“ ہو جاتے ہیں۔ اور درزیں خالی رہ جائیں گی۔ جوڑ کو صرف اتنا گرم کرنا چاہیے کہ صرف ٹانگا پگھل جائے اور جل کر خاک نہ ہو جائے۔

بعض مرتبہ جوڑوں کے باہر سے اندر کی جانب نالیاں یا ناہیں بنادی جاتی ہیں تاکہ گڈ ازنڈہ اور ٹانگے کے دوڑنے میں سہولت ہو۔

جس ٹانگے میں جست ملا ہوا ہو وہ ایسے جوڑوں کے لیے کار آمد ہوتا ہے جو نظر نہیں آتے ہیں۔ کیونکہ پگھلتے وقت اُس میں نیلے رنگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ اِس سے کاریگر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹانگہ کچل گیا ہے اور اب جوڑ کو آگ میں سے نکال لینا چاہیے۔

سبق (۴۰)

پگ چرخ


پاؤں کی خرا

شکل ۱۳۷، ۱۳۸ اور ۱۳۹ میں ساڑھے چار انچ کے مرکز کے ایک پگ چرخ یا پاؤں کی خرا کے بازو کا ڈوکار، مقدم روکار اور سطحی نقشہ دکھایا گیا ہے۔ یہ خرا انجینیری کلابھون (کارخانہ) کے ابتدائی طالب علموں کا تیار کیا ہوا ہے۔


اور نمونہ سازی، گھڑائی، زندہ کرائی، بیج تراشی، خرا دلنے اور تنصیب کے تمام کاموں کے لیے مفید ہے۔

مستقل سہ گیر (دیکھو شکل ۱۳۳ تا ۱۳۵) نصف اپنی پولٹ دستی ڈھری اور پکڑ تھمتی کے ذریعہ سے نشست کے مقام سے کسا ہوا ہوتا ہے (دیکھو شکل ۱۳۲ - ۱۳۱ - ۱۳۰)۔


فولادی خرا (شکل ۱۳۲) آب دیے ہوئے ایک فولادی بٹس۔ یعنی پھول میں گھومتا ہے۔ خرا نکلنے کے منہ پر پگ چرخ کی دھڑور تھ کی فائدہ دہندہ جوڑی چوھی ہوتی ہے تاکہ جب وغیرہ لگائے جائیں۔ اور اس کی ترتیب پیچدار پچھلے مرکز جس پر سنبہ کی ہوئی ڈھیری اور مخروطی نوک لگی ہوئی ہو، ہوتی ہے جیسا کہ شکل ۱۳۱ و ۱۳۰ میں دکھایا گیا ہے۔ چال مندرجہ پر چار رفتاروں کے لیے نالیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ خرا نکلنے پر ہم سطح فولادی پر یا چابی کے ذریعہ سے کسا جھوا ہے جیسا کہ شکل ۱۳۱ اور ۱۳۰ میں دکھایا گیا ہے۔

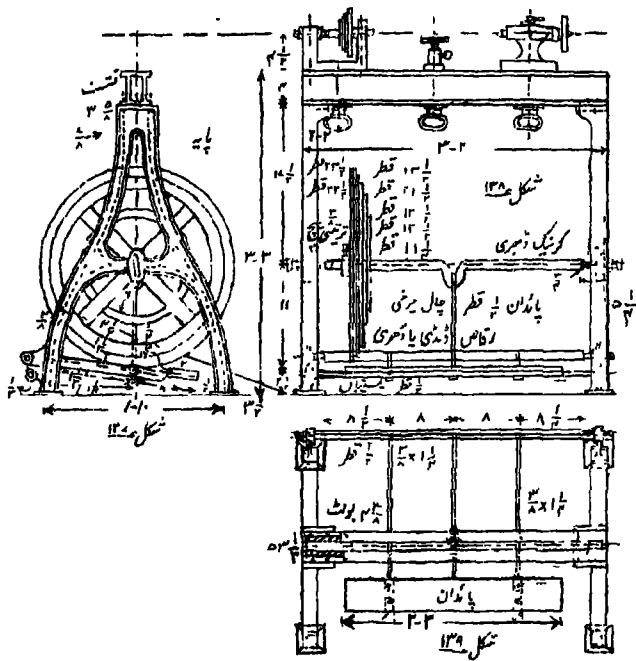

شکل ۱۴۵ و ۱۴۶ میں پتلی سٹرا دکھایا گیا ہے وہ ایک پکڑ تھتی اور ایک دستی ڈھبیری اور ایک نصف انچی پیچیدار بولٹ کے ذریعہ سے نشست سے کسا ہوا ہوتا ہے۔ فولادی مرکز (شکل ۱۵۱) ایک فولادی آستین میں بیٹھتا ہے (دیکھو شکل ۱۵۵ و ۱۵۶) اور اس کی ترتیب ایک نصف انچی چپ دستی مربع چوڑی کے پیچ کے ذریعہ سے ہوتی ہے (دیکھو شکل ۱۵۳ و ۱۵۴)۔

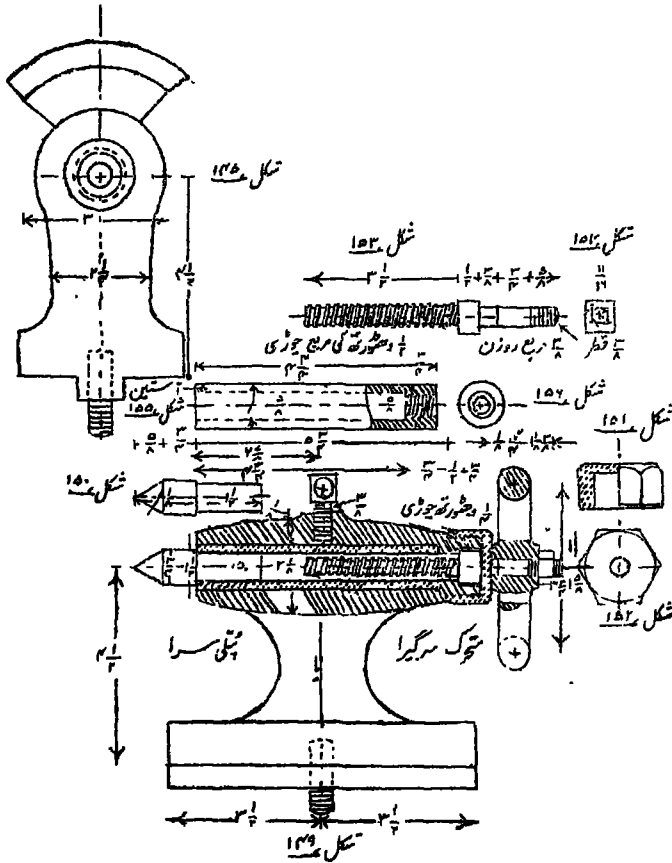

یہ بیچ، دستی پھیا کے مربع وزن میں بیٹھتا ہے
(دیکھو شکل ۱۲۸ و ۱۲۹)۔ اس پیسے کے ذریعہ سے مربع چوڑی کے
بیچ، آستین اور مرکز کو حرکت دی جاتی ہے۔
جب ترتیب ہو چکی ہے تو اس پورے نظام کو $\frac{1}{2}$ انچ قطر کے
پکڑ بیچ اور بیڑی دستے کے ذریعہ سے کس دیا جاتا ہے۔
شکل ۱۳۰ و ۱۳۱ میں توپ و صحت ڈھبری کی تفصیل بتائی گئی ہے۔

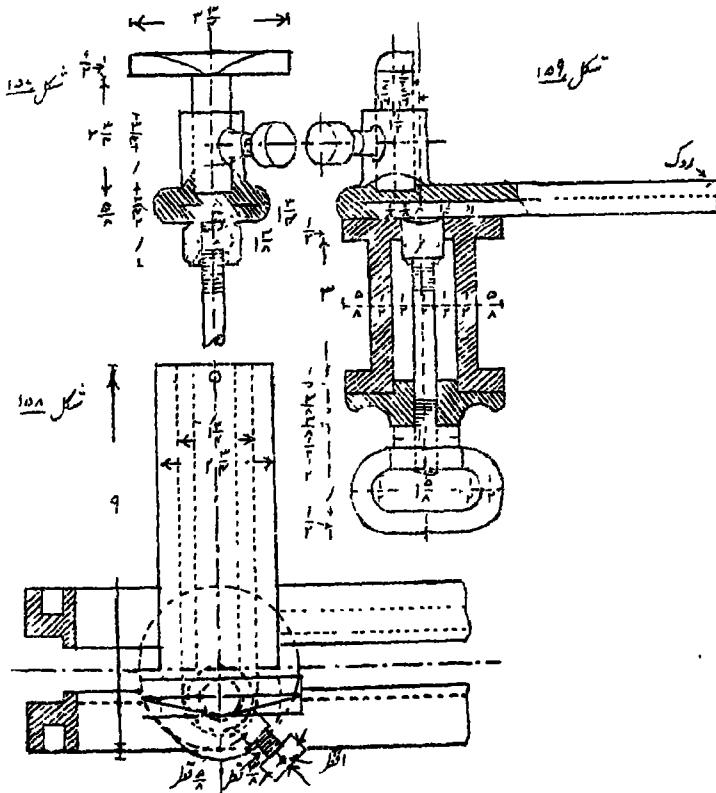

شکل ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ میں ہتھ ٹیکن کے عملی نقشے دکھائے گئے ہیں۔ ہتھ ٹیکن ایک صلیبی وضع کے بولٹ کے ذریعہ سے نشست سے جکڑا ہوا ہے۔ یہ بولٹ، ہتھ ٹیکن کی ڈھلائی کی فاختہ دم نالی میں لگا ہوا ہے۔ اور پچھلے تختی اور دستی ڈھیری کے ذریعہ سے مستحکم کیا ہوا ہے۔

صلیبی ٹیکن، ہتھ ٹیکن کے پچھلے انچ قطر کے انتصابی روزن میں بیٹھتی ہے۔ اور بلندی کی ترتیب بالآخر پچھلے انچ قطر کے فولادی ٹیبری پیچ سے ہوتی ہے جو اس میں کسا ہوا ہے۔

خیراد کو صنوبر کی لکڑی کے پائمان کے ذریعہ سے حرکت دی جاتی ہے (دیکھو شکل ۱۳۸ و ۱۳۹) جو رقاس ڈنڈی کے بیروں سے کسا ہوا ہے۔ یہ ڈنڈی پچھلے انچ قطر کے فولادی مرکوزوں پر تھمی ہوئی ہے جس کی روک ڈھریوں سے ترتیب ہوتی ہے۔ ڈنڈی کے ساتھ ایک نصف انچ قطر کا فولادی چلاؤنگ یا آنکڑا بھی لگا ہے جو ایک گاؤڈم فولادی ترتیبی کیل کے ذریعہ سے جھولنے فریم سے ملحق ہے۔ اور آنکڑا، کریٹک ڈھری پر عمل کرتا ہے جو پچھلے انچ کے فولادی مرکوزوں گھومتی ہے اور جس کی ترتیب روک ڈھریوں سے ہوتی ہے۔ کریٹک ڈھری پر ایک پوجنالی متوازن چال چسرخی لگی ہوئی ہے۔ اس میں ایک کاٹھی چابی لگی ہوئی ہے جس سے حسب ضرورت ترتیب دی جاسکتی ہے یعنی یہ کہ اگر لکڑی یا پیتل کا کام ہو تو خراد شکفہ تیز چلایا جاتا ہے اور لوہے کا کام ہو تو آہستہ۔ نشست کی ہر ایک انتہا چار پچھلے انچ قطر کے بولٹوں کے ذریعہ سے رفاع سے بندھی ہوتی ہے۔ رفاع کے پائے فرش میں گرے ہوئے ہیں۔ عام طور سے صنوبر کی لکڑی کا اوزاروں کا ایک تختہ جو دراصل پچھلے انچ کا پچان ہے اور جس کی پشت اور کناروں پر حاشیہ لگا ہوا ہے تاکہ اوزار گرنے نہ پائیں خراد کے پیچھے کی جانب لگا ہوتا ہے۔ یہ تختہ لوہے کے بریکٹوں پر لٹکا رہتا ہے جو رفاع میں بولٹوں سے کسے ہوتے ہیں۔

فہرست اصطلاحات

انجینیئری کارخانے کے چالیس علمی سبق

| انگریزی | اردو | انگریزی | اردو |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | A | Bolt head | بولٹ کھنڈی |
| Adjusting screw | تریمی پیچ | Boring machine | برائل |
| Annealing | تپا کرنا | Boring tool | بریا پھل |
| | B | Bow or fiddle drill | کمان برما |
| Back centre | پچھلا گز | Branding | مارک ڈالنا |
| Back gear | مقلوس گیرانی | Brass scriber | برنج نگار |
| Back square | پٹ گنیا | Brass threads | برنجی چوڑیاں |
| Bar block | سلاح کٹا سلاخی گندا | Broach | پرونی |
| Bearings | سہارے | Bronze | نحاس |
| Bench block | ٹیک کٹا - پیچ بلاک | Buttress | پشتیبان |
| Bench vice | بچی وائس | | C |
| Bevel | مائل گنیا | Callipers | طول پیم |
| Blade | پھل | Carrier | بردار |
| Blood-red | دھوی سرخ | Cast iron | ڈھلا لوہا - ڈھلا ہوا لوہا |
| Blows | چوٹیں | Centreing | مرکز اندازی - مرکز لینا |
| Bolt | بولٹ | Centre punch | مرکز سنبہ |
| Bolted | بولٹ کسا | Chamfer | پاتام پتھام |

| انگریزی | اردو | انگریزی | اردو |
|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Change wheels | بدل پتے | Cutters or planing machine | رندہ کل |
| Chaser | نقش تراش | Cutting (N) | کاٹ |
| Check nut | روک دھری | Cutting edge | دھار کاٹے کا تارہ۔ |
| Chipping | چھیلنا تراشنا | D | |
| Chipping chisel | چھیلنی چھینی | Dead smooth | خوب صاف نہایت صاف |
| Chuck (n) | چاک | Diamond point (chisel) | ہیرکنی (چھینی) |
| Clamping nut | ٹانگہ ڈھری | Die | ٹھپتہ |
| Clamping plates | ٹانگہ تختی پکڑتی | Dividers | تقسیمی پرکار یا مقیم |
| Clearance | فصل | Division peg | تقسیم کیل |
| Clearance angle | فصل زاویہ | Division plate | تقسیم تختی |
| Clinker | کھنگر | Dot punch | نقطہ شکنی |
| Coarse pitch | گھروڑی گھائی | Dovetail | فاختہ ڈیم |
| Collar | کالر۔ ہنسی | Draw file (V) | ہٹکا سون کرنا |
| Comb-screw (tool) | گنگھ پیچ | Draw-plate (for wire) | بختری۔ بار |
| Compound train | مکب سلسلہ | Drift | گرمینی |
| Concentric | مشترک مرکز | Drill | برا |
| Copper bit | کانیا | Drill chuck | برا چاک |
| Cotton waste | ردی سوت | Drilling | برانا |
| Countersink (N) | آنکھ | Drilling machine | برا کل |
| .. (V) | آنکھ تراشنا | Driven wheel | چالو پہیہ |
| Coupling | جوڑک | Driving chuck | چلانے کا چاک |
| Cranked shaft | کھٹک دھری | Driving wheel | چلانے کا پہیہ |
| Cross-cut chisel | صلیبی چھینی | E | |
| Cross section | آڑی تراش | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| انگریزی | اُردو | انگریزی | اُردو |
| Ease (V) | ڈھیلا کرنا | Fractional threads | کسری چوڑیاں |
| Eccentric | خارج مرکز | Front elevation | مقدم روکار |
| Elevation | ارتفاع - روکار | Fuller | پچکانی |
| Emery cloth | کرنک پتھر یا پارچہ | G | |
| F | | Gear wheel | گیرا پہیہ |
| Facets | کناریاں | Graver | کنڈالہ - کنڈن آلہ |
| Feather | چابی - پے | Grinding | سہان چرخائی - ستان چرخانا |
| Feather edges | دندانے | Grindstone | سہان |
| Feather way | پرگزور | Grit stone | ریزہ دار پتھر |
| Feed | ہال | Grooves | نالیاں |
| Fiddle (or bow) drill | کمان برا | Grooves or channels | نالیاں یا نامیں |
| Figuring | عدد اندازی | Gun metal | توپ دھات |
| File | ریتی - سوہن | H | |
| File card or brush | سوہن مال یا برش | Hand brace | دستی برا |
| Flat drill | چپنا برا | Hand file | دستی سوہن |
| Flatter (N) | چپٹیا | Hand rest | ہاتھ ٹکیں - ہتھ ٹکیں |
| Flush (Adj.) | ہم سطح - ہموار | Hand-turning (tools) | دست خراوی (اوزار) |
| (V) | ہبانا - ہبا کر صاف کرنا | Hard solder | پکا مانکا |
| Flux | گدا ازنہ | Head (of a bolt) | گھنڈی (بولٹ کی) |
| Forge | بھتی | Head stock | سرگیر - قائم سرا |
| Forged | گھڑا ہوا | Hexagonal head | سدس گھنڈی |
| Forging | گھڑائی | "Hob" or master tap | شیرچ ساز |
| Forging chisel | گھڑ چھینی | Holder | گیرندہ |
| Foundry | دھلائی گھر | | |


| انگریزی | اردو | انگریزی | اردو |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Hot blast | گرم جھوتکا | N | وٹھری |
| J | | Nut | وٹھری ہیا |
| Jaws | جھڑے | Nut gauge | وٹھری ہیا |
| K | | O | تیل سلی |
| Keyway (drill) | چابی راہ (برا) | Oil-stone | فصل رکھانی |
| Knife tool | کارو آلہ | P | نمود سازی |
| L | | Parting tool | کٹا |
| Lap | ٹان پگڑ | Pattern-making | تیزاب چٹانا |
| Lathe | خراہ | Pawl | سوئی کٹر |
| Lathe carrier | خراہ بردار | Pickling (V) | سوئی برا |
| Leading-screw | رہنما پیچ | Pin cutter | گھائی |
| Lining-out plate | نشان تختی | Pin drill | سطحی نقشہ |
| Longitudinal section | طولی تراش | Pitch | رندہ کرائی |
| Lubricant | مدھن چکنائی | Plan | رندہ کل |
| Lubricate | چکنانا | Planing | آخری پیچ ساز |
| Lubrication | مدھن تیل دینا۔ چکانا کرنا | Planing machine | شاقل نگر۔ شاقل |
| M | | Plug tap | شاقل کالٹو |
| Mallet | موگری | Plumb-bob | نکار کی تپانی |
| Mandrel | خراہ نمکینہ خراطہ کھنکھ | Plumber's iron | پیش کرنا۔ چکانا۔ جلا دینا |
| Master tap or hob | شہ پیچ ساز | Polishing | پچی ہیرا |
| Metal working (tools) | فلزی کاری اوزار | Poppet head | سٹوف پونا۔ مینی پونا |
| Milled edge | نابدار کنارہ | Powdered lime | سنبہ |
| Milling | مدھن کاری | Punch (N) | |

| انگریزی | اردو | انگریزی | اردو |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Punch (V) | سنبھ کرنا۔ پیچ کرنا | Saddle Key | کاٹھی چابی |
| | | Sal ammoniac | آرشاور |
| R | | Saw | آرا |
| Rake (of a cutting tool) | میلان | Scraper | اٹھرتی |
| Ratchet brace | چکر برما۔ چرخ برما | Screw-chuck | پیچ چک |
| Re-centreing | کرر مرکز اندازی | Screw-cutting | پیچ تراشی |
| Recessing hole | گھر بنانا | Screwing tool | پیچ کاٹ۔ پیچ تراش |
| Red lead | سیندور | Screw plate | پیچ تختی |
| Resin | بیروزہ | Scribed line (tool) | خط نگار (آوزار) |
| Rigid holders | استوار گیرندے | Scribing-block | نشان کش |
| Rimer or reamer | پیچ برما | Sett chisel | پچن چینی |
| Rivet (V) | ریٹا لو | Shaft | دھری |
| „ (N) | ریٹ | Sharp scriber | تیز خط نگار |
| Rocking frame | جھولنا فریم | Shock | صدمہ |
| Rocking shaft | رقاص ڈنڈی | Shoulder (of tools) | شانہ |
| Roughing out | کام کو مکھ دراکرنا | Side tool | نبلی آوزار |
| Round-nose chisel | گول سر کی چینی | Slide-rest | پھسلتی ٹیبل |
| Round-nose tool | گول سر آوزار | Slot | شکاف |
| Rule | مسطر | Smooth file (V) | صاف بہن کرنا |
| Running centre | روال مرکز | Solder | مانکا |
| Rust | زنگ | Soft solder | کچا مانکا |
| | | Soldering | مانکا لگانا |
| S | | Spanner | پانہ |
| Saddle (of slide) | کاسھی | Spindle | تفلہ |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| انگریزی | اردو | انگریزی | اردو |
| Spiral | مغزلہ | Tee Square | آگنیا۔ ٹی گنیا |
| Spirit level | الکوبلی آف نماء۔ سپرٹ لیول | Temper | آب دینا |
| Spring | کمانی | Tempered hob | آب دینا ہوا شہ پچ ساز |
| Square | گنیا | Thread | چوڑی |
| Square centre | چونہ پھلا | Tommy bar | سیخچہ |
| Square thread | مربع چوڑی | Tool | اوزار |
| standard (of lathe) | اڈہ | Tool carrier | اوزار بردار |
| Steel scriber | فولاد نگار | Tool clamp | اوزاری خشکبند |
| Stock (of a drill) | برہا گیر | Treadle board | پائڈان |
| Stock (of a die) | (ٹھپکے کا) دستہ | Truing | راست کرنا |
| Stock & blade | گنڈا اور پھل | Turning | خراڈنا |
| Straight edge (tool) | راست دم | Twist drill | بلدار برہا |
| Stud | گل میخ | Twisting motion | مروڑی حرکت |
| Surface plate | سطح تختی | | |
| Surfacing (v) | سطح بنانا | U | |
| Sweat | پیسینا | | |
| Swinging motion | جھونکنے کی حرکت | Universal or bell chuck | ہمہ گیر چک۔ کنول چک۔ رنگولی چک |
| | | Unslaked | آن بجھا |
| T | | | |
| Tailstock | پاگیرا | V | |
| Tap | سنبھ | Vee | فانہ درز |
| Taper | گٹاؤ دم | Vee block | فانہ درز گنڈا |
| Tapping drill | خاکہ برہا | Vee thread | فانہ درز چوڑی |
| Tee headed | آسرا۔ ٹی سرا | Vice | والس |

| | | | |
|--------------|------------|-----------------|-------------|
| انگریزی | اردو | انگریزی | اردو |
| Vice-clamp | وائس کلیمپ | Work | کام |
| | | Working drawing | عملی نقشہ |
| W | | Workshop | کارخانہ |
| Washer | واشر | Wrought iron | پڑھواں لوہا |
| Wood-working | چوب کاری | | |

92

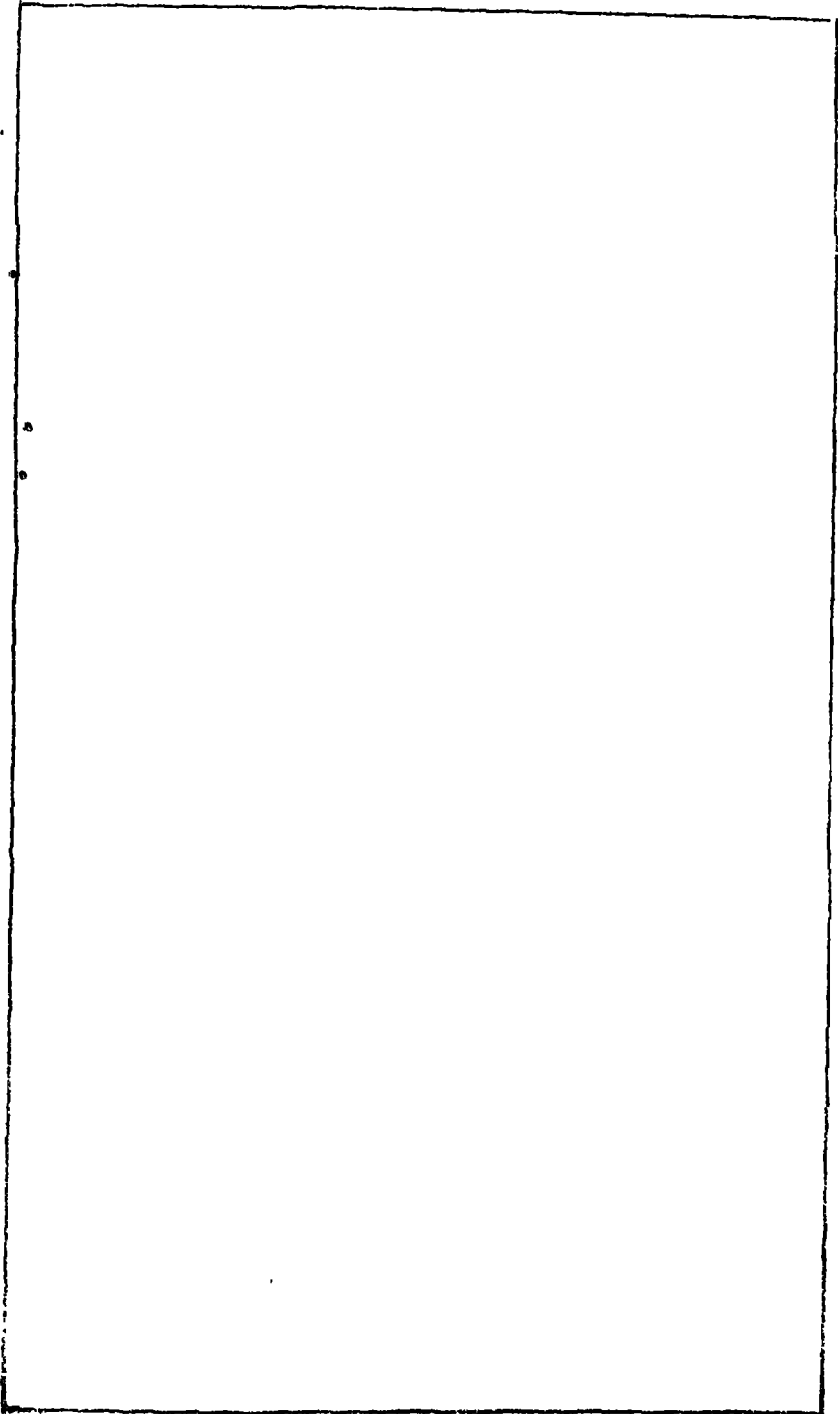

انجینیئر کی کارخانے کے چار عملی سبق

اشاریہ

| مضمون | صفحات | مضمون | صفحات |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| الف | | اوزار بنائی | ۱۱-۱۲-۳۴ |
| آب پھیلانی ٹیکن اوزاروں کی | ۴۵ | اوزار پھیلانی ٹیکن کی سائنس | ۳۳ تا ۳۶ |
| آب چھینیلوں کی | ۶-۲۶ | اوزار پچ تراشی کے لیے | ۱۲ |
| آب دستی اوزاروں کی | ۱۱ | اوزار ہانکا گانے کے لیے | ۴ |
| آب دینے کے لیے پیشیں | ۵۸-۵۹ | اوزار دستخاوی کی ساخت | ۱۱-۱۲ |
| آب کھڑینوں کی | ۳۶ | اوزار کا استعمال | ۱۳ تا ۱۵ |
| آب مرکزی سنبہ کی | ۸۱ | اوزار کدالہ | ۱۲ |
| آری سے گاؤد م سوراخ کرنا | ۳۲-۵۴ | اوزار کو آب دینا | ۳۵ |
| آنکھ تراشنا | ۱۰-۱۳-۲۸-۳۲-۶۰-۶۴ | اوزار گول سر | ۱۱-۱۲ |
| آہستہ ٹھنڈا کرنا | ۵-۲۶ | اوزار گیر بندے | ۳۶ |
| اشیا جو ٹانگے کے کام آتی ہیں | ۴ | اوزار کو کدالہ | ۲۳ |
| اندرونی پچ تراش نینا | ۱۱-۱۲-۴۵ | اوزار کو کدالہ موٹے کام کے لیے | ۳۳ |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ۲۰ | براجائی راہ | ۴ | اوزاروں کو سان چڑھانا |
| ۲۰-۱۹ | براجیٹا | ۳۵-۳۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰ | اوزاروں کی فہرست |
| ۳۰ | برما، سوئی | ۵۸ | اصتیاط آب دینے میں |
| ۲۰-۱۹ | برما قلم زبان (D - برما) | ۷۷-۷۶ | اصتیاط پیتل ٹانگہ لگانے میں |
| ۱۹-۱۸ | برما، کمان | ۳۶-۳۵ | اصتیاط، تسطیع میں |
| ۲۰ | برما کے لیے قافل تراویہ | ۷۶ تا ۷۲ | اصتیاط ٹانگہ لگانے میں |
| ۳۲-۳۱ | برما گیر اور پچھلے کا استعمال | ۵۷ | اصتیاط، سخنانے میں |
| ۲۱-۲۰ | برما، مرن (Lubricating drill) | ۲۶ | اصتیاط فولاد کو گرم کرنے میں |
| ۱۰ | برما، مرکز | ۱ | استعمال شدہ مادے |
| ۲۱ | برما | ۶۴ | استوار کیلیں |
| ۲۱ | برمانے کی رفتار | ۱۶-۱۵ | استوانہ نما کام کو ریت کو مریج کرنا |
| ۲۰ | برمانے کے لیے سوراخوں کا نشان | ۱۷ تا ۱۵ | استوانہ نما کام کو مریج کرنا |
| ۲۲-۲۱ | برمانے کے متعلق ہدایات | ۷ | اونچائی، دس کی |
| ۲۰-۱۹ | برما نیم دوری | ب | |
| ۲۰-۱۹ | برموں کا تناسب | ۵۷ | بالکلیہ "سختانا" |
| ۲۱ | برموں کو سان چڑھانا | ۴۷ | بدل پہیوں کو ثابت کرنا |
| ۳ | برموں کی فہرست | ۴۷ تا ۴۹ | بدل پہیوں کے قاعدے |
| ۷۲-۷۱ | برستہ ٹانگہ | ۳۸ | بردار، خراہ |
| ۱۱-۱۲-۱۳ | برغلی اوزار | ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ | بردار خراہ کا استعمال |
| ۲۱-۲۰-۱۹ | بلدار برما | ۳۸-۳۰ | بردار خراہ کی ساخت |
| ۳۳-۳۱ | بلد کرنا (سورہن کے دانتوں کا) | ۲۱-۲۰-۱۹ | برما، بلدار |
| ۵۰ | بولٹ چوڑیاں | ۴۵-۴۴ | برما پیل |
| ۵۰ | بولٹ کی چوڑیوں کا تناسب | ۲۱ | برما چاکا استعمال |
| ۵۰ | بولٹ کی چوڑیوں کی جدول | ۲۳ تا ۲۵ | برما چاکا کی ساخت |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|----------|---|----------------------|---------------------------------|
| ۶-۴-۵ | پکڑنا، چھینی کا | ۴۶-۴۴-۴۲ | بھرتوں کا نقطہ امانت |
| ۲۴-۸-۷ | پکڑنا، پتی کا | ۴۶ | بھرتیں پتیل ٹانگے کے لیے |
| ۸۳ تا ۷۸ | پگ چرچ یا پاؤں خواہ کا بیان | ۴۴-۴۲ | بھرتیں، ٹانگا لگانے کے لیے |
| ۴۳-۴۲ | پگھلنے والا ٹانگا | ۴۴ | بیروزہ اور پیل |
| ۵۳-۱۰ | پھسلنی ٹیکن | ۴۴ | بیروزہ بطور گدازندہ |
| ۴۶ تا ۴۳ | پھسلنی ٹیکن اوزار کی ساخت | ۳۵-۳۴-۱۲-۱۱ | بیرونی پیچ تراش |
| ۴۵ | پھسلنی ٹیکن اوزاروں کی آب | ۵۴-۵۳-۱۲-۱۱ | بیرونی پیچ تراش کا استعمال |
| ۵۵ تا ۵۳ | پھسلنی ٹیکن سے پیچ تراشی | ۵۴-۵۶ | بیرونی پیچ تراش کو کام پر رکھنا |
| ۴۶ تا ۴۳ | پھسلنی ٹیکن کے اوزار | ۲۳-۱۷-۱۶-۱۵ | بیرونی طول پیمائی کا استعمال |
| ۴۳ | پھسلنی ٹیکن کے اوزاروں کی گھڑائی | ۳۲ تا ۳۰ | بیرونی طول پیمائی کی ساخت |
| ۴۷-۴۶ | پہلوں کا سادہ سلسلہ | ۲۰ | بیضوی سوراخ کا سبب |
| ۴۸-۴۷ | پہلوں کا مرکب سلسلہ | | پ |
| ۴۹ تا ۴۶ | پہلوں بدل، پیچ تراشی کے لئے | ۳۲-۲۳ | پایام بنانا |
| ۷۶ | پھسلنی ٹیکن | ۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰ | پالش کرنا |
| ۷۶ | پتیل ٹانگے کے لیے بھرتیں | ۲۵ | پالش کرنے کی لکڑی |
| ۷۷-۷۶ | پتیل ٹانگے کے لیے گدازندہ | ۲۹ | پانہ کا زاویہ |
| ۷۸ تا ۷۶ | پتیل ٹانگے کے متعلق اشارات | ۲۹-۲۸ | پانہ کی ساخت |
| ۵۷-۵۶ | پیچ تراشی اوزار کا میدان دریافت کرنا | ۱۸ | پانہ کی گھڑائی |
| ۵۲ | پیچ تراش اوزار کی چڑاؤں مرتبہ چڑیوں کے لئے دریافت کرنا۔ | ۸۳ تا ۷۸ | پاؤں کا خواہ یا پگ خچ |
| ۵۷ تا ۵۵ | پیچ تراش پیمائی | ۱۷-۱۶-۹ | پیٹ گینا کا استعمال |
| ۵۷ | پیچ تراش پیمائی کا استعمال | ۳۴-۳۳ | پیٹ گینا کی جانچ |
| ۵۵ تا ۵۳ | پیچ تراشی اوزار کا استعمال | ۳۴-۳۳ | پیٹ گینا کی ساخت |
| ۴۲-۴۱ | پیچ تراشی برائے گیر اور ٹھپہ سے | ۳۴ | پیٹ گینے کی صحت |
| | | ۷۶ تا ۷۸ | پیمائش ٹانگا |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|-------------|-------------------------------|---------------|--|
| ۰ | تراشے کا کنارہ یا تراشی کنارہ | ۵۵ تا ۵۳ | پہنچ تراشی، جھلسنی ٹیکن سے |
| ۳۵-۲۰-۱۳-۰۶ | تراشا کنارہ | ۳۲ | پہنچ تراشی دھسنی اوزار سے |
| ۱ | تراشی خطوط | ۵۴ تا ۵۵ | پہنچ تراشی کا پلانا |
| ۳۳-۱۹-۱۱ | تراشی زاویوں کی شکل | ۳ تا ۴ | پہنچ تراشی کے لئے بدل پہیوں کی ترتیب |
| ۳۵ | تسلیم کی جانچ | ۳ تا ۳۳-۱۳ | پہنچ تراشی کے اوزار بنانا |
| ۳۶-۳۵ | تسلیم کے متعلق ہدایات | ۵۶ - ۵۷ | پہنچ تراشی کے اوزار کو کام پر رکھنا |
| ۲۱-۱۶ | تقسیمی پرکار سے مرکز اذاری | ۵۲ | پہنچ تراشی کے اوزار کی چوڑائی کے قاعدے |
| ۲۳-۱۹ | تقسیمی تختی سے تقسیم کرنا | ۳ تا ۳۹ | پہنچ تراشی کے لیے بدل پہیے |
| ۷ | تیزاب چٹانے کا کام | ۵ تا ۵۳-۳۳-۵۵ | پہنچ تراشی کے متعلق ہدایات |
| ۷۴ | تیل اور بیروڑہ | ۳۳ | پہنچ چوڑی کا اتارنا |
| ۷۴ | تیل اور گدازندہ | ۵۲ تا ۵۰ | پہنچ کی چوڑیاں |
| ۳۲-۲۵-۱۵ | تیل لگا کر پالش کرنا | ۵۱-۵۰ | پہنچ کی چوڑیوں کا تناسب |
| | ط | ۵۲ تا ۵۰ | پہنچ کی چوڑیوں کی فہرست |
| ۷۷-۷۶ | ٹانکا | ۳۷ | پہنچ کی چوڑیوں کی گھائی |
| ۳ | ٹانکا لگانے کے اوزار | ۱۲ | پہنچ کھسکانا |
| ۷۷-۷۶ | ٹانکا لگانے کے لیے بھرتی | ۲۳-۲۳ | پیاز، ڈھبیری کی ساخت کا |
| ۸۳ تا ۷۲ | ٹانکوں کا گھلنا | ۲۱ | پیاز، دیانپ کا استعمال |
| ۷۶ تا ۷۲ | ٹانکوں کا تناسب | ۷۴ | پیوٹر میں ٹانکا |
| ۷۴ تا ۷۲ | ٹانکوں کا نقطہ اامت | | ف |
| ۷۸ تا ۷۲ | ٹانکوں کے متعلق ہدایات | ۲۱ | تدریس بطور مدد |
| ۷۷ تا ۷۲ | ٹانکے کے اجزائے ترکیبی | ۸-۷ | تدریس |
| ۲ | ٹانکے لگانے کی ایشا | ۲۱-۲۰ | تدریس، برسوں کے لیے |
| ۱۷-۱۰ | ٹیک کٹا | ۷ | تدریس، چھپنی کے لیے |
| ۳ | ٹیکن، سان چڑھانے کے لیے | ۵ تا ۳۳-۳۴-۳۵ | تدریس، کام کی |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| ۵۱-۵۲ | چوڑیاں مربع | ۷۲ | مین گر کا ٹانگا |
| ۷ | چھلکوں کو دور کرنا | ج | |
| ۵ تا ۷-۳۸ | چھیلنا | ۹-۱۶-۱۷ | چانچ یا پٹ گینے کا استعمال |
| ۶ | چھیلنا ڈھلی ہوئی دھاتوں کا | ۳۳-۳۴ | چانچ یا پٹ گینے کی ساخت |
| ۷-۷ | چھیلنے کا استعمال | ۷۶-۷۸ | جست کا ٹانگا |
| ۲ | چھینی | ۷۳ | جست کا کلورائیڈ |
| ۲۵ | چھینی بنانا | ۷۶-۷۸ | جست کے ٹانگے کے لیے گدازندہ |
| ۲-۷۶-۲۳-۲۵ | چھینی چھٹی | ۷۴ | جست میں ٹانگا لگانا |
| ۲-۵-۳۸ | چھینی چیلینی | ۲۶-۵۸-۵۹ | جلد ٹھنڈا کرنا |
| ۵-۶-۲۳ | چھینی کا استعمال | ۸۳ | جھولنا فریم |
| ۷ تا ۷ | چھینی کو کچھلنا | ج | |
| ۲۵ | چھینی کی ساخت | ۷۰-۷۱ | چابی بھٹانا |
| ۲-۲۲ | چھینی گول سر | ۲۰ | چابی راہا برہ |
| ۲ | چھینی ایئر کنی | ۷۸ | چال مخروط |
| ۲۶ | چھینوں کا سختنا | ۷۶ | چاندی کا ٹانگا |
| ۷-۲۶ | چھینوں کی آب | ۱۹-۲۰ | چھپا برہ |
| خ | | ۲۵-۲۶ | چھٹی چھینی |
| ۳۹-۴۱-۴۲-۷۰ | خاکہ سوراخ | ۳۵-۳۶ | چھٹی ٹھنڈی |
| ۵۰ تا ۵۲ | خاکہ سوراخ کی جسامت | ۱۹-۲۰ | چکر برے کے لیے برے |
| ۷۸ تا ۸۳ | خراد | ۶۷ | چکر یا چرخ برہ |
| ۳۸ تا ۴۰ | خراد بردار اور اس کی ساخت | ۵۲ { | چوڑائی مربع چوڑیوں کے لیے |
| ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۸-۳۷-۴۰ | خراد بردار کا استعمال | | بیج تراشی اور زارگی |
| ۱۵ | خراد رقیقنا | ۵۰ تا ۵۲ | چوڑیاں بیج کی |
| ۲۷ | خراد شکریہ کی گھڑائی | ۵۰ تا ۵۲ | چوڑیاں فائدہ ور |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| ۲۵-۲۹ | دستی چینی کی ساخت | ۸ تا ۳۳ | خراؤ کا بیان |
| ۱۱-۱۲ | دستی فاصل رکھانی | ۵۸ | خراؤ کے اوزاروں کو آب دنیا |
| ۵ | دستی یا (چھوٹی) ہتھوڑی | ۱۱-۱۲-۱۳ | خراؤ کے دستی اوزار |
| ۲۰ | وڈانے | ۱۰-۱۸ | خراؤ کے مرکروں کا زاویہ |
| ۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | دھات کو برہانا | ۱۵ | خراؤ میں ریتنا |
| | | ۳ تا ۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | خراؤ کے اوزار پھیلنے ٹیکنیک |
| ۳۱-۳۲ | دھات کو دو کرنا، سوہنوں سے | ۱۱ | خراؤ کے اوزاروں کو سختانا |
| ۲۳ | دھبیری پیماس کا استعمال | ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | خراؤ کے لیے مختلف اوزار |
| ۲۳ | دھبیری پیماس کی ساخت | ۱۳ تا ۱۵-۳۴ | خراؤ کے متعلق ہر ایت |
| ۲۳-۲۴ | دھبیری کی ساخت کا پیمانہ | ۶۵-۶۷ | خط نگار بنانا |
| ۲۹ | دھبیریوں کا تناسب | ۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | خطوط اندازی |
| ۲۹ | دھبیریوں کی جدول | ۱۰ | خمیدہ فولاد کو سیدھا کرنا |
| ۲۹ | دھبیریوں کی جسامت | ۵ | |
| | | ۱۱ تا ۱۵ | دست خراؤی |
| ۸-۱۶-۳۵ تا ۳۷ | راست دم کا استعمال | ۱۱-۱۲-۱۳ | دستخراؤی اوزار |
| ۳۶ | راست دموں کا مقابلہ | ۱۱-۱۲ | دستخراؤی اوزار کی ساخت |
| ۳۶-۳۷ | راست دم یا سیدھ گئیے کی ساخت | ۱۱-۱۲ | دستخراؤی اوزاروں کا استعمال |
| ۳۶-۳۷ | راست دم یا سیدھ گئیوں کی جانچ | ۱۱-۱۲ | دستخراؤی اوزاروں کی تیاری |
| ۸-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | راست دم یا سیدھ گئیوں کے | ۱۱ | دستی اوزاروں کی آب |
| | کے ساتھ جانچنا۔ | ۱۱ تا ۱۳ | دستی تیج تراش اوزار |
| ۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | ریٹ کرنا | ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | دستی تیج تراش اوزاروں کا |
| ۸۳ | رقاص ڈنڈی | ۵۵-۵۶ | استعمال |
| ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | روغن (تیل) کا نمونہ | ۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲ | دستی چینی کا استعمال |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| ۵۷ | سختانا | ۷۴ | روغن گھیلی بولی |
| ۵۷ | سختانا، ایکلیہ | ۲۳۲۰-۱۶-۱۵-۱۳-۱۲-۸-۷ | رتینے کے متعلق ہدایت |
| ۲۶ | سختانا، چھینوں کا | ۲۵-۲۹-۲۰-۲۱-۲۲ | |
| ۱۱ | سختانا، خزانے کے اوزاروں کو | ۶۵-۶۳-۶۲-۶۰-۵۵ | |
| ۵۷ | سختانا، سطح کا | ۲۴-۸-۷ | نریشی کا پکڑنا |
| ۳۲ | سختانا، طول پیمائی کا | ۲۶-۲ | بریزہ دار تحفہ |
| ۷۸ | سرگیر اخراج | نہ | نہ |
| ۱۷-۱۳-۹-۸ | سروں کو مرج کرنا | ۴۵-۲۱-۱۹-۷ | زاویہ تراشی، اوزاروں کے لیے |
| ۳۵ | سطح تختی | ۱۹ | زاویہ تراشی، برصوں کے لیے |
| ۵۷-۳۵ | سطح سختانا | ۲۵-۲۴ | زاویہ تراشی، چھینوں پر سے خزانے کے لیے |
| ۵۷ | سطح سختانے کا آمیزہ | | |
| ۳۱ | سلاخی کٹنا | ۷-۷ | زاویہ تراشی، چھینوں کے لیے |
| ۲۳-۱۷-۱۰ | سنبہ مرکز کا احتمال | ۱۳-۱۱ | زاویہ تراشی، دستخاوی کے اوزار کے لیے |
| ۱۸-۱۷ | سنبہ مرکز کی ساخت | ۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ | زاویہ تراشی، فولاد، پتھر، لوسہ، ڈھلے لوسہ اور پتیل کے لیے |
| ۲۱-۱۷-۱۶-۹ | سنبہ، نقطہ | | |
| ۲۲-۲۱ | سورخ کی کشید | ۴۴-۲۰-۱۹-۱۱ | زاویہ فاصل |
| ۳۱ | سوہن برش | ۵۵-۲۴ | زاویہ کی نوک |
| ۳۱-۲۴-۱۳ | سوہن پر کھر باگنا | س | س |
| ۳۱ | سوہن سے دھات کو دور کرنا | ۴ | سان چڑھانے کے اوزار |
| ۳۲ | سوہن سے صاف کرنا | ۲۱ | سان چڑھانے کے برے |
| ۳۱ | سوہن کا صاف کرنا | ۲۰-۲ | سان چڑھائی کے متعلق ہدایت |
| ۳-۲ | سوہن کی قسمیں | ۴ | سان کا احتمال |
| ۲۰-۱۹ | سوئی برہا | ۴ | سان کے متعلق ہدایت |
| ۷۷ | سہاگیا بطور گڈ ازدہ | ۶۱-۶۰ | سپرٹ لیول یا ایکوہی آفٹ منا |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| ۵۰ تا ۵۲ | فائدہ در چوڑیاں، بولٹوں کے لیے | ۳۶ | بیدہ گئیے یا راستہ دم |
| ۵۲ تا ۵۰ | فائدہ در چوڑیوں کا تناسب | ۲۲ | سیسے کے شکنجے |
| ۹ | فائدہ در رنگد | ۳۷-۳۵-۸ | سینڈورادریل کا استعمال |
| ۱۷ | فولاد کا کاٹنا | ۸ | سینڈورادریل کا لیب رگنا |
| ۶۵-۶۴-۵۸-۴۵-۲۶-۲۱-۱۸-۱۱-۷ | فولاد کو آب دینا | ش | ش |
| ۵ | فولاد کو تیار کرنا | ۱۱-۳۰ | شا قول کے لٹو کی ساخت |
| ۵۹ تا ۵۷ | فولاد کو حرارت پہنچانے میں احتیاط | ۱۲ | شانے بنانا |
| ۵۷-۴۵-۳۲-۲۷-۱۱ | فولاد کو سخت کرنا | ۲۴ | شکنجہ تختی |
| ۲۱ تا ۱۸-۱۳ تا ۷ | فولاد کے اوزار | ۱۲ | شہ بیج ساز کا استعمال |
| ۴۳ تا ۴۲-۳۸ تا ۲۵-۲۷ تا ۲۳ | فہرست، سوہن کی | ۱۲ | ص |
| ۲ | فہرست، گھڑے ہوئے اوزار کی | ۲۷-۵ | صابون کے پانی سے نہ ہین |
| ۳ | ق | ط | مصدق میں مچونا |
| ۷۶ | قلعی کرنا، کاتیا پر | ۱ | طلبہ کو ہدایات |
| ۲۰ | قلم زبان برے | ۲۳-۱۷-۳۱ | طول پیمائی کا استعمال |
| ۸۳ | کھٹی چابی | ۳۲ | طول پیمائی کا سخت کرنا |
| ۲ | کارخانے کے اوزار | ۳۲ تا ۳۰ | طول پیمائی کی ساخت |
| ۴۵-۴۴ | کاردر آئے | ع | عشری چوڑیوں کے قاعدے |
| ۱۷-۱۰-۹ | کام پر کھرا لگانا | ف | ف |
| ۶۳-۵۵-۳۲ تا ۳۰ | کام کا کاٹنا | ۴۶-۴۴-۱۲-۱۱ | فاصل رکھائی |
| ۳۷-۳۶-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ | کام کا نشان با خط | ۴۵-۴۴ | فاصل رکھائی، پھسلنی ٹیکن |
| | | ۱۲-۱۱ | فاصل رکھائی کی دسی |
| | | ۱۱-۹-۲۰-۴۴ | فاصل زاویہ |
| | | ۵۲ تا ۵۰ | فائدہ در چوڑیاں |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|
| ۱۲-۱۱ | کنکریٹ پمپ آؤٹار | ۲۱-۱۰-۹ | کام کی تیاری، برانے کے لیے |
| ۳۶-۱۳-۱۱ | کھڑ چنیاں بنانا | ۷۷-۷۶ | کام کی تیاری، میٹل ٹانکے کے لیے |
| ۳۷-۱۳-۳۷ | کھڑ چنیوں کا استعمال | ۷۶-۷۵ | کام کی تیاری، ٹانکا لگانے کے لیے |
| ۳۷ | کھڑ چنیوں کی آب | ۵ | کام کی تیاری، چھیلنے کے لیے |
| ۳۱-۲۲ | کھڑ یا لگانا سوئمن پر | ۱۳-۱۰-۹ | کام کی تیاری، خراونے کے لیے |
| ۲۳-۱۷-۱۰-۹ | کھڑ یا لگانا کام پر | ۷ | کام کی تیاری، ریتینے کے لیے |
| ۵۹ | ساک کی وضع کی رکھائی | ۱۷-۹ | کام کی تیاری، مرکز اندازی کے لیے |
| | گ | ۵۹ | کام کی تکرر مرکز اندازی |
| ۵۵-۳۲ | گاوڈم سوراخ، آری سے بنانا | ۱۰-۹ | کام کے مرکز کی جانچ |
| ۳۶-۳۳ | گاوڈم کرنا | ۷۵ | سکانا |
| ۷۷-۷۶ | گڈ ازندہ میٹل ٹانکے کے لیے | ۷۶-۷۵ | سکانا پر قلعی چڑھانا |
| ۷۷-۷۶-۷۵ | گڈ ازندہ | ۷۵-۷۴-۷۳ | کچا ٹانکا |
| ۳۳-۳۳ | گینے کی جانچ | ۳۲-۲۵-۱۵ | کرند پارچہ |
| ۱۲-۱۱ | گول سر آؤزار | ۶۹ | کرندنی |
| ۲۲-۲ | گول سر چینی | ۶ | کرندی جوڑ |
| ۳۸-۳۷-۳۳ | گول سر منہوڑی | ۴۸ | کسری چوڑیوں کے قاعدے |
| ۲۸ | گھڑائی پانہ کی | ۱۹-۱۸ | سکان برما |
| ۴۳ | گھڑائی پانہ کی ٹیکس کے آؤزاروں کی | ۱۹-۱۸ | سکانی برما |
| ۲۷-۲۶ | گھڑائی، منہوڑی کے سرکی | ۴۵ | سکانی دار آؤزار |
| ۲۶-۲۵ | گھڑ چینی | ۷۱ | سکانی کو آب دنیا |
| ۳-۳ | گھڑے ہوئے آؤزاروں کی فہرست | ۱۵ | سکرم باز یا دہ کائنا |
| ۳۱ | گھڑے ہوئے طول پانہ | ۱۷-۱۰ | گنڈا ٹیکس |
| | ل | ۳۱ | کندہ سلاخی |
| | | ۹ | کندہ خانہ درز |
| | | ۱۲-۱۵-۳۲ | کندہ |
| ۵۸ | لوہے کی "سطح سٹاننا" | ۱۲ | کندہ آؤزار |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ۲۳-۲۲ | مسدس گھنٹی بنانا | ۳۸-۳۴-۲۷ | مارکہ یا منبر اندازی |
| ۲۳-۲۲ | مسدس گھنٹی کا ریتنا | ۳۵ | مثلث گھوچی |
| ۳۳-۱۲ تا ۱۲ | موٹا کام کرنا یا کام کو کھردرا کرنا | ۱۲ | مثلثی سوہن |
| ۴۴-۴۳ | موٹا کام کرنے کا اوزار | ۳۸-۳۶-۲۶-۲۱-۱۸-۱۱-۷ | مختلف گنجوں کی آب دنیا |
| ۴۳ | موٹے کام کا نوکدار اوزار | ۷۰-۶۷-۶۵-۵۸-۴۵ | مربع چوڑیاں |
| ۷۴ | سیور یا ٹانگہ سرشہ | ۵۲-۵۱ | مربع چوڑیوں کا تناسب |
| ۰ | ن | ۵۱-۵۰ | مربع چوڑیوں کی چڑائی پیچ تراش |
| ۰ ۴ | نرمانا | ۵۲ | اوزار سے دریافت کرنا۔ |
| ۱۷-۱۰-۹ | نشان ہی مرکز کی | ۵۲ | مربع چوڑیوں کے لیے پیچ تراشی |
| ۱۰ تا ۸ | نشان کش سے مرکز اندازی | ۵۲ | اوزار کی چڑائی۔ |
| ۱۰ تا ۸ | نشان کش کا استعمال | ۵۹ | مربع مرکز اندازی |
| ۶۵-۶۴ | نشان کش کی تیاری | ۱۷ | مرکز اندازی، تقسیمی پرکھ سے |
| ۸۳ | نشست خراد | ۵۹ | مرکز اندازی، سرچ |
| ۴۳-۴۱-۱۳ تا ۱۱ | نقش تراش کا استعمال | ۸ | مقررہ اندازی، نشان کش سے |
| ۱۱ | نقش تراش کی ساخت | ۱۰ | مرکز برما |
| ۷ تا ۷۲ | نقطہ امامت، ٹانگوں کا | ۱۸-۱۷ | مرکز سببہ اور اس کی ساخت |
| ۲۱-۱۷-۱۶-۹ | نقطہ صنبی | ۲۲-۱۷-۱۰ | مرکز سببہ کا استعمال |
| ۵۲ | نیلوں کی چوڑیاں | ۱۷-۱۰-۹ | مرکز کی نشان دہی |
| ۷۵ | نرشاد | ۶۲ | مرکز گینا |
| ۴۳ | نوکار اوزار | ۶۰-۱۳-۱۰-۹ | مرکزوں کو برمانا |
| ۲۰ | نیم دوری برما | ۱۸ | مرکز کی سببہ کی آب |
| ۰ | و | ۴۹ | مشراب جس کے قاعدے |
| ۶۷ تا ۶۵-۵۷ تا ۵۵-۳۲-۳۱ | واشر | ۶۲ | مرکز کی گینا |
| ۷ | وائس کی بلندی | | |

| مضمون | صفحات | مضمون | صفحات |
|--------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| دائیں میں کام کی وضع | ۷ | ہتھ شکنیں | ۱۳-۱۲-۲۲-۲۳-۸۳ |
| وہ ہتھ شکن چڑیوں کا کتاب | ۵۰ تا ۵۲ | ہدایات برائے طلبہ | ۱ |
| وہ ہتھ شکن چڑیوں کی جدول | ۵۰ | ہدایات برائے کے متعلق | ۲۱-۲۲ |
| ۵ | | ہدایات، بیج تراشی کے متعلق | ۱ تا ۲۳-۵۲ تا ۵۵ |
| ہائڈرو کلورک ترشہ | ۷۴ | ہدایات، خرا دلے کے متعلق | ۱۳ تا ۱۵-۳۷ |
| ہتھ شکن خرا دلے | ۳۸-۲۷ | ہدایات، ریتینے کے متعلق | ۷-۸ |
| ہتھ شکن کا استعمال | ۵۰-۴۷ | ہدایات، سان چڑھائی کے متعلق | ۴-۲۰ |
| ہتھ شکن کی ساخت | ۲۷-۳۷-۳۸ | ہلکا سوچن کرنا | ۲۳ |
| ہتھ شکن کی گھڑائی | ۲۷-۲۷ | ہلکی چوٹ | ۶ |
| ہتھ شکن کے سر کی گھڑائی | ۲۷-۲۷ | | |

اغلاطانا

کتاب انجینییری کارخانے کے چالیس عملی سبق

| صحیح | غلط | صحیح | غلط | صحیح | غلط | صحیح | غلط |
|-----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|-----|
| پٹوال | پٹوان | ۱۱ ۱۱ | ۱۱ ۱۱ | T | T | ۹ | ۲ |
| تیز | تیز | ۱۰ | ۱۵ | مختلف | مختلف | ۲۲ | ۱ |
| والس | داس | ۷ | ۱۶ | ٹیکن | ٹیکن | ۱۵ | ۳ |
| ہے | ہے | ۷ | ۲۱ | ایک | ایک | ۲۲ | ۴ |
| کھینچنی | کھینچنی | ۷ | ۲۲ | دو تین | دو تین | ۱ | ۶ |
| نیم دوری | نیم دوری | ۱۵ | ۲۳ | چوٹ | چوٹ | ۵ | ۱ |
| ۹۰ | ۹۰ | ۲۳ | ۲۴ | حصہ ۵ | حصہ ۵ | ۱۲ | ۱ |
| میں سے | میں سے | ۲۲ | ۲۵ | مل | مل | ۲ | ۹ |
| Whitworth | Whiwoth | ۲۹ | ۲۹ | فانہ درز | فانہ درز | ۲ | ۱ |
| ۹ | ۹ | ۳۱ | ۳۱ | کر دیے | کر دیے | ۲۰ | ۱۰ |
| ۱۶ | ۱۶ | " | " | محفوظ | محفوظ | " | " |
| ۲۰ | ۲۰ | " | " | ۸۷ | ۸۷ | ۱۱ | ۱۱ |
| ۲۰ | ۲۰ | " | " | س | س | " | " |
| ۱۱ | ۱۱ | " | " | | | | |

| صحیح | غلط | نمبر | نمبر | صحیح | غلط | نمبر | نمبر |
|------------|------------|------|------|---------------|---------------|------|------|
| کھنگر | کھنگر | ۱۷ | ۵۷ | پرہ | پرہ | ۹ | ۳۲ |
| مرکزوں | مرکزوں | ۱۶ | ۵۹ | ریت | ریت | ۱۰ | ۳۳ |
| دبا کر | دبا کر | ۹ | ۶۲ | جانچ کا طریقہ | جانچ کا طریقہ | ۲ | ۳۴ |
| خراد | خراد | ۱۹ | ۶۷ | لگا | لگا | ۶ | ۳۵ |
| بموجب | موجب | ۲۱ | ۷۰ | سرے گول | سرے گول | ۱۱ | ۳۵ |
| گول | گول | ۲۵ | ۷۱ | نگڑے | نگڑے | ۱۱ | ۳۶ |
| تنہا | تنہا | ۱۶ | ۷۳ | نمبر | نمبر | ۱۴ | " |
| نوشادر | نوشادر | ۲۱ | ۷۵ | ف | ف | ۱۴ | ۳۸ |
| دکھایا گیا | دکھایا گیا | ۱ | ۸۱ | برما | برما | ۶ | ۴۱ |
| مائل | مائل | ۱۲ | ۸۵ | گوکھرو ڈالو | گوکھرو ڈالو | ۱۱ | " |
| Oilstone | Oil-stone | ۱۱ | ۸۸ | وائس | وائس | ۲۲ | " |
| پتیلی سیرا | پتیلی سیرا | ۱۲ | " | بڑھنے | بڑھنے | ۵ | ۴۳ |
| فلز کاری | فلز کاری | ۱۲ | " | خراد | خراد | ۲۰ | " |
| چھینی | چھینی | ۸۹ | " | فاضل | فاضل | ۶ | ۴۴ |
| Tailstock | Tailstock | ۹۰ | " | دو | دو | ۵ | ۴۸ |
| چرخ | خرچ | ۹۵ | " | پیپے | پیپے | ۱۲ | ۴۹ |
| تراش | تراشی | " | " | چار پیپے | چار پیپے | ۱۹ | " |
| چھینی | پھینی | ۹۷ | " | ڈیزائن | ڈیزائن | ۱۰ | ۵۰ |
| آواروں کا | آواروں کا | ۹۸ | " | ڈیزائن | ڈیزائن | ۲ | ۵۱ |
| بالٹیکہ | یا کیکہ | ۹۹ | " | ڈیزائن | ڈیزائن | ۸ | ۵۲ |
| ۶۰ تا ۷۰ | ۶۰ تا ۷۰ | ۱۰۰ | " | رکھائی | رکھائی | ۱ | ۵۳ |
| | | | | دکھایا گیا | دکھایا گیا | ۱۹ | ۵۵ |
| | | | | مائل | مائل | ۲۱ | " |

